



มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายงานการวิจัย

เรื่อง

การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการวิเคราะห์และลดของเสีย
ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงเหล็กของรถยนต์

AN APPLICATION OF FMEA TECHNIQUE FOR ANALYSIS
AND DEFECT REDUTION IN AUTOMOTIVE
BODY STEEL PRESS PARTS

สุพัฒนพร เกษราพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2550

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี เสวตเศรณี ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ความรู้ คำปรึกษา
คำแนะนำ รวมทั้งตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทำวิจัย

ขอขอบพระคุณผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ผู้จัดการแผนกผลิต
ผู้จัดการแผนกคุณภาพ ผู้จัดการแผนกควบคุมเอกสาร และพนักงานของโรงงานกรณีศึกษาที่
ช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ รวมถึง คุณ ศิริพันธ์ ธาตุสุวรรณ ที่ช่วยเหลือใน
เรื่องความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านคุณภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย
ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ช่วยในการเก็บข้อมูล

นางสาวสุพัฒตรา เกษราพงศ์

สิงหาคม 2551

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

หัวข้อวิจัย : การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในการวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการป้อน
ขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์

ผู้วิจัย : นางสาวสุพัฒตรา เกษราพงศ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และแจกแจงลักษณะการเกิดของเสีย ผลกระทบที่เกิดจากของเสีย และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA ในกระบวนการป้อนขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ รวมไปถึงปรับปรุงแก้ไขสาเหตุต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ FMEA

การวิจัยศึกษาชิ้นส่วนรถยนต์ในโรงงานกรณีศึกษา เลือกชิ้นส่วนที่มีสัดส่วนของเสียเกิดขึ้นสูงสุด 5 ลำดับแรก คือชิ้นส่วน A01, A02, A03, A04 และ A05 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้ FMEA สามารถแจกแจงลักษณะการเกิดของเสียได้เป็น 5 ประเภท คือ Dimension, Appearance, Miss Process, Wrong Part และ Function ซึ่งสาเหตุส่วนมากเกิดจากพนักงาน, วิธีปฏิบัติงาน, การตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องจักร, ความไม่พร้อมของเครื่องจักร และการชำรุดของแม่พิมพ์ ได้ทำการปรับปรุงโดยจัดทำระบบ Poka-Yoke ,เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน, เอกสารQ-Point, อบรมพนักงาน, ออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม และจัดทำระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

จากการปรับปรุงพบว่า ชิ้นส่วน A01 มีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง 4.2172% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 มีของเสีย 0.2796% และ 0.0537% ชิ้นส่วน A02 มีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง 2.2771% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 มีของเสีย 0.1110% และ 0% ชิ้นส่วน A03 มีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง 2.0896% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 มีของเสีย 0.1831% และ 0.0344% ชิ้นส่วน A04 มีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง 1.5511% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 มีของเสีย 0.1905% และ 0.0156% ชิ้นส่วน A05 มีสัดส่วนของเสียก่อนการปรับปรุง 0.6113% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2 มีของเสีย 0.2775% และ 0.1513%

คำสำคัญ : เทคนิค FMEA , การลดของเสีย, กระบวนการป้อนขึ้นรูป, ชิ้นส่วนรถยนต์

Research Title : An Application of FMEA Technique for Analysis and Defect Reduction
in Automotive Body Steel Press Parts

Name of Researcher : Miss. Suphattra Ketsarapong

Name of Institution : Sripatum University, Bangkean Campus

Year of Publication : B. E. 2551

ABSTRACT

The purpose of this study is to classify the effects of defects occurred in automotive-part production processes, determine and improve causes of defects by using FMEA analysis.

Five production processes that found the highest number of defects include process of part A01, A02, A03, A04 and A05. The results of FMEA analysis characterizes the causes of defect into five categories; Dimension, Appearances, Miss Process, Wrong Part and, Function. Major causes related to employees, routine procedures, setting up machine parameters, machine readiness and breakdown of patterns. These causes were improved by Poka-Yoke system, performance documents, Q-Point documents, training courses, using proper parameter values obtained from the design of experiment, and preventive maintenance.

The analysis presented in this paper shows that after first and second improvement, defect ratio of A01-part reduce from 4.2172% to 0.2796% and 0.0537%, respectively. After first and second improvement, defect ratio of A02-part reduces from 2.2771% to 0.1110% and 0%, respectively. After first and second improvement, defect ratio of A03-part reduces from 2.0896% to 0.1831% and 0.0344%, respectively. After first and second improvement, defect ratio of A04-part reduces from 1.5511% to 0.1905% and 0.0156%, respectively. After first and second improvement, defect ratio of A05-part reduces from 0.6113% to 0.2775% and 0.1513%, respectively.

Keywords :FMEA technique, defect reduction, automotive body processes,
automotive body parts

สารบัญ

บทที่	หน้า
1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
3. คำถามการวิจัย	2
4. สมมุติฐานการวิจัย	2
5. ขอบเขตการวิจัย	2
6. นิยามศัพท์	3
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	4
1. เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ.....	4
2. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อด้านคุณภาพ.....	8
3. ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
3 ระเบียบวิธีการวิจัย	26
1. การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะทำ PFMEA.....	26
2. การวิเคราะห์ของเสีย	27
3. การจัดตั้งทีมงานข้ามสายงาน.....	30
4. ขั้นตอนในการทำ PFMEA.....	31
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	134
1. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A01.....	134
2. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A02.....	160
3. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A03.....	179
4. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A04.....	197
5. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A05.....	211

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 229
1.	สรุปผลการวิจัย 233
2.	ข้อเสนอแนะ 241
บรรณานุกรม 242
ภาคผนวก 245
ภาคผนวก ก	ข้อมูลปริมาณการผลิตและของเสีย..... 246
ภาคผนวก ข	วิธีการปฏิบัติงาน..... 259
ภาคผนวก ค	ใบตรวจสอบคุณภาพ..... 270
ภาคผนวก ง	ใบ Q - Point..... 285
ภาคผนวก จ	ใบตรวจสอบเครื่องจักร..... 295
ประวัติย่อผู้วิจัย 300

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1	สัญลักษณ์ในการเขียนแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต..... 7
2	กฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ (Severity: S)..... 16
3	กฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุ (Occurrence: O)..... 19
4	กฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจจับของระบบควบคุมกระบวนการ (Detection: D)..... 20
5	รายการชิ้นส่วนที่ทำการศึกษา..... 26
6	ข้อมูลของเสีย เดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2550..... 28
7	ข้อมูลลักษณะของเสีย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2550..... 29
8	ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A01..... 33
9	การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมาย และกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A01..... 36
10	Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A01..... 39
11	การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A01..... 40
12	การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A01..... 54
13	การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A01..... 55
14	การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A01..... 57
15	PFMEA ของชิ้นส่วน A01 ก่อนการปรับปรุง..... 60
16	ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A02..... 63
17	การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A02..... 64
18	Special Characteristic ของชิ้นส่วน A02..... 66
19	การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A02..... 68
20	การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A02..... 71
21	การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A02..... 72
22	การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A02..... 73
23	PFMEA ของชิ้นส่วน A02 ก่อนการปรับปรุง..... 75
24	ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A03..... 79
25	การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A03..... 81
26	Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A03..... 83

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
27 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A03.....	85
28 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A03.....	93
29 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A03.....	95
30 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A03.....	96
31 PFMEA ของชิ้นส่วน A03 ก่อนการปรับปรุง.....	98
32 พังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A04.....	101
33 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A04.....	103
34 Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A04.....	105
35 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A04.....	106
36 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A04.....	113
37 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A04.....	114
38 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A04.....	115
39 PFMEA ของชิ้นส่วน A04 ก่อนการปรับปรุง.....	117
40 พังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A05.....	118
41 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A05.....	119
42 Special Characteristic ของ ชิ้นส่วน A05.....	120
43 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A05.....	121
44 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A05.....	128
45 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A05.....	129
46 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A05.....	130
47 PFMEA ของชิ้นส่วน A05 ก่อนการปรับปรุง.....	131
48 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A01.....	134
49 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A01.....	141
50 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A01.....	147
51 การเปรียบเทียบค่า RPN ของชิ้นส่วนA01 ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1.....	149
52 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A01.....	152
53 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A01.....	155

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
54 การเปรียบเทียบค่า RPN การปรับปรุงครั้งที่ 1 และการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ ชิ้นส่วน A01	156
55 PFMEA ของชิ้นส่วน A01 หลังการปรับปรุง.....	157
56 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A02.....	160
57 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A02.....	164
58 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A02.....	167
59 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของ ชิ้นส่วน A02.....	168
60 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A02.....	171
61 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A02.....	173
62 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ ชิ้นส่วน A02.....	174
63 PFMEA ของชิ้นส่วน A02 หลังการปรับปรุง.....	175
64 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A03.....	179
65 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A03.....	183
66 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A03.....	187
67 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของ ชิ้นส่วน A03.....	188
68 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A03.....	190
69 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A03.....	192
70 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ ชิ้นส่วน A03.....	193
71 PFMEA ของชิ้นส่วน A03 หลังการปรับปรุง.....	194
72 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A04.....	197
73 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04.....	200
74 ค่าโอกาสเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04.....	203
75 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04	204

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
76	วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A04..... 206
77	ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A04..... 208
78	การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ ชิ้นส่วน A04..... 209
79	PFMEA ของ A04 หลังการปรับปรุง..... 210
80	ค่าRPN สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A05..... 211
81	วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A05..... 215
82	ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A05..... 219
83	การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของ ชิ้นส่วน A05..... 220
84	วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A05..... 222
85	ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A05..... 224
86	การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ ชิ้นส่วน A05..... 225
87	PFMEA ของชิ้นส่วน A05 หลังการปรับปรุง..... 226
88	เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง..... 230
89	เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ลักษณะของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง..... 232
90	สรุปลักษณะของเสีย, ข้อบกพร่อง, สาเหตุและการป้องกัน..... 233
ก1	ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนและของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550..... 247
ก2	ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนและของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551..... 248
ก3	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A01 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550... 249
ก4	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A02 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550... 250
ก5	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A03 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550... 251
ก6	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A04 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550... 252
ก7	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A05 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550... 253
ก8	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A01 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551.... 254
ก9	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A02 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551.... 255

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง		หน้า
ก10	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A03 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551....	256
ก11	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A04 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551....	257
ก12	เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A05 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551....	258
ข1	Work Instruction ชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Welding.....	260
ข2	Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Assembly.....	261
ข3	Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Main Welding.....	262
ข4	Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Nut M8.....	263
ข5	Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Washer.....	264
ข6	Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Assembly & Tack Welding.....	265
ข7	Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Main Welding by Robot.....	266
ข8	Work Instruction ชิ้นส่วน A04 กระบวนการ Assembly.....	267
ข9	Work Instruction ชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Form.....	268
ข10	Work Instruction ชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Restrike&Pierce.....	269
ค1	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Spot Nut Assembly.....	271
ค2	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Nut Assembly M8.....	272
ค3	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Assembly.....	273
ค4	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Welding.....	274
ค5	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Assembly.....	275
ค6	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Main Welding.....	276
ค7	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Nut M8.....	277
ค8	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Washer.....	278
ค9	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Assembly &Tack Welding.....	279
ค10	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Main Welding by Robot.....	280
ค11	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A04 กระบวนการ Assembly.....	281
ค12	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A04 กระบวนการ Main Welding.....	282
ค13	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Form.....	283
ค14	ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Restrike&Pierce.....	284

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
ง1 Q-Point ชั้นส่วน A01.....	286
ง2 Q-Point ชั้นส่วน A02.....	289
ง3 Q-Point ชั้นส่วน A03.....	290
ง4 Q-Point ชั้นส่วน A04.....	292
ง5 Q-Point ชั้นส่วน A05.....	294
จ1 ไบตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักร กระบวนการ Spot Nut M10 Assembly.....	296
จ2 ไบตรวจสอบแม่พิมพ์ประเภทขึ้นรูป.....	297
จ3 ไบตรวจสอบแม่พิมพ์ประเภทตัดเจาะ.....	298
จ4 PMแม่พิมพ์ประเภทตัดเจาะ.....	299

สารบัญภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
1 องค์ประกอบสำคัญของคณะทำงาน FMEA.....	10
2 แนวความคิดในการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ.....	11
3 แบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ.....	13
4 เปอร์เซ็นต์ของเสียเดือน มกราคม – ธันวาคม 2550 ของ 5 ชิ้นส่วนหลัก.....	28
5 พารโตแสดงลักษณะของเสีย.....	30
6 การจัดตั้งทีมงาน FMEA ข้ามสายงาน.....	31
7 ขั้นตอนในการทำPFMEA.....	32
8 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A01.....	35
9 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Nut เอียง.....	41
10 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Nut M10 กลับด้าน.....	42
11 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Pin-Guide เอียง.....	43
12 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเกิดการประกอบ Nut เอียง.....	44
13 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Tack ชิ้นงานไม่ติด.....	45
14 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุการประกอบชิ้นส่วนเอียง.....	46
15 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม.....	47
16 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุการเกิดแนวเชื่อมแหงงเว้า.....	48
17 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุการเกิดแนวเชื่อมไม่ราบเรียบ.....	49
18 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเกิดความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน.....	50
19 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมทะลุ.....	51
20 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม.....	52
21 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการซึมลึกของแนวเชื่อม.....	53
22 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A02.....	64
23 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ติด.....	69
24 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ ประกอบเอียง.....	69
25 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Main Welding.....	70

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
26	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Main Welding..... 71
27	ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A03..... 80
28	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot ไม่ติด ในกระบวนการ Spot Nut M8..... 86
29	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Nut M8..... 87
30	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Washer ไม่ติด ในกระบวนการ Spot Washer..... 88
31	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Washer กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Washer..... 89
32	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ ประกอบเยื้อง ในกระบวนการ Assembly &Tack Welding..... 89
33	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Tackไม่ครบ ในกระบวนการ ใน Assembly &Tack Welding..... 90
34	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Tackไม่ตรงตำแหน่ง ในกระบวนการ Assembly &Tack Welding..... 91
35	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ติด ในกระบวนการ Main Welding by Robot..... 92
36	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Main Welding by Robot..... 93
37	ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A04..... 102
38	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเกิดการประกอบ Nut เอียง..... 107
39	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ครบ..... 108
40	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมทะลุ..... 109
41	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม..... 110
42	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน..... 111
43	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ติด..... 112
44	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของ ความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Form..... 122
45	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของ ชิ้นงานเสียรูปในกระบวนการ Form..... 123
46	ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของ รอยขีด ในกระบวนการ Form..... 124

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพประกอบ	หน้า
47	ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ ความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Restrike&Pierce..... 125
48	ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดครีบบนกระบวนการ Restrike&Pierce..... 126
49	ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ รอยขีด ในกระบวนการ Restrike&Pierce..... 127
50	การสร้างอุปกรณ์การประกอบตำแหน่งชิ้นส่วน A02..... 169
51	การสร้างอุปกรณ์การประกอบตำแหน่งชิ้นส่วน A03..... 189
52	การติดตั้ง Limit Switch..... 221
53	แผนภูมิเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง..... 230
54	แผนภูมิเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ลักษณะของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง..... 232

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมยานยนต์ในทุกวันนี้มีการขยายตัวอย่างมาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้ข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ใน 4 ปีที่ผ่านมา มียอดการผลิต การจำหน่าย และการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2550 คาดว่ายังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นการผลิตเพื่อการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 45-50 และเป็นการผลิตเพื่อส่งออกประมาณร้อยละ 50-55 ผู้ผลิตรถยนต์หลาย ๆ ค่ายตัดสินใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทย และเลือกใช้ชิ้นส่วนรถยนต์จากโรงงานภายในประเทศ สิ่งหนึ่งที่ติดตามมากับการตัดสินใจในการใช้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ คือ การกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องได้รับการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบการทำงานและการควบคุมคุณภาพให้เป็นที่เชื่อถือได้ มาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 กลายเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการพัฒนาจากรากฐานของระบบคุณภาพที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา มากกว่าที่จะพยายามสร้างความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพราะการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จะช่วยลดความสูญเสียและความเสี่ยงที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้ แต่ถ้ายึดเน้นที่การตรวจจับข้อบกพร่อง หากความสามารถในการตรวจจับทำได้ไม่ดี ก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อองค์กร ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสี่ยงอย่างมาก ในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 มีข้อกำหนดที่เน้นการป้องกันอยู่หลายข้อ เช่น ข้อกำหนดที่ 7.3.1.1 ให้มีการนำเอาวิธีการวิเคราะห์ ชื่อ FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะความบกพร่องและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดของเสีย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 จะช่วยให้องค์กรได้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สร้างความพึงพอใจอย่างมากให้กับลูกค้า รวมถึงการยอมรับจากลูกค้า อันจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจต่อไป

งานวิจัยได้เลือกโรงงานกรณีศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ทำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโครงเหล็กรถยนต์ กระบวนการผลิตประกอบด้วยงานปั๊ม งานเชื่อม งานเจียร ไน และงานตกแต่ง ความเรียบร้อยของชิ้นงานก่อนส่งให้ลูกค้า ปัจจุบันโรงงานมีปริมาณการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในการผลิตสินค้ากลับมีปัญหาด้านคุณภาพมิของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น การขึ้นรูปไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด รูเจาะเอียง ไม่ได้ศูนย์ ปัดผิวด้าน ปัดไม่ได้ฉาก ปัญหาจากการประกอบ เช่น เชื่อมไม่ติด แนวมอเตอร์ไม่ได้ขนาด มีเม็ดไฟ ประกอบผิดรุ่น ฯลฯ เพื่อป้องกันการเกิด

ของเสียจึงนำเอาวิธีวิเคราะห์ FMEA ช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะของเสีย ผลกระทบ และสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานกรณีศึกษามีระบบคุณภาพดีขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะขอรับรอง ISO/TS 16949:2000 นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ FMEA ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีลักษณะกระบวนการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. วิเคราะห์และแจกแจงลักษณะการเกิดของเสีย ผลกระทบที่เกิดจากของเสีย และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย โดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) สำหรับกระบวนการในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์
2. ปรับปรุงแก้ไขสาเหตุต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ FMEA สำหรับกระบวนการเพื่อป้องกันการเกิดของเสียในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์

3. คำถามการวิจัย

1. เมื่อประยุกต์ใช้ FMEA ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์แล้วจะสามารถแจกแจงลักษณะของเสีย ผลกระทบที่เกิดของเสีย และสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียได้อย่างไร
2. เมื่อปรับปรุงแก้ไขสาเหตุต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ FMEA จะทำให้ลดปริมาณของเสียในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์หรือไม่

4. สมมุติฐานการวิจัย

1. ชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแบบเดียวกันทำให้เกิดรูปแบบของเสีย ผลกระทบที่เกิดจากของเสีย และสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียคล้ายคลึงกัน
2. เมื่อปรับปรุงแก้ไขสาเหตุต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ FMEA จะทำให้ลดปริมาณของเสียในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์ได้

5. ขอบเขตการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ชิ้นส่วน โครงเหล็กของรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปของโรงงาน

กรณีศึกษาในช่วงเวลาที่ทำกรวิจัย โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะพิจารณาจากการจัดกลุ่มชิ้นส่วนตามลักษณะกระบวนการผลิต และเปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรก

2. ในการปรับปรุงเพื่อป้องกันของเสียจะพิจารณาจากค่าตัวเลข RPN ซึ่งกำหนดให้มีการปรับปรุงเมื่อ ค่าตัวเลข RPN มีค่ามากกว่า 100 โดยค่า RPN ขึ้นกับองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ ความรุนแรงของผลกระทบ ความถี่ในการเกิดความล้มเหลว และความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว

6. นิยามศัพท์

1. มาตรฐาน ISO/TS16949 คือ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์
2. FMEA คือ เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของเสียและผลกระทบโดยเน้นถึงข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
3. RPN คือ ตัวเลขแสดงความสำคัญ ที่บ่งบอกความรุนแรงต่อความล้มเหลว, โอกาสที่เกิดความล้มเหลว, และความสามารถในการตรวจพบบนผลิตภัณฑ์ซึ่งจะมีค่าระหว่าง 1- 1,000

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานวิจัย ในบทนี้ได้แบ่งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น 3 หัวข้อ คือ

1. เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
2. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)
3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

1.1 ใบตรวจสอบ(Check Sheet)

ใบตรวจสอบ คือ แผ่นผังหรือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลได้ง่าย และถูกต้อง รวมทั้งสามารถมองดูเข้าใจง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย นอกเหนือจากการใช้ใบตรวจสอบในการบันทึกข้อมูล ยังสามารถใช้ใบตรวจสอบในการตรวจสอบยืนยันรายการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในใบตรวจสอบทำให้สามารถตรวจสอบได้ครบถูกต้อง เป็นการป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน สำหรับใบตรวจสอบที่ใช้ในการบันทึกแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

- 1) ใบตรวจสอบหัวข้อของเสียหรือข้อบกพร่อง
- 2) ใบตรวจสอบค้นหาสาเหตุของเสีย
- 3) ใบตรวจสอบสำรวจการกระจายตัวของกระบวนการผลิต
- 4) ใบตรวจสอบตำแหน่งของเสีย

1.2 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)

ผังแสดงเหตุและผล คือ ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางคุณภาพ (Effect) กับปัจจัย (Causes) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลทำให้เกิดคุณลักษณะนั้น ๆ ใว้อย่างเป็นระบบ โดยจะแสดงผลของปัญหาที่ปลายของแผนผัง และแสดงถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดออกเป็นแขนงเหมือนก้างปลา ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วย คน เครื่องจักร วัสดุคิข วิธีการ

ทำงาน และสภาพแวดล้อม จากสาเหตุหลักจะแตกแขนงไปเป็นสาเหตุย่อย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ง่ายขึ้น

1.3 ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

ผังพาเรโต เป็นแผนผังที่แสดงว่า มูลเหตุอันใดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่จะปรากฏออกมาในรูปของความสูญเสีย (Loss) ซึ่งคำนวณได้จากจำนวนของเสียคูณด้วยราคาต้นทุนต่อชิ้น และของเสียแต่ละชิ้นจะมีจุดบกพร่องที่ต่างกันออกไป ซึ่งอาจมาจากสาเหตุ (Cause) จำนวนมากมายในสายการผลิตหนึ่ง ๆ แต่หากวิเคราะห์ลึกลงไปกลับพบว่า จุดบกพร่องเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้เกิดความเสียหายมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้นมีสาเหตุจากจุดบกพร่องหลายชนิด มากจึงมีคำดังกล่าวเรียกชนิดของจุดบกพร่อง 2 ประเภทนี้ว่า

- 1) ประเภทน้อยชนิดแต่มีผลมาก (The Vital Few)
- 2) ประเภทมากชนิดแต่มีผลน้อย (The Trivial Many)

การนำหลักการของพาเรโตมาใช้ในการควบคุมคุณภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สาเหตุความบกพร่องเพียงไม่กี่สาเหตุกลับก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย ขณะที่ความสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหลือนั้น กลับมาจากสาเหตุจำนวนมากและได้เรียกวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ว่า การวิเคราะห์แบบพาเรโต (Pareto Analysis) และเรียกรูปหรือแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ว่า ผังพาเรโต (Pareto Diagram)

1.4 กราฟ (Graph)

กราฟ คือ เครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยง โดยมีลักษณะพิเศษคือ เขียนง่าย, เข้าใจและอ่านข้อมูล ได้รวดเร็วขึ้น, เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละข้อมูล ได้ชัดเจน และเป็นแนวทางไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป กราฟที่นิยมใช้กันมากได้แก่ กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ซึ่งข้อมูลทุกประเภทสามารถเสนอในรูปกราฟได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

- 1) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กราฟจะแสดงความหมายของตัวเลขออกมาและสามารถชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงซึ่งอาจมองข้ามไป
- 2) ใช้อธิบายหรือชี้แจงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ให้แก่ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายดีกว่าการอธิบายโดยใช้ข้อมูลหรือตัวเลขโดยตรง
- 3) ใช้ในการควบคุม เช่น กราฟที่เขียนแสดงอัตราการหยุดงานหรือของเสียตามเวลาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้กราฟเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมงานต่าง ๆ ได้

- 4) ใช้บันทึก ข้อมูลที่เก็บได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลลงเป็นกราฟได้และเมื่อต้องการใช้ ข้อมูลสามารถเรียกดูได้ทันที

ประโยชน์ของกราฟมีดังนี้ คือ

- 1) สามารถเข้าถึงปัญหาในปัจจุบัน ได้ เพื่อที่พิจารณาว่า มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันดีหรือไม่ จำเป็นต้องมีกิจกรรมปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นหรือไม่
- 2) สามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหามาตรฐานการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งในสถานประกอบการมีปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น การผลิตมีสินค้าด้อยคุณภาพ สามารถนำเอา การเคลื่อนไหวของจุดบนเส้นกราฟเส้นตรงมาเทียบกับสภาพของกระบวนการผลิต แล้วทำการวิเคราะห์ทำให้สามารถค้นหาสาเหตุของความผิดปกติ เพื่อที่จะนำมาพิจารณาจัดทำกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้
- 3) สามารถตรวจสอบผลจากมาตรการเพื่อแก้ไข โดยทำการจัดทำกราฟเส้น เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนกับหลังการกำหนดมาตรฐานเพื่อแก้ไขทำให้สามารถตรวจสอบผลกับมาตรการที่วางไว้ได้
- 4) สามารถใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงานหรือการเสนอผลงานเพื่อที่จะสรุปรวบรวม ข้อมูลต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

1.5 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิหรือแผ่นกราฟที่เขียนขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ระบุคุณสมบัติทางคุณภาพข้อใดข้อหนึ่งของชิ้นงานที่ทำการผลิตและต้องการควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการผลิตจากกระบวนการผลิตชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเส้นกึ่งกลาง (Center Line) 1 เส้น และมีเส้นพิสัยควบคุม (Control Limits) 1 คู่ อยู่ด้านบนและด้านล่างของเส้นกึ่งกลาง แผนภูมิควบคุมแบ่งประเภทใหญ่ ๆ เป็น 2 ประเภท คือ

- 1) ชนิดข้อมูลมีค่าต่อเนื่อง (Variable data) เช่น \bar{X} -R Chart เป็นแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย และค่าพิสัย, \bar{X} -S Chart เป็นแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- 2) ชนิดข้อมูลมีค่าไม่ต่อเนื่อง (Attribute Data) เช่น P Chart เป็นแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย, แผนภูมิ C Chart เป็นแผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิ, แผนภูมิ U Chart เป็นแผนภูมิควบคุมจำนวนตำหนิต่อหน่วย

การใช้งานแผนภูมิควบคุมทำได้โดยเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิตเป็นระยะ ๆ แล้วนำ ข้อมูลมาพล็อตลงบนแผนภูมิควบคุม ถ้าจุดอยู่ภายในขอบเขตการควบคุม และไม่แสดงลักษณะที่ผิดปกติแสดงว่ากระบวนการผลิตอยู่ในสภาพมั่นคง ในทางกลับกันถ้ามีจุดออกนอกเส้นขอบเขต

ควบคุมหรือแสดงอาการผิดปกติแสดงว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในกระบวนการ ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขทันที แผนภูมิควบคุมนำไปใช้ประโยชน์กับลักษณะงาน 2 ประเภท คือ

- 1) งานวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผ่านมาอยู่ในพิสัยมาตรฐานหรือไม่
- 2) งานควบคุม (Control) เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการผลิตว่าผิดปกติหรือไม่ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในพิสัยควบคุมหรือไม่







1.6 แผนการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart)

แผนการไหลของกระบวนการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น แผนภาพกระบวนการแบบสังเขป (Outline Process Chart) ซึ่งแสดงถึง ขั้นตอนหลัก ๆ ในกระบวนการผลิต มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการ แผนภาพการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) ซึ่งแสดงถึงสภาพของกระบวนการผลิตจริง โดยแผนภาพนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุง โดยในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ได้กำหนดสัญลักษณ์แสดงดังตาราง 1

ตาราง 1 สัญลักษณ์ในการเขียนแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต

ชื่อกิจกรรม	ความหมาย	สัญลักษณ์ TPS	อธิบายเพิ่มเติม
1. การเพิ่มมูลค่า (Operation)	- การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือคุณสมบัติของวัตถุดิบ - มีการเพิ่มมูลค่าแก่วัตถุดิบ	○	เครื่องหมายวงกลมหรืออักษรโอ
2. การตรวจสอบ (Inspection)	- การพิจารณาคุณภาพหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าแล้ว	□	ตรวจสอบปริมาณ
		◇	ตรวจสอบคุณภาพ
		⊠	ตรวจสอบคุณภาพในขณะที่เพิ่มมูลค่า
3. การขนย้าย (Transportation)	- การย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่มีการเพิ่มมูลค่า	○	เครื่องหมายวงกลมที่เล็กกว่าการเพิ่มมูลค่า

ตาราง 1 (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม	ความหมาย	สัญลักษณ์ TPS	อธิบายเพิ่มเติม
4. การรอคอย (Delay)	- การหยุดนิ่งที่ไม่มีเพิ่มมูลค่า และไม่มีการวางแผนไว้ ซึ่ง สามารถหลีกเลี่ยงได้		การรอคอยระหว่างแต่ ละกระบวนการ
			การรอคอยที่คลังพัสดุ ย่อย
			การรอคอยภายในลอต ที่กำลังแปรรูป
			การรอคอยตาม ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน สำรอง
5. การเก็บรักษา (Storage)	- การหยุดนิ่งที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม และ มีการวางแผนไว้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้		การเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
			การเก็บรักษาวัตถุดิบ

2. การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA)

2.1 ความหมายของ FMEA

การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพที่เรียกว่า Failure Mode and Effect Analysis, FMEA เป็นเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโครงการอวกาศของ NASA ในช่วงปี พ.ศ. 2493 และได้ขยายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี พ.ศ. 2515 สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ FMEA กับกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ตามความต้องการของบริษัท Ford Motor จำกัด ตามมาตรฐาน Q101 ของ Ford และหลังจากอุตสาหกรรมได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ QS 9000 และปัจจุบันคือ มาตรฐาน ISO/TS16949 ทำให้อุตสาหกรรมไทยเริ่มมีความคุ้นเคยกับ FMEA มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ยังคงจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ (กิตติศักดิ์ 2547: 26)

(AIAG 2001: 1) ได้ให้ความหมายของ FMEA ไว้ดังนี้

FMEA คือ กลุ่มของกิจกรรมเชิงระบบประการหนึ่ง (A Systematic Group of Activities) ที่มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ

- 1) รับรู้และประเมินถึงแนวโน้มของข้อบกพร่อง (Potential Failure) ของผลิตภัณฑ์/กระบวนการหนึ่งและผลกระทบ (Effects) จากข้อบกพร่องดังกล่าว
- 2) การบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่สามารถกำจัด หรือลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง
- 3) การดำเนินการจัดทำกระบวนการทั้งหมดให้อยู่ในรูปเอกสารที่แสดงถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ดังนั้นโดยสรุป FMEA คือ กระบวนการที่เป็นระบบที่สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในด้านการออกแบบหรือกระบวนการผลิต เพื่อชี้บ่งถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกิจกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง คุณลักษณะพิเศษ ระดับความรุนแรง ผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้ง ระบุวิธีการป้องกันข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


2.2 แนวความคิดของ FMEA

(กิตติศักดิ์ 2547: 28-33) กล่าวถึง การดำเนินการ FMEA สำหรับกระบวนการให้บรรลุประสิทธิผลมีการดำเนินการตามแนวความคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ

- 1) คณะทำงาน ในข้อกำหนดที่ 7.3.1.1 ของ ISO/TS 16949 กล่าวถึงหลักการตั้งสมาชิกผสมจากหลายหน่วยงาน (Multidisciplinary Approach) คือ องค์กรต้องใช้สมาชิกผสมผสานจากหลายหน่วยงานในการจัดเตรียมการดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึง
 - การพัฒนา / การตัดสินใจสุดท้าย และการเฝ้าติดตามคุณลักษณะพิเศษ
 - การพัฒนาและทบทวน FMEA รวมถึงการดำเนินการในการลดความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น
 - การพัฒนาและทบทวนแผนควบคุม

ดังนั้นหลักการสมาชิกผสมผสานจากหลายหน่วยงานมักรวม แผนกออกแบบ แผนกโรงงาน แผนกวิศวกรรม แผนกคุณภาพ แผนกผลิต และบุคลากรอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งการทำงานอยู่ในรูปแบบของการได้ประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพยายามให้สมาชิกของทีมเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีเฉพาะด้านจากสมาชิกคนอื่น ๆ

(Stamatis 1995: 86-87) กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อกำดำเนินการเพิ่มผลผลิตของทีมงาน FMEA ไว้ 3 ประการ คือ คุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Individual) การบริหารคณะทำงาน (Team) และวัฒนธรรมขององค์กร (Culture) แสดงดังภาพประกอบ 1

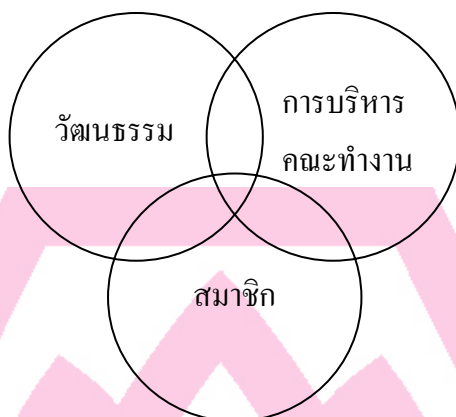

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบสำคัญของคณะทำงาน FMEA

2) การดำเนินการผ่านการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ


การวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการเริ่มจากการกำหนดกระบวนการที่ต้องการศึกษา แล้วทำการชี้แจงหน้าที่ (Function) ของกระบวนการ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ว่ากระบวนการใดบ้างที่ไม่ได้รับการตอบสนอง โดยผลดังกล่าว หมายถึง ข้อบกพร่อง (Failure) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเรียกลักษณะข้อบกพร่องว่า Failure Mode ของกระบวนการ นอกจากนี้ทำการพิจารณาถึงแนวความคิดในการทำงานของกระบวนการเพื่อกำหนดสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดลักษณะข้อบกพร่อง รวมถึงการชี้แจงถึงลูกค้าของกระบวนการ โดยลูกค้า หมายถึง กระบวนการท้ายน้ำ (Downstream Process) และความต้องการของลูกค้าจะทำให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าเนื่องจากลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวความคิดในการวิเคราะห์กระบวนการแสดงดังภาพประกอบ 2

3) การดำเนินการ โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด คือ การที่เอกสารเกี่ยวกับ FMEA จะต้องได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เอกสารอยู่ในลักษณะของเอกสารที่มีชีวิต

นอกจากนั้น (AIAG 2001: 2) แนะนำถึงจุดเน้นของกระบวนการทำ FMEA 3 ประการ คือ

1) กรณีที่เป็นการออกแบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ขอบเขตของ FMEA ครอบคลุมถึงกระบวนการที่ได้มาซึ่งแบบที่มีความสมบูรณ์ เทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์ ตลอดจนกระบวนการที่สมบูรณ์

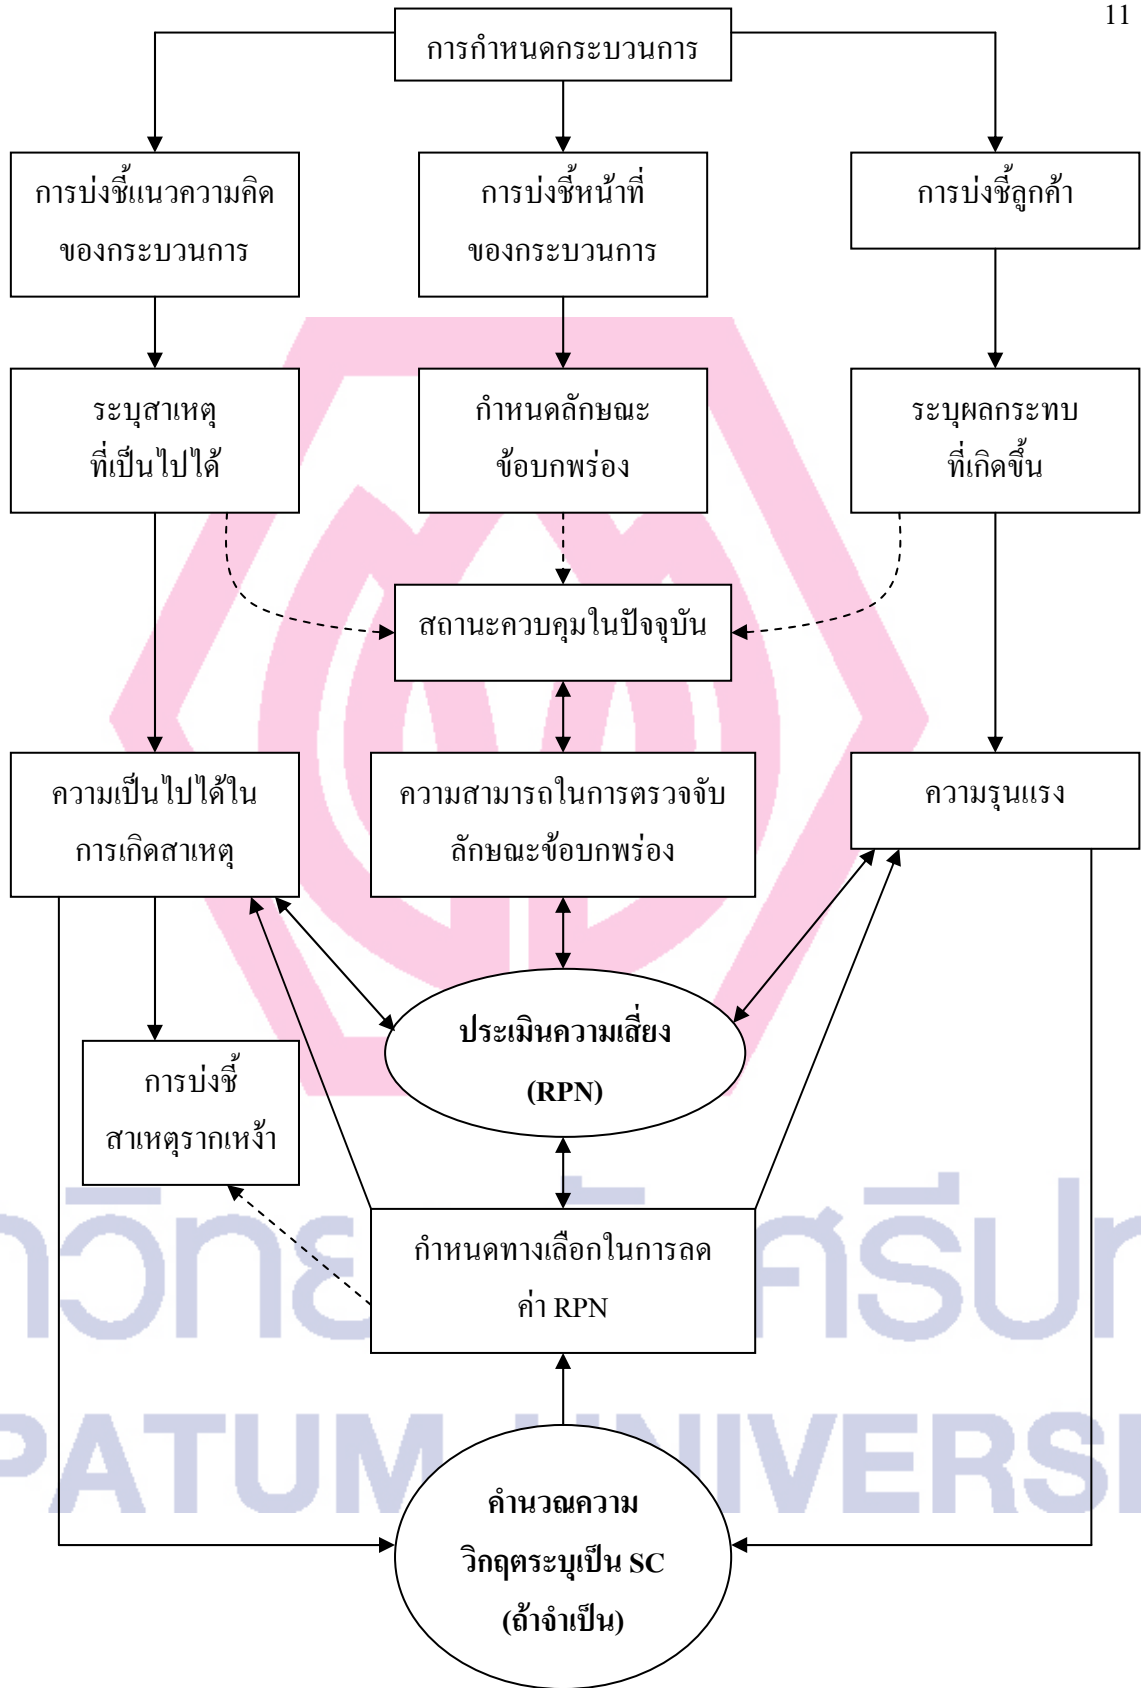

ภาพประกอบ 2 แนวความคิดในการวิเคราะห์หน้าที่ของกระบวนการ

2) กรณีที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการหรือแบบที่มีใช้อยู่แล้ว ในกรณีนี้จะถือว่ามีการใช้ FMEA สำหรับแบบหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้ว ขอบเขตของ FMEA จะมุ่งเน้นที่การปรับแต่งแบบหรือกระบวนการ ตลอดจนผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับแต่งแบบดังกล่าว

3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตำแหน่ง หรือการใช้งานกระบวนการ หรือแบบที่มีอยู่แล้ว โดยกรณีนี้ถือว่าการใช้ FMEA สำหรับแบบหรือกระบวนการที่มีอยู่แล้ว ขอบเขตของ FMEA จะครอบคลุมถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งใหม่ที่มีต่อแบบหรือกระบวนการที่มีอยู่

ดังนั้นจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการ FMEA สำหรับกระบวนการให้บรรลุประสิทธิผล คือ ควรอยู่ในรูปก่อนการเกิดเหตุการณ์ (Before – the – Event) มากกว่าจะเป็นการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (After- the- Fact) กล่าวคือ การดำเนินการ FMEA ควรจะทำให้เสร็จสิ้นก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลานี้สามารถกระทำได้ง่าย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มาก ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไข

2.3 ขั้นตอนการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการ

ในการสร้าง FMEA สำหรับกระบวนการเริ่มต้นจากการสร้างแผนภูมิการไหลเพื่อแสดงแนวคิดของกระบวนการ ดังภาพ 2 โดยแผนภูมิบ่งชี้คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติการ หลังจากนั้นปฏิบัติตามแบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ โดยอ้างอิงจาก (AIAG 2001) แบบฟอร์มแสดงดังภาพประกอบ 3 โดยแบบฟอร์มมีรายละเอียดดังนี้

1) หมายเลข FMEA (FMEA Number)

สำหรับระบุหมายเลขเอกสารเพื่อใช้ในการอ้างอิงและติดตาม

2) ชื่อ (Item)

สำหรับระบุชื่อและหมายเลขของระบบ, ระบบย่อยหรือชิ้นส่วนที่ทำการประกอบสำหรับกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ (Process Responsibility)

สำหรับระบุชื่อผู้ผลิต (OEM) ฝ่ายงานและกลุ่มงานทั้งนี้อาจรวมถึงชื่อของผู้ส่งมอบถ้าทราบ

**POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA)**

Item No. 2 Model Years(s)/Vehicle(s) 5 Core Team 8	Process Responsibility 3 Key Date 6	FMEA Number 1 Prepared By 4 FMEA Date (Orig.) 7	Page of 7
Process Function 9 Requirements	Potential Failure Mode 10	Potential Effect(s) of Failure 11	Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure 14
	O C C U R 15	Current Process Controls Prevention 18	D E T E C T 17
	Current Process Controls Detection 16	R P N 18	Recommended Action(s) 19
	R P N 18	Responsibility & Target Completion Date 20	Action Taken 21
	R P N 18	Action Results 22	S O D R E C E P V C T N

ภาพประกอบ 3 แบบฟอร์ม FMEA สำหรับกระบวนการ



4) ผู้จัดทำ (Prepare by)

สำหรับระบุชื่อของผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมFMEA พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และชื่อของบริษัทที่สังกัด

5) รุ่นของผลิตภัณฑ์ (Model Year(s)/Program(s))

สำหรับระบุชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ (ปี พ.ศ. หรือ โปรแกรม) ที่จะใช้และ/หรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการที่ทำการวิเคราะห์

6) วันสำคัญ (Key Date)

ระบุวัน เดือน ปี ที่ควรกำหนดเสร็จ ซึ่งไม่ควรเกินไปกว่ากำหนดวันเริ่มต้นทำการผลิต

7) วัน เดือน ปี สำหรับ FMEA (FMEA Date)

สำหรับระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นจัดทำ FMEA และวัน เดือน ปี ที่ทบทวน FMEA ครั้งล่าสุด

8) คณะทำงาน (Core Team)

สำหรับระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงฝ่ายงานที่มีอำนาจในการบ่งชี้และ/หรือดำเนินงาน

9) หน้าที่/ความต้องการของกระบวนการ(Process Function/Requirement)

สำหรับระบุขั้นตอนกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการวิเคราะห์ซึ่งในการกำหนดหน้าที่ของกระบวนการ ให้ใช้คำง่ายๆ ว่า สิ่งนั้นคืออะไร และ สิ่งนั้นใช้ทำอะไร และในกรณีที่มีหน้าที่ของกระบวนการหลายข้อ ควรมีการจัดลำดับก่อนหลัง เพราะอาจทำให้มีข้อบกพร่องแตกต่างกันได้

10) แนวโน้มของลักษณะข้อบกพร่อง (Potential Failure Mode)

สำหรับระบุลักษณะข้อบกพร่อง (Failure Mode) ซึ่งในการวิเคราะห์อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากกระบวนการก่อนหน้ามีความถูกต้องเสมอ เพื่อพิจารณาถึงลักษณะข้อบกพร่องที่แท้จริงของกระบวนการที่พิจารณา โดยทั่วไปสามารถจำแนกข้อบกพร่องของกระบวนการออกเป็น 4 ประเภท คือ

- กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ พิจารณาจากเหตุผลที่ชิ้นงานได้รับการปฏิเสธ
- กระบวนการผลิต พิจารณาจากคุณลักษณะที่ตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Characteristics), คุณลักษณะที่สามารถวัดได้ (Dimensional Characteristics) และคุณสมบัติของแบบ (Design Characteristics)
- กระบวนการประกอบ พิจารณาจาก การใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ไม่ถูกต้อง หรือทำการประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ

- กระบวนการทดสอบและ/หรือกระบวนการตรวจสอบ พิจารณาการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง/การปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ดี

หน้าที่ของกระบวนการที่ระบุในหัวข้อที่ 9) อาจทำให้เกิดลักษณะข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการได้ ดังนั้น จึงควรกำหนดลักษณะข้อบกพร่องสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เจาะจงในเทอมของคุณลักษณะของชิ้นส่วนประกอบ ระบบย่อย ระบบหรือกระบวนการ โดยข้อบกพร่องที่พิจารณานี้ถือว่าสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป นอกจากนี้สามารถกำหนดแนวโน้มของผลกระทบที่เกิดความล้มเหลวโดยอาศัยข้อมูลจากกระบวนการที่คล้ายคลึงกันในอดีต หรือพิจารณาเชิงวิเคราะห์จากคำร้องเรียนของลูกค้า

11) แนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง (Potential Effects of Failure)

สำหรับระบุแนวโน้มของผลจากข้อบกพร่อง หมายความถึง ผลกระทบของลักษณะข้อบกพร่องที่กระทบกับลูกค้า โดยผลกระทบอยู่ในรูปของสิ่งที่ลูกค้าสังเกตเห็นหรือสิ่งที่ลูกค้าเคยมีประสบการณ์มาก่อน โดยทั่วไปสามารถจำแนกแนวโน้มของผลกระทบออกเป็น 3 ระดับ คือ

- ผลกระทบที่จุดเกิด (Local Effects) หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อชิ้นส่วนประกอบหรือกระบวนการย่อยที่พิจารณา
- ผลกระทบที่กระบวนการถัดไป (Next Higher Level Effects) หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการทำน้ำที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างรายการใช้วัสดุ (Bill of Material, BOM)
- ผลกระทบต่อผู้ใช้ (End User-Effects) หมายถึง ผลกระทบที่ผู้ใช้สามารถสังเกตเห็นได้หรือได้รับ

นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของผลกระทบจากข้อบกพร่อง สามารถวิเคราะห์ได้จากเอกสารต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลในอดีต เอกสารด้านการรับรองคุณภาพ, คำร้องเรียนของลูกค้า, ข้อมูลที่ได้จากการให้บริการภาคสนาม, และเอกสาร

12) ความรุนแรงของผลกระทบ (Severity, S)

สำหรับระบุระดับความรุนแรงของปัญหา ซึ่งได้จากการประเมินโดยใช้ค่าสเกล 1 ถึง 10 โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากลูกค้าภายนอกก่อนเป็นลำดับแรก และกรณีที่ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ให้ใช้คะแนนจากความรุนแรงที่สูงกว่าจากการประเมินในการวิเคราะห์ FMEA คะแนนความรุนแรงของผลกระทบดังตาราง 2 (AIAG 2001: 43)

ตาราง 2 กฎเกณฑ์การประเมินผลความรุนแรงของผลกระทบ (Severity: S)

ผลกระทบ	กฎเกณฑ์การจัดอันดับความรุนแรงของผลกระทบ ในกรณีที่มีความล้มเหลว ส่งผลให้เกิดความบกพร่องกับผู้บริหาร และ / หรือ หน่วยงานผู้ประกอบแล้ว ควร จะพิจารณาผู้บริหารเป็นอันดับแรกก่อนเสมอแต่ถ้าเกิดผลกระทบทั้งผู้บริหาร และ หน่วยงาน ให้พิจารณาความรุนแรงที่สูงกว่า		ระดับ
	ผลกระทบต่อลูกค้า	ผลกระทบต่อ หน่วยงาน / ประกอบ	
อันตราย ร้ายแรงโดย ไม่มีการเตือน ล่วงหน้า	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อ แนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย, การทำงานของยานยนต์ และ/หรือไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของรัฐโดยไม่มีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การ ประกอบ) โดยไม่มีการเตือน	10
อันตราย ร้ายแรงแต่ไม่ มีการเตือน	อันดับความรุนแรงสูงมาก เมื่อ แนวโน้มความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย, การทำงานของยานยนต์ และ/หรือไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของรัฐโดยไม่มีการเตือน	หรือ อาจส่งผลอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน (เครื่องจักร, การ ประกอบ) โดยไม่มีการเตือน	9
สูงมาก	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ ส่วนประกอบไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงาน ตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	หรือ ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) หรือ ยานยนต์ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมในหน่วยงานด้วย ระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
สูง	ความบกพร่องซึ่งทำให้ยานยนต์/ ส่วนประกอบมีสมรรถนะการทำงาน ที่ลดลง แต่ยังสามารถใช้งานได้ทำให้ลูกค้าไม่ พอใจอย่างมาก	หรือ อาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) หรือยานยนต์ ส่วนประกอบต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่าง ครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7

ตาราง 2 (ต่อ)

ผลกระทบ	กฎเกณฑ์การจัดอันดับความรุนแรงของผลกระทบ ในกรณีที่มีความล้มเหลว ส่งผลให้เกิดความบกพร่องกับผู้บริโภค และ / หรือ โรงงานผู้ประกอบการแล้ว ควร จะพิจารณาผู้บริโภคเป็นอันดับแรกก่อนเสมอแต่ถ้าเกิดผลกระทบทั้งผู้บริโภค และ โรงงาน ให้พิจารณาความรุนแรงที่สูงกว่า		ระดับ
	ผลกระทบต่อลูกค้า	ผลกระทบต่อ โรงงาน / ประกอบ	
ปานกลาง	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ	หรือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100%) อาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดย ไม่ต้องคัดแยก หรือยานยนต์/ ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกิน ครั้งชั่วโมง	6
ต่ำ	ความบกพร่องซึ่งยานยนต์/ ส่วนประกอบทำงานได้ แต่ ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับความ สะดวกสบายมีสมรรถนะการทำงานที่ ลดลง แต่ใช้งานได้	หรือ ผลิตภัณฑ์ (100%) อาจถูกแก้ไข, หรือยานยนต์/ส่วนประกอบถูกซ่อม นอกสายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปยัง หน่วยงานซ่อม	5
ต่ำมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน ด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่น ดัง ลูกค้าส่วนใหญ่ (มากกว่า 75%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์อาจถูกคัดแยก และ บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไข ได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
เล็กน้อย	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน ด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่น ดัง ลูกค้าส่วนหนึ่ง (มากกว่า 50%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มี การกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิต แต่ นอกหน่วยผลิต	3
เล็กน้อยมาก	ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน ด้านความพอดี, การตกแต่ง, เสียงสั่น ดัง ลูกค้า ลูกค้าส่วนน้อย (น้อยกว่า 25%) สังเกตได้	หรือ ผลิตภัณฑ์บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขโดยไม่มี การกำจัดทิ้ง, โดยการแก้ไขกระทำในสายการผลิต และในหน่วยผลิต	2

ตาราง 2 (ต่อ)

ผลกระทบ	กฎเกณฑ์การจัดอันดับความรุนแรงของผลกระทบ ในกรณีที่มีความล้มเหลว ส่งผลให้เกิดความบกพร่องกับผู้บริโภค และ / หรือ โรงงานผู้ประกอบแล้ว ควรจะพิจารณาผู้บริโภคเป็นอันดับแรกก่อนเสมอแต่ถ้าเกิดผลกระทบทั้งผู้บริโภคและโรงงาน ให้พิจารณาความรุนแรงที่สูงกว่า		ระดับ
	ผลกระทบต่อลูกค้า	ผลกระทบต่อโรงงาน / ประกอบ	
ไม่มีเลย	ไม่มีผลใด ๆ	หรือ เกิดความไม่สะดวกต่อกระบวนการ, ผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่มีผลกระทบ	1

13) การจำแนก (Classification)

สำหรับระบุลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ (Special Product Characteristic) เช่น คุณลักษณะวิกฤต สำคัญมาก, สำคัญน้อย และมีนัยสำคัญ

14) แนวโน้มของสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่อง (Potential Causes/Mechanisms of Failure)

สำหรับระบุแนวโน้มของสาเหตุ/ กลไกที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งระบุรายการที่เป็นไปได้ ทำให้เกิดความบกพร่องนั้น

15) โอกาสในการเกิด (Occurrence, O)

สำหรับระบุโอกาสความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบซึ่งการกำหนดคะแนนให้กับโอกาสการเกิดอาศัยข้อมูลอัตราข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ (Possible Failure Rates) ที่ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อบกพร่องที่มีการคาดหมายในระหว่างการปฏิบัติกับกระบวนการ หรือ ได้มาจากข้อมูลเชิงสถิติ โดยอาศัยการคำนวณค่าดัชนีความสามารถเชิงสมรรถนะของกระบวนการ P_{pk} สำหรับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน โดยค่า P_{pk} คำนวณได้จากสมการ 1

$$P_{PK} = \min\left(\frac{USL - \bar{X}}{3\sigma_{lt}}, \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma_{lt}}\right) \quad (1)$$

เมื่อกำหนดให้

USL, LSL	คือ	พิสัยเฉพาะด้านบนและล่างโดยลำดับ
\bar{X}	คือ	ค่ากลางของกระบวนการ
σ_{lt}	คือ	ค่าความผันแปรของกระบวนการในระยะยาว

อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ FMEA ต้องใช้เชิงอัตวิสัยในการช่วยประเมินผลแสดงดัง ตาราง 3 (AIAG 2001: 49)

16) การควบคุมในปัจจุบัน (Current Process Controls)

สำหรับระบบการควบคุมกระบวนการ หรือ ความมุ่งมั่นอื่น ๆ ที่จะทำให้มั่นใจว่า กระบวนการผลิตมีความสามารถที่จะรองรับความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- การป้องกัน (Prevention) หมายถึง การป้องกันสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่องหรือ ลักษณะของข้อบกพร่องจากการเกิดขึ้น หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นของสาเหตุหรือ กลไกของข้อบกพร่องดังกล่าว

ตาราง 3 กฎเกณฑ์การประเมินผลโอกาสการเกิดขึ้นของสาเหตุ (Occurrence: O)

ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว	อัตราความล้มเหลวที่น่าจะเกิดขึ้น	P _{PK}	ระดับ
สูงมาก : เกิดความล้มเหลวบ่อยมาก	≥ 100 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	< 0.55	10
	50 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 0.55	9
สูง : เกิดความล้มเหลวถี่	20 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 0.78	8
	10 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 0.86	7
	5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 0.94	6
ปานกลาง : เกิดความล้มเหลวเป็นครั้งคราว	2 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 1.00	5
	1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 1.10	4
ต่ำ : เกิดความล้มเหลวน้อยครั้ง	0.5 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 1.20	3
	0.1 ครั้ง ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 1.30	2
แทบไม่เกิด : ความล้มเหลวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้	≤ 0.01 ต่อ 1,000 ชิ้นส่วน	≥ 1.67	1

- การตรวจจับ (Detection) หมายถึง การตรวจจับสาเหตุ/กลไกของข้อบกพร่องหรือ ลักษณะข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการแก้ไขต่อไป
- เนื่องจากการจัดทำ FMEA สำหรับกระบวนการจะต้องดำเนินการในระยะ แรก ๆ ของ การผลิต ดังนั้นจึงเกิดความยากลำบากในการประเมินถึงอัตราการตรวจจับ ดังนั้นผู้วิเคราะห์อาจใช้ สารสนเทศจากกระบวนการที่มีความคล้ายคลึงกัน(กิตติศักดิ์ 2547: 116)

17) การตรวจจับ (Detection, D)

สำหรับระบบคะแนนการประเมินขีดความสามารถในการตรวจจับข้อบกพร่อง โดยจะให้

คะแนนในการตรวจจับต่ำลงก็ต่อเมื่อระบบมีความสามารถในการตรวจจับที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนวิธีการควบคุมที่ได้วางแผนไว้เท่านั้น (AIAG 2001: 53) ให้กฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจจับของระบบควบคุมกระบวนการดังตาราง 4

ตาราง 4 กฎเกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการตรวจจับของระบบควบคุมกระบวนการ (Detection: D) A – ระบบป้องกันความผิดพลาด B – ใช้เครื่องมือตรวจสอบ C – ตรวจสอบโดยผู้ปฏิบัติงาน

การตรวจจับ	เกณฑ์	ชนิดของการตรวจสอบ			ขอบเขตของของเกณฑ์ที่ในการตรวจจับ	อันดับ
		A	B	C		
แทบเป็นไปไม่ได้	ไม่สามารถตรวจพบได้			×	ไม่สามารถตรวจพบหรือไม่มีการตรวจ	10
เป็นไปได้อย่างมาก	เป็นไปได้อย่างมากที่การควบคุมจะตรวจพบ			×	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบทางอ้อม หรือการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น	9
เป็นไปได้อย่าง	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			×	การควบคุมมีเพียงการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น	8
ต่ำมาก	เป็นไปได้อย่างที่การควบคุมจะตรวจพบ			×	การควบคุมมีการตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้งเท่านั้น	7
ต่ำ	การควบคุมอาจตรวจพบได้		×	×	การควบคุมมีการใช้ฟังก์ชันควบคุม เช่น SPC (การควบคุมกระบวนการด้วยกลวิธีทางสถิติ)	6

ตาราง 4 (ต่อ)

การตรวจจับ	เกณฑ์	ชนิดของการตรวจสอบ			ขอบเขตของของเกณฑ์ที่ในการตรวจจับ	อันดับ
		A	B	C		
ปานกลาง	การควบคุมอาจตรวจพบได้		×		มีการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ตรวจสอบหลังจากชิ้นงานออกจากหน่วยผลิต หรือมีการใช้ Go/No Go เกจ ตรวจสอบ 100% สำหรับชิ้นงานที่ออกจากหน่วยผลิต	5
ค่อนข้างสูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	×	×		ตรวจพบข้อบกพร่องในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ หรือใช้ เกจตรวจสอบการตั้งเครื่องและชิ้นงานแรก (สำหรับการตั้งเครื่องเท่านั้น)	4
สูง	การควบคุมมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ	×	×		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน หรือตรวจพบในกระบวนการย่อยต่าง ๆ ได้ โดยมีการกรองเพื่อการยอมรับในหลาย ๆ ระดับ : การจัดหา, คัดเลือก, ติดตั้ง, ทวนสอบ โดยไม่มีการยอมรับชิ้นงานบกพร่อง	3
สูงมาก	การควบคุมมีโอกาสค่อนข้างแน่นอนที่จะตรวจพบ	×	×		ตรวจพบข้อบกพร่องในจุดปฏิบัติงาน (มีการใช้แก้อัตโนมัติ ร่วมกับการหยุดอัตโนมัติ) ไม่สามารถส่งต่อชิ้นงานเสียได้	2
เกือบแน่นอน	การควบคุมแน่นอนที่จะตรวจพบ	×			ไม่สามารถเกิดชิ้นงานที่บกพร่องได้ เนื่องจากมีการป้องกันความผิดพลาดโดยกระบวนการและการออกแบบผลิตภัณฑ์	1

18) ตัวเลขแสดงลำดับของความเสี่ยง (Risk Priority Number, RPN)

สำหรับระบบเลขแสดงความเสี่ยงที่แสดงถึงความรุนแรงต่อความล้มเหลว , โอกาสที่เกิดความล้มเหลว และความสามารถในการตรวจจับบนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีค่าระหว่าง 1-1000 ซึ่งค่า RPN สามารถคำนวณได้จากสมการ 2

$$RPN = S \times O \times D \quad (2)$$

เมื่อกำหนดให้

RPN	คือ	ตัวเลขแสดงลำดับความเสี่ยง
S	คือ	คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ
O	คือ	คะแนนโอกาสในการเกิด
D	คือ	การตรวจจับ

19) วิธีการปฏิบัติการแก้ไข (Recommended Action)

สำหรับระบบข้อเสนอแนะกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขเมื่อพบว่าค่า RPN สูง ๆ โดยปกติเมื่อค่าคะแนนความรุนแรงของผลกระทบมีค่า 9 หรือ 10 ควรจะทำการแก้ไขและป้องกันเพื่อลดค่า RPN

20) ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไขและวันเสร็จสิ้น (Responsibility for the Recommended Action)

สำหรับระบบผู้รับผิดชอบโครงการและกำหนดวันที่ดำเนินการเสร็จ

21) การแก้ไข (Action Taken)

สำหรับระบบผู้บรรยายรายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไป

22) ผลการแก้ไข (Action Result)

สำหรับระบบผลการแก้ไขและป้องกันที่ได้ดำเนินการไป โดยทำการประเมินค่า RPN ใหม่

2.4 ประโยชน์การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบด้านคุณภาพ

- 1) สามารถนำปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่ทำการออกแบบหรือเตรียมการผลิต
- 2) ทำให้รู้จักและสามารถประเมินปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการออกแบบและกระบวนการผลิต
- 3) ใช้แสดงสาเหตุหรือกลไกของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น

- 4) เป็นการสร้างระบบในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงในการออกแบบและกระบวนการผลิต
- 5) เป็นระบบการป้องกันที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

3. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(สุวิทย์ กล้าเพ็ง: 2543) ได้ทำการวิเคราะห์และการควบคุมปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบต่อ การปนสีรถยนต์โดยใช้ผังพาเรโตช่วยในการคัดเลือกปัญหาที่มีความสำคัญมากที่สุด 2 ปัญหา จากนั้นอาศัยแผนภาพเหตุและผลเป็นเครื่องมือช่วยหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขโดยใช้หลักการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญและทำการแก้ไขโดยอาศัยเทคนิคทางการควบคุมทางสถิติ (SQC) และการออกแบบการทดลองพร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไข

(วชิราภรณ์ เศรษฐนันท์: 2542) ได้ทำการลดชิ้นส่วนของเสียในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตลอดจนวัตถุดิบที่ใช้ใน กระบวนการ พร้อมทั้งหาสาเหตุของการสูญเสียและหาแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขสาเหตุของ การสูญเสีย โดยทำการอบรม, 5ส, PM, Supplier Control, WI, Quality Control Process ในการ พัฒนาการประสานงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารและการประสานงานเป็น ขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่การจัดการต่างๆ

(Sciponi, Saccarola, Centazzo and Arena: 2002) ได้นำเทคนิค FMEA ร่วมกับระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวานในอิตาลี โดยเลือกวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต ขนมห่วงกรอบ จากการใช้ FMEA สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และลดของเสีย ของผลิตภัณฑ์ และทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปใช้ในการปรับปรุง FMEA ในอนาคต

(อรรถพล ฤทธิภักดี: 2544) ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วน พลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เปอร์เซ็นต์ของเสียใน กระบวนการผลิตลดลง ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง พร้อมกับมีวิธีการและมาตรฐานในการทำงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ โดยใช้เทคนิคแผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อค้นหา สาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด และเทคนิค Seven new QC tool บางเครื่องมือ เช่น แผนภาพ

ความสัมพันธ์ (Relation Diagram) แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการค้นหาความสัมพันธ์ของปัญหา และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบต่อคุณภาพ สำหรับกระบวนการผลิต (PFMEA) เพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต

(เฉลิมพล สีสมาติกุล: 2540) ได้การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) มาใช้วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางรถยนต์ โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิต หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องทุกขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยแผนภาพแสดงเหตุและผล แผนภาพความสัมพันธ์และแผนภาพต้นไม้ เป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่องเหล่านั้น จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญการผลิตนั้นมาวิเคราะห์เพื่อประเมินค่าความรุนแรงของข้อบกพร่อง การเกิดข้อบกพร่อง และการควบคุมกระบวนการ เพื่อคำนวณหาค่าดัชนี (Risk Priority Number หรือ RPN) ซึ่งเป็นค่าที่บอกลถึงความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่อง โดยค่า RPN ยิ่งมากจะหมายถึงมีความเสี่ยงที่เกิดข้อบกพร่องสูง โดยภายหลังจากการดำเนินงาน ทำให้จำนวนของยางเสียลดลง

(พิศิษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์: 2541) ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าในกรณีศึกษาของโรงงานประกอบแผงต่อสายเครื่องควบคุมไฟฟ้าและขั้วต่อปลายไฟฟ้า เพื่อที่จะบรรลุความต้องการของลูกค้าในโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นในการปรับปรุงด้านกิจกรรมในโรงงาน เริ่มจากการวิเคราะห์เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ หลังจากนั้น ได้นำ FMEA มาทดลองใช้ในการป้องกัน ลด และกำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และข้อผิดพลาดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเริ่มค้นหาข้อมูลเกณฑ์คุณภาพจากคำร้องของลูกค้าโดยใช้พาเรโตปรับปรุงแผนการสุ่มตัวอย่างในระหว่างดำเนินงาน FMEA จากผลการดำเนินงานคำร้องเรียนจากลูกค้าได้ลดลงร้อยละ 43.76

(นิพนธ์ ชวนะปราณี: 2543) ได้ทำการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจากการดำเนินงานพบว่า ข้อบกพร่องต่างๆ ของทั้งสองวิธีมีความสอดคล้องกัน โดยจำนวนข้อบกพร่องที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FMEA มีจำนวนมากกว่าและครอบคลุมทุกหัวข้อของผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTA ในการปรับปรุงแก้ไขและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบและการผลิตนั้น จึงอ้างอิงผลจาก FMEA เป็นหลัก ผลที่ได้จากการดำเนินงานคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

(สัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ: 2546) ได้ทำการวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิต กระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA พบว่าของเสียส่วนใหญ่เกิดจาก กระบวนการหลอม, ขึ้นรูป, ตัด และบรรจุ โดยของเสียที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฟองอากาศสีดำ, สิ่งเจือปน, รอยโรลเลอร์, ผิวความหนา, รอยขีดข่วน, คราบน้ำ และกระจกแตกในถัง หลังจากทำการปรับปรุง แก้ไขลักษณะข้อบกพร่องที่มีค่า RPN ตั้งแต่คะแนน 100 คะแนนขึ้นไป พบว่าโรงงานตัวอย่างได้ รูปแบบผลิตกระจกโพลทแผ่นเรียบเกรดไพเราะซ์ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้า และมีแนวทางในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

(Huang, Nie and Mak: 1999) ได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในประเทศฮ่องกง จีนเพื่อสนับสนุนเทคนิค FMEA โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต/อินทานตโดยใช้ web browser ข้อมูลจะถูกทำการวิเคราะห์และส่งไปเก็บที่ server ผู้ใช้ สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้ เช่น ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสามารถใช้ระบบโดยป้อนลักษณะความ ล้มเหลวเพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือของชิ้นส่วน ฝ่ายวางแผน หรือฝ่ายผลิตสามารถใช้ระบบเพื่อค้นหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลว ฝ่ายบริหาร สามารถใช้ระบบเพื่อจัดสรรทรัพยากรเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีงานวิจัยจำนวนมากให้ความสนใจในการวิเคราะห์และลด ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA เนื่องจากเทคนิคนี้ สามารถวิเคราะห์หาผลกระทบและสาเหตุของปัญหา รวมทั้งใช้ในการอ้างอิงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการกำหนดใช้มาตรฐาน ISO/TS16949 ซึ่งในข้อกำหนด 7.3.1.1 ได้กำหนดให้องค์กรต้องมีการพัฒนาและทบทวน FMEAs ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้ทำการจัดกลุ่มชิ้นส่วนของโรงงานตัวอย่างตาม ลักษณะกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน ก่อนที่จะใช้ FMEA สำหรับกระบวนการช่วยในการ วิเคราะห์และลดปริมาณของเสีย ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและการแก้ไขสามารถ นำมาใช้เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการปรับปรุง FMEA ของโรงงานกรณีศึกษาในอนาคตและเป็น ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมรถยนต์

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย



เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการวิจัยออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ คือ

1. การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะทำ PFMEA
2. การวิเคราะห์ของเสีย
3. การจัดตั้งทีมงานข้ามสายงาน
4. ขั้นตอนในการทำ PFMEA

1. การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะทำการศึกษา

การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก 2 เหตุผล คือ เป็นชิ้นส่วนหลัก ซึ่งผ่านกระบวนการขึ้นรูปของโรงงาน ภูมิศึกษา ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดเปอร์เซ็นต์ของเสียมากที่สุด 5 ลำดับแรก ประกอบด้วยชิ้นส่วน A01,A02, A03, A04และชิ้นส่วน A05ซึ่งรายละเอียดของชิ้นส่วนดังตาราง 5

ตาราง 5 รายการชิ้นส่วนที่ทำการศึกษา

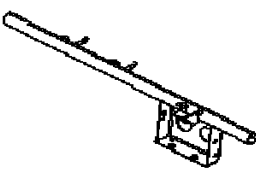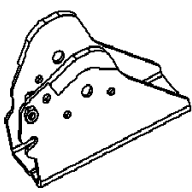ลำดับ	รายการชิ้นส่วน	รายละเอียดชิ้นส่วน
1	A01 	ชิ้นส่วนนี้เป็น โลหะอยู่ด้านล่างของรถยนต์อยู่ระหว่าง Frame รถ มีกล่องซึ่งทำหน้าที่ล็อกถังน้ำมัน
2	A02 	เป็นชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทำหน้าที่ยึดหูแหวนให้ติดกับ โครงสร้างรถยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนนี้ประกอบอยู่ใต้รถ บริเวณฝั่งขวาของ โครงรถยนต์

ตาราง 5 (ต่อ)


ลำดับ	รายการชิ้นส่วน	รายละเอียดชิ้นส่วน
3	A03 	เป็นชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของเครื่องยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนนี้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของโครงรถยนต์
4	A04 	เป็นชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทำหน้าที่ยึดหูเหินบให้ติดกับโครงสร้างรถยนต์ ซึ่งชิ้นส่วนนี้ประกอบอยู่ใต้รถ บริเวณฝั่งซ้ายของโครงรถยนต์
5	A05 	เป็นชิ้นส่วนทำหน้าที่รองรับน้ำหนักกระปุกเกียร์ ซึ่งชิ้นส่วนนี้ติดตั้งอยู่ส่วนกลางของโครงรถยนต์

2. การวิเคราะห์ของเสีย

ในการวิเคราะห์ของเสีย ทำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสีย ในช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี พ.ศ.2550 โดยเรียงตามลำดับเปอร์เซ็นต์ของเสียพบว่า ชิ้นส่วน A01 มีเปอร์เซ็นต์ของเสียสูงสุด 4.2172% รองลงมาคือ ชิ้นส่วน A02 มีเปอร์เซ็นต์ของเสีย 2.2771%, ชิ้นส่วน A03 มีเปอร์เซ็นต์ของเสีย 2.0896%, ชิ้นส่วน A04 มีเปอร์เซ็นต์ของเสีย 1.5511% และชิ้นส่วน A05 มีเปอร์เซ็นต์ของเสีย 0.6113% ตามลำดับ ดังตาราง 6 และภาพประกอบ 4 รายละเอียดจำนวนของเสียในแต่ละเดือน ดังภาคผนวก ก

ตาราง 6 ข้อมูลของเสีย เดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2550

ลำดับ	รายการชิ้นส่วน	จำนวนการผลิต	จำนวนของเสีย	% ของเสีย	PPM
1	A01	280,520	11,830	4.2172	42,172
2	A02	146,240	3,330	2.2771	22,771
3	A03	467,080	9,760	2.0896	20,896
4	A04	53,510	830	1.5511	15,511
5	A05	633,120	3,870	0.6113	6,113

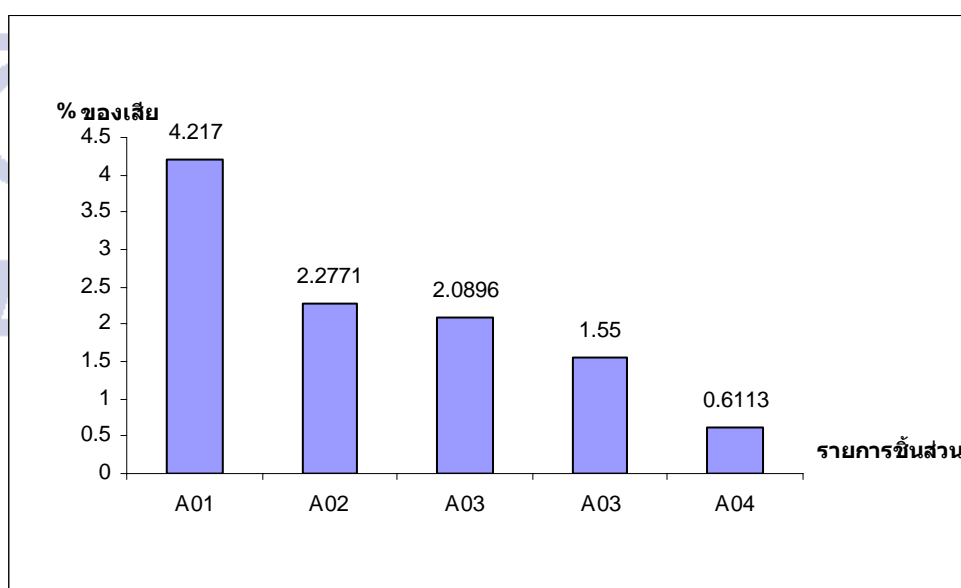

ภาพประกอบ 4 เปอร์เซ็นต์ของเสียเดือน มกราคม – ธันวาคม 2550 ของ 5 ชิ้นส่วนหลัก

2.1 การแบ่งกลุ่มปัญหา

ทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มปัญหาของลูกค้า โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มดังตาราง 7 คือ

1) ปัญหาทางด้านขนาดของชิ้นงาน (Dimension) คือ ปัญหาที่เกิดจากขนาดของชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน, ความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

2) ปัญหาทางด้านลักษณะภายนอกต่างๆไปของชิ้นงาน (Appearance) คือ ปัญหาที่เกิดจากการที่ชิ้นงานมีรอยแตก, เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม, แนวเชื่อมแหงงเว้า, แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ รวมไปถึงการประกอบ Nut เอียง, ชิ้นงานเสียรูป, รอยขีด, เกิดครีบก

3) ปัญหาทางด้านความผิดพลาดในสายการผลิต (Miss Process) คือ ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดที่การผลิต เช่น การเชื่อมชิ้นงานไม่ครบ, เชื่อม Nut ไม่ครบ, Spot Nut ไม่ครบ, การเชื่อมชิ้นงานติดข้างเดียวและการ Tack ไม่ครบ


4) ปัญหาทางการผิดพลาดทางด้านชิ้นส่วน (Wrong Part) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ชิ้นงานไม่สามารถนำมาซ่อมแซมได้ เช่น การเชื่อมชิ้นงานทะลุ, เชื่อมไม่ติด, Spot ไม่ติด, Spot กลับด้านหรือการหลอมละลายของแนวเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การซึมลึกของแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน

5) ปัญหาทางด้านหน้าที่การทำงาน (Function) ทำให้สูญเสียหน้าที่หลัก เช่น การประกอบชิ้นส่วนผิดตำแหน่ง, การประกอบชิ้นส่วนเอียง, Tack ไม่ตรงตำแหน่ง

ตาราง 7 ข้อมูลลักษณะของเสีย เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2550

รายการชิ้นส่วน	Dimension	Appearance	Miss Process	Wrong Part	Function	รวม
A01	560	5,920	0	3,360	1,990	11,830
A02	2,120	0	0	720	490	3,330
A03	3,060	0	320	3,370	3,010	9,760
A04	30	70	220	380	130	830
A05	280	3,590	0	0	0	3,870
รวม	6,050	9,580	540	7,830	5,620	29,620

นอกจากนี้ภาพประกอบ 5 แสดงลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นโดยพบว่าปัญหาที่พบสูงสุดคือ Appearance มีจำนวนของเสีย 32.3%, Wrong Part มีจำนวนของเสีย 26.4%, Dimension มีจำนวนของเสีย 20.4%, Function มีจำนวนของเสีย 19.0% และ Miss Process มีจำนวนของเสีย 1.8% ตามลำดับ

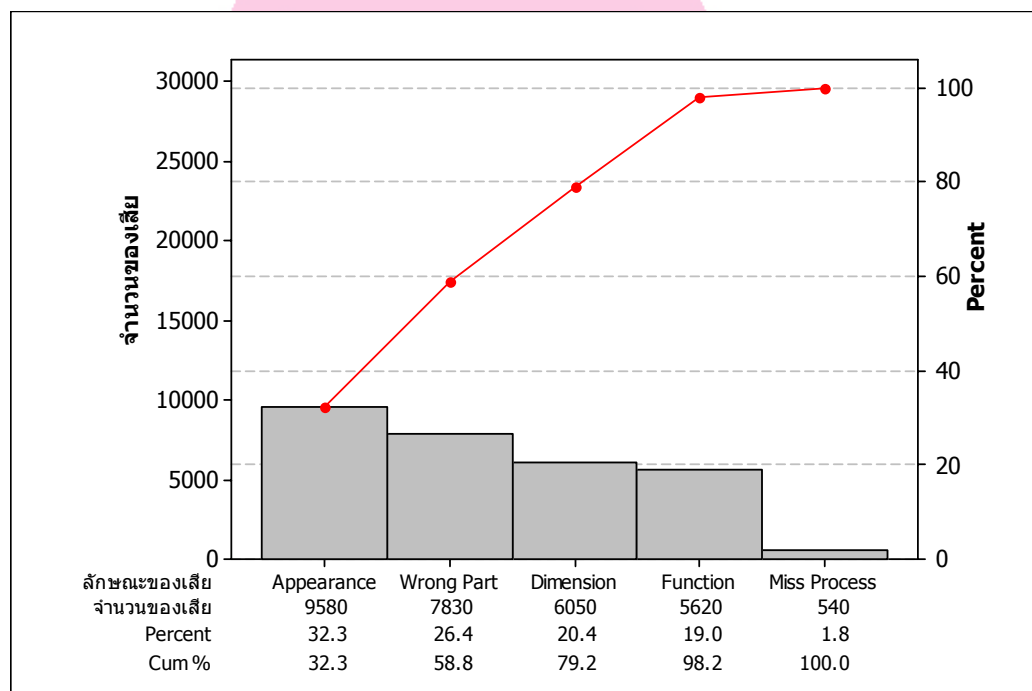

ภาพประกอบ 5 พारेโตแสดงลักษณะของเสีย

3. การจัดตั้งทีมงานข้ามสายงาน


ในการศึกษาและวิเคราะห์ของเสียได้มีการดำเนินการร่วมกับทีมผู้ชำนาญการระดับผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการแต่ละแผนกจากโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งมาจากแผนกต่างๆ ดังภาพ 6

- 1) แผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง/แม่พิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/แม่พิมพ์ ตามใบสั่งซ่อมจากแผนกการผลิตเพื่อให้เครื่องจักร/แม่พิมพ์ อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
- 2) แผนกวิศวกรรมโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับแผนกการผลิต
- 3) แผนกควบคุมการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต การจัดส่งสินค้า และควบคุมอุปกรณ์/เครื่องมือในสต็อก
- 4) แผนกการผลิต มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเชื่อมชิ้นงานและป้อนชิ้นรูปชิ้นงาน

5) แผนกควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า การตรวจสอบกระบวนการผลิตภายในและตรวจสอบกระบวนการส่งสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

6) แผนกควบคุมเอกสาร มีหน้าที่ในการปรับปรุงเอกสารและควบคุมเอกสารหน้างานให้มีความทันสมัย


ซึ่งทีมผู้ชำนาญการในแต่ละแผนกทุกแผนกมีประสบการณ์ในสายงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี จึงมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับทีมงานที่ทำการศึกษาและวิจัยในโรงงานกรณีศึกษา ได้เป็นอย่างดี

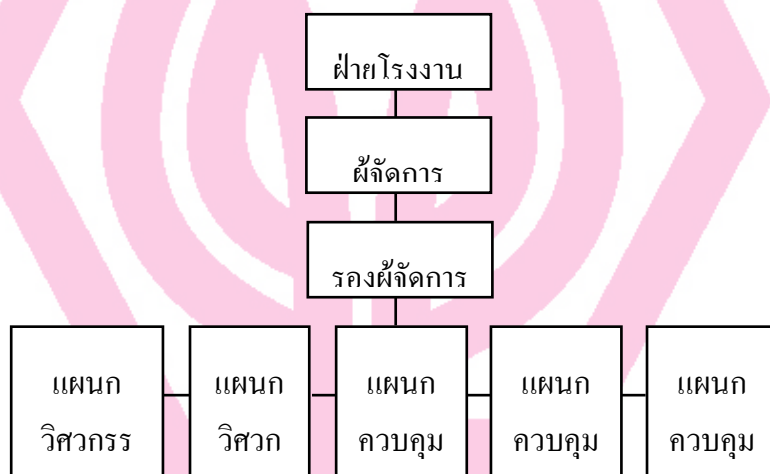

ภาพประกอบ 6 การจัดตั้งทีมงาน FMEA ข้ามสายงาน

4. ขั้นตอนในการทำ PFMEA

ขั้นตอนในการทำ PFMEA ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ จัดทำแผนผังแสดงการไหลของกระบวนการ, บ่งชี้หน้าที่และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งระบุจุดวิกฤต (Special Characteristics :SC), กำหนดรายการข้อบกพร่อง, ซึ่งบ่งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกค้าจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งทำการประเมินความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น (Severity), บ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดของข้อบกพร่อง พร้อมทั้งทำการประเมินโอกาสที่สาเหตุต่างๆ จะเกิดขึ้น (Occurrence), ระบุสถานะการควบคุมในปัจจุบันในแต่ละสาเหตุ พร้อมทั้งทำการประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection), ประเมินค่าความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุ เพื่อจัดอันดับความสำคัญ (RPN) ซึ่งขั้นตอนแสดงดังภาพประกอบ 7

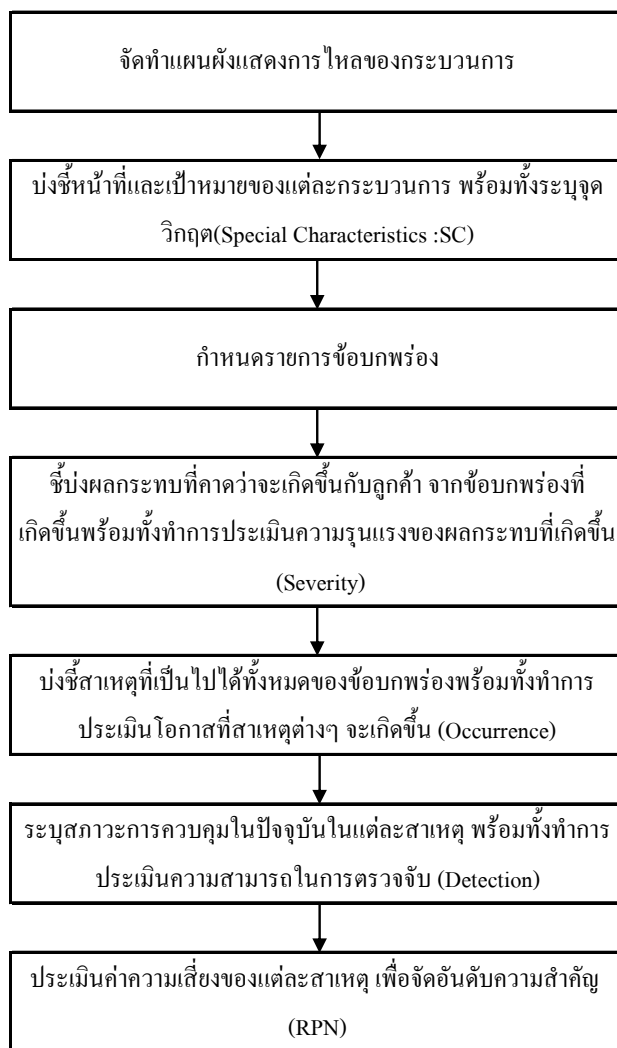


ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนในการทำPFMEA

หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ ชิ้นส่วนทั้ง 5 ชิ้นส่วน คือ ชิ้นส่วน A01, ชิ้นส่วน A02, ชิ้นส่วน A03, ชิ้นส่วน A04 และชิ้นส่วน A05 ตามลำดับ

4.1 การศึกษาชิ้นส่วน A01

1) การจัดทำแผนผังแสดงการไหลของกระบวนการ

ตาราง 8 ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A01

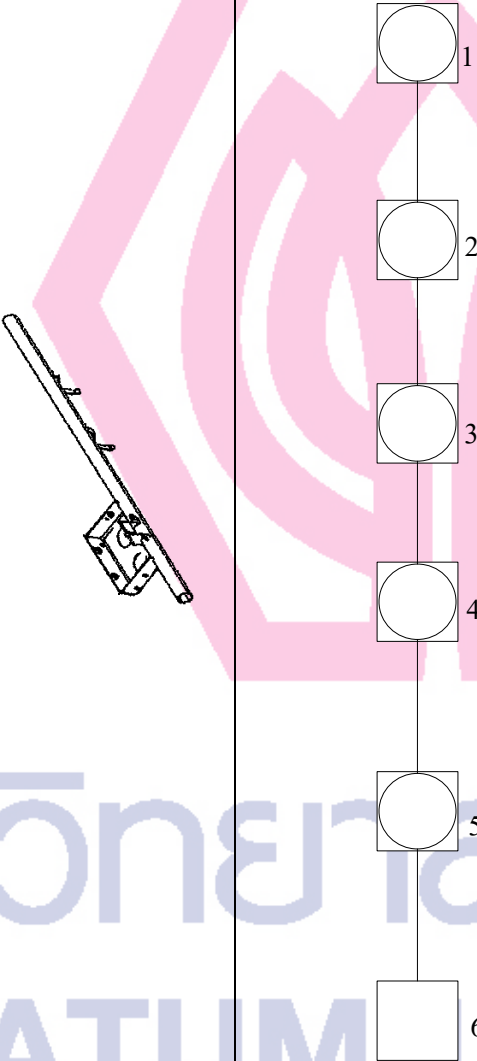ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	A01-01 Spot Nut Assembly (PW Nut M10)	พนักงานเชื่อม
	A01-02 Spot Nut Assembly (PW PIN-GUIDE)	พนักงานเชื่อม
	A01-03 Nut Assembly (EW Nut M8)	พนักงานเชื่อม
	Main Assembly	พนักงานเชื่อม
	Main Welding	พนักงานเชื่อม
	Inspection	พนักงาน QC

ในการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน A01 จะประกอบด้วยชิ้นส่วน 7 รายการ ดังภาพประกอบ 8 เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ การทำงานหน้าที่หลักๆ เพื่อใช้

อธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ พบว่าในการผลิตประกอบด้วย 6 กระบวนการคือ

1. กระบวนการ Spot Nut M10 เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่อง Spot เพื่อทำการ Spot Nut M10 ให้ติดกับชิ้นส่วน A01-01 หลังจากนั้นพนักงานจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ที่รอย Spot โดยใช้สายตาตรวจสอบตำแหน่งในการ Spot, รอย Spot ต้องไม่มีฟองอากาศ, ไม่มีรอยแตก และไม่ทะลุ และตรวจสอบจำนวน Nut M10 ต้องมีจำนวน 2 ตัว จึงทำการส่งไปยังกระบวนการถัดไป


2. กระบวนการ Spot Pin-Guide เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่อง Spot เพื่อทำการ Spot Pin-Guide ให้ติดกับ A01-01 หลังจากนั้นพนักงานจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ที่รอย Spot โดยใช้สายตาตรวจสอบตำแหน่งในการ Spot, รอย Spot ต้องไม่มีฟองอากาศ, ไม่มีรอยแตก และไม่ทะลุ และตรวจสอบจำนวน Pin-Guide ต้องมีจำนวน 1 ตัว จึงทำการส่งไปยังกระบวนการถัดไป

3. กระบวนการประกอบ Nut M8 ให้ติดกับ A01-01 (EW Nut M8) เป็นกระบวนการประกอบ Nut M8 เข้าด้านในชิ้นส่วน A01-01 โดยใช้วิธีการ Tack โดยเครื่อง CO₂ Welding หลังจากนั้นพนักงานจะตรวจสอบจำนวน Nut M8 ต้องมีจำนวน 3 ตัว และรอยการ Tack ที่ชิ้นงานไม่ควรมีรอยแตกหรือเป็นรูและตำแหน่งการประกอบชิ้นส่วนต้องถูกต้องและไม่เอียง โดยมีการตรวจ 3 ชิ้น/Lot คือ ตรวจสอบหัว, กลาง และ ท้ายของกระบวนการ เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการต่อไป

4. กระบวนการประกอบ (Main Assembly) เป็นกระบวนการประกอบชิ้นส่วน A01-01, A01-04 , A1-02 และ A01-03 เข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการ Tack จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมไม่ให้มีฟองอากาศ, ไม่เกิดรอยแตก, แนวเชื่อมไม่แหงงเว้า โดยมีการตรวจ 3 ชิ้น/ล็อต โดยผู้ตรวจชิ้นแรก, กลางและท้ายของกระบวนการและตรวจสอบการซึมลึกของรอยเชื่อม โดยกระบวนการ Macro Test ตรวจสอบ 1 ชิ้นต่อเดือน

5. กระบวนการเชื่อม (Main Welding) เป็นกระบวนการเชื่อมชิ้นงาน หลังจากที่ทำ Tack มาแล้วเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงาน จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมไม่ให้มีฟองอากาศ, ไม่เกิดรอยแตก, แนวเชื่อมไม่แหงงเว้า โดยมีการตรวจ 3 ชิ้น/ล็อต โดยผู้ตรวจชิ้นแรก, กลางและท้ายของกระบวนการ และตรวจสอบการซึมลึกของรอยเชื่อม โดยกระบวนการ Macro Test ตรวจสอบ 1 ชิ้นต่อเดือน

6. กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

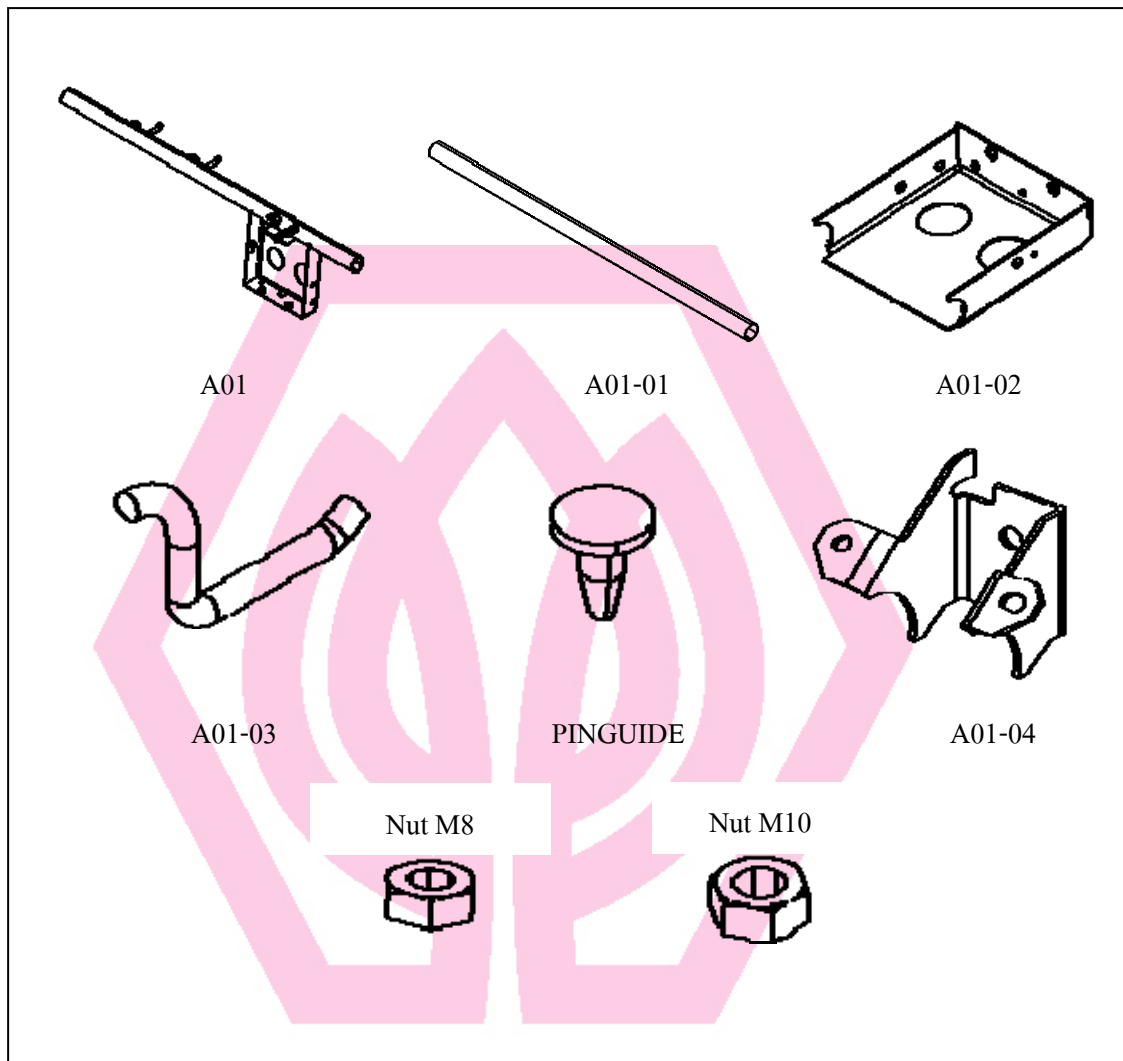

ภาพประกอบ 8 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A01

2) การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

ตาราง 9 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมาย และกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังใน การปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
Spot Nut M10	SPOT NUT M10 ให้ติดกับ A01-02	การปรับตั้ง กระแสไฟ	Spot Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วย ระยะเวลาไม่เกินครึ่ง ชั่วโมง
		สังเกตชิ้นงาน ก่อนปฏิบัติงาน	Spot Nut M10 กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อม ด้วย ระยะเวลาไม่เกินครึ่ง ชั่วโมง
Spot Pin- Guide	เพื่อยึด Pin-Guide เข้า กับชิ้นงาน	ให้สังเกตจุด Mark	Spot Pin- Guide เอียง	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยก และบางส่วนถูกแก้ไข ได้ โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง
Nut Assembly M8	ประกอบ Nut M8 เข้ากับ A01-02	การปรับตั้ง กระแสไฟ	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง
Main Assembly	ประกอบชิ้นงาน A01-01, A01- 04, A01-02, A01-03 เข้าด้วยกัน โดย การ Tack	การปรับตั้ง กระแสไฟ	Tack ชิ้นงาน ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง
		การวางตำแหน่ง ชิ้นงาน	ประกอบ Part เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง

ตาราง 9 (ต่อ)

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
Main Welding	เชื่อมชิ้นงาน	การเดินแนวเชื่อม	เกิด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน
			ฟองอากาศในแนวเชื่อม	หน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง
			แนวเชื่อมแห้วงั่ว	ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง 100%
			แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง
		ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	
		การปรับตั้งกระแสไฟ	เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการเตือน
		เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม	ชิ้นส่วนถูกซ่อมนอกสายการผลิตโดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	
การชิมลิกแนวเชื่อม	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก			

จากการพิจารณากระบวนการผลิต ในการผลิตชิ้นส่วน A01 พบว่าข้อบกพร่องเกิดจาก 5 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการ Spot Nut, Spot Pin-Guide, กระบวนการประกอบ Nut M8 โดยการ Tack, กระบวนการประกอบชิ้นส่วน โดยการ Tack (Main Assembly) และกระบวนการเชื่อม (Main Welding) สำหรับการตรวจสอบของเสียขั้นสุดท้าย (Inspection) ทางทีมงานไม่ได้นำมาพิจารณา เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดสาเหตุของของเสีย นอกจากนั้นได้ทำการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของชิ้นส่วนและกำหนดค่าจุดวิกฤต (Special Characteristics :SC) ของกระบวนการ พบว่าสามารถระบุ SC ใน 1 กระบวนการคือ กระบวนการเชื่อม (Main Welding) ได้แก่ การซึมลึกของแนวเชื่อม อยู่ในระดับ ∇A และความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ ∇A แสดงดังตาราง 10

ตาราง 10 Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A01

SPECIAL CHARACTERISTICS ANALYSIS							Approve	Check	Issue
			Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
			0	Part receive From store (Nut M8, Nut M10,A01-02 ,A01-01,A01-04,A01-03, A01-04, PINGUIDE		- ลักษณะทั่วไป เช่น แดง,เป็นรอย,เป็นครีบกี้ดสนิม		- สายตา - การบรรจุภัณฑ์ - การขนส่ง	
			1	A01-02 SPOT NUT ASSY (PW NUT M10)		- การติดกันระหว่าง A01-02 กับ NUT M10		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed	
			2	A01-02 SPOT PIN-GUIDE PINGUIDE		- การติดกันระหว่าง A01-02 กับ UR61 38 181		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed	
			3	A01-02 NUT ASSY M8		- การติดกันระหว่าง A01-02 กับ NUT M8		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed	
			4	A01-01 A01-04 A01-02 A01-03 MAIN ASSY		- การติดกันระหว่าง A01-01 A01-04 A01-02 A01-03		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed	
			5	MAIN W/D	△A △A	- การเชื่อมลึกของแนวเชื่อม - ความยาวแนวเชื่อม	△A △A	- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed	
			6	INSPECTION	△A	- DIMENSION - APPEARANCE CHECK	△A △A △A	- ความยาวแนวเชื่อมA - การเชื่อมลึกA - ความยาวแนวเชื่อมB - การเชื่อมลึกB	

3) การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง


ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จากการระดมความคิดร่วมกันของทีมงาน โดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยโดยการใช้ผังก้างปลา ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากสาเหตุหลักของก้างปลา

ตาราง 11 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A01

กระบวนการที่พบ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก
Spot Nut M10	Spot Nut เอียง	Pin รองรับ Nut สึกหรือ
	Spot Nut M10 กลับด้าน	Feeder ชำรุด
Spot Pin-Guide	Spot Pin-Guide เอียง	Pin รองรับ Nut สึกหรือ
Nut Assembly M8	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง
Main Assembly	Tack ชิ้นงานไม่ติด	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ
	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper
		Tack ชิ้นงานด้านเดียว
Main Welding	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง
	แนวเชื่อมแห้วงเว้า	การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย
		การตั้งค่ากระแสไฟสูง
	แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
		ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample
	เชื่อมทะลุ	ตั้งค่ากระแสไฟสูง
		เดินลวดเชื่อมช้าเกินไป
	เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม	มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน
ตั้งค่ากระแสไฟสูง		
การซึมลึกลงแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป	
	ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	
	ระยะห่างของชิ้นงานไม่เหมาะสม	

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Nut เอียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่เอาใจใส่
 - รีบปฏิบัติงาน
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ปฏิบัติงานเร็วเกินไป
 - ต้องการงานปริมาณมาก
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - มีเม็ดไฟค้างที่หัว Spot
 - Pin รองรับ Nut สึกหรือ
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - วัสดุชำรุด
 - ขา Nut หัก

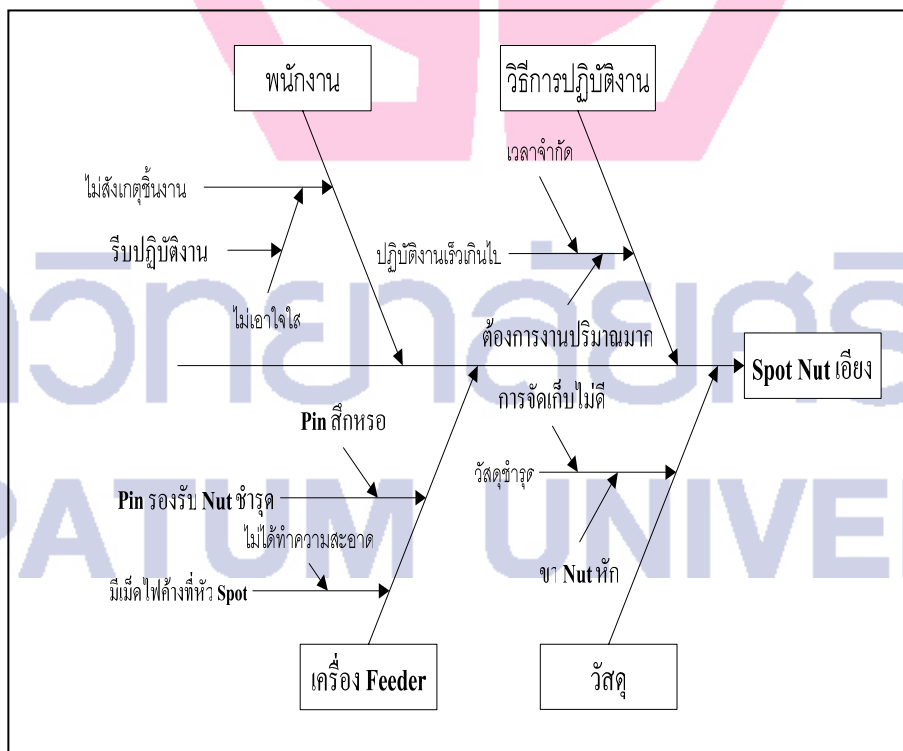

ภาพประกอบ 9 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Nut เอียง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Nut M8 กลับด้านโดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - พนักงานใหม่
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ปฏิบัติงานเร็วเกินไป
 - ไม่สังเกตชิ้นงาน
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - มีลักษณะคล้ายกัน
 - มีขนาดเล็ก
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - มีเศษเหล็กติดอยู่ในกระบอบ Feeder
 - ไม่มีฝาปิดถาดใส่ Nut

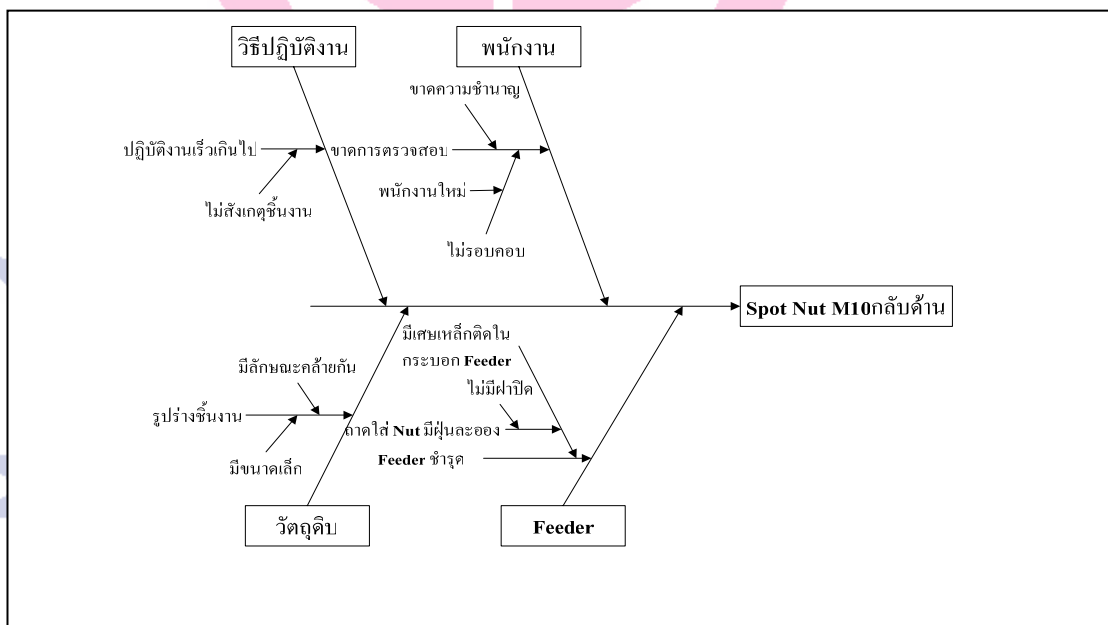

ภาพประกอบ 10 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Nut M10 กลับด้าน

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Pin-Guide เอียง โดย
พิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่เอาใจใส่
 - รีบปฏิบัติงาน
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ปฏิบัติงานเร็วเกินไป
 - เวลาที่จำกัด
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - มีเม็ดไฟค้างที่หัว Spot
 - มีเศษเหล็กในกระบอก Feeder
 - Pin รองรับ Nut สึกหรือ

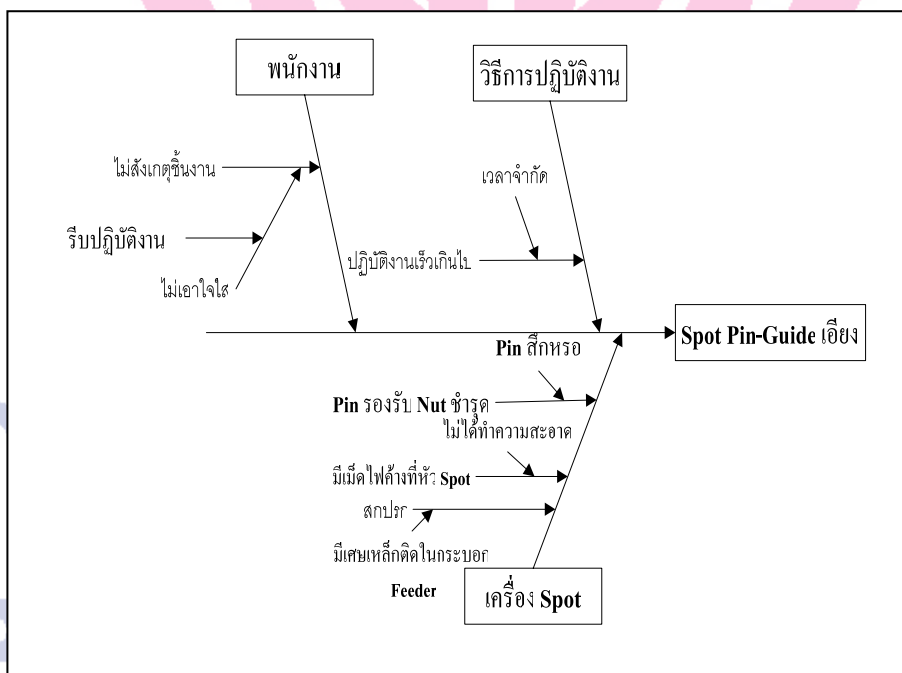

ภาพประกอบ 11 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการ Spot Pin-Guide เอียง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของ Nut เอียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่รอบคอบ
 - ไม่สังเกตชิ้นงาน
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - Tack ชิ้นงานเร็วเกินไป
 - กระแสไฟสูงเกินไป
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - มีเศษเหล็กติดอยู่
 - ชิ้นงานมีตำหนิ

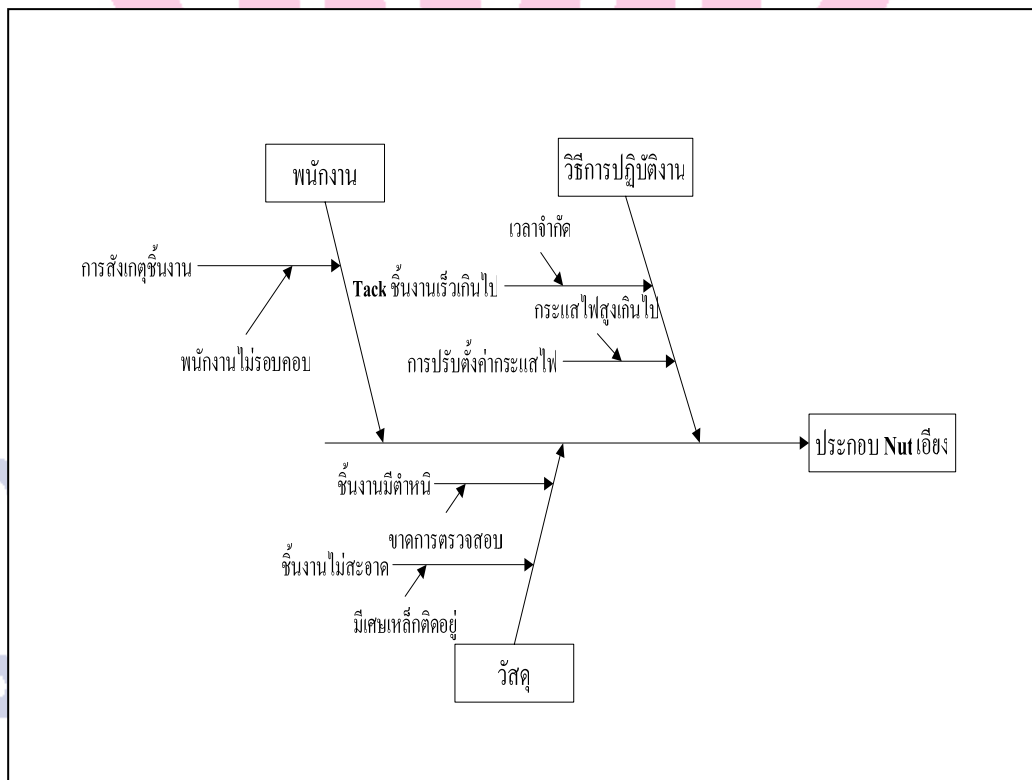

ภาพประกอบ 12 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดการประกอบ Nut เอียง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของ การ Tack ชื้นงานไม่ติดโดย พิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ปรับค่าตามใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard) :OPD
 - ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
 - การตั้งค่ากระแสไฟต่ำเกินไป
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ลืมปรับตั้งค่า
 - ใบมาตรฐานการปฏิบัติงานมีฝุ่นละอองติดอยู่

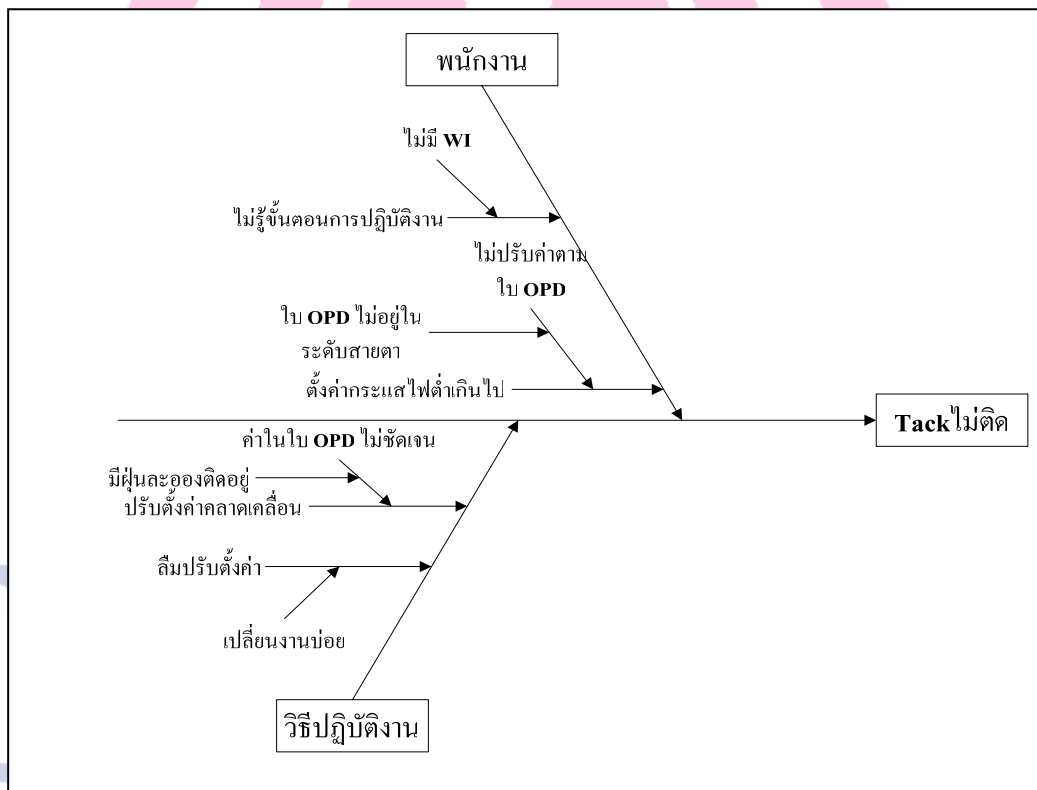

ภาพประกอบ 13 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการ Tack ชื้นงานไม่ติด

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการประกอบชิ้นส่วนเอียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ประกอบชิ้นส่วนไม่ตรงตำแหน่ง
 - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper
 - ไม่สังเกตจุด Mark
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - Tack ชิ้นงานด้านเดียว
 - ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : WI

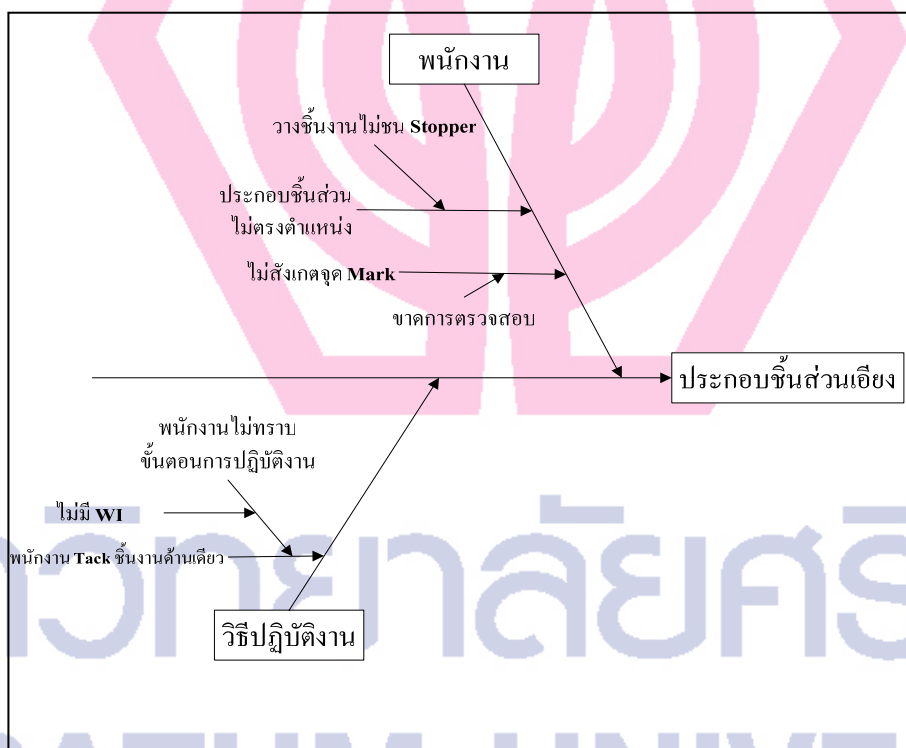

ภาพประกอบ 14 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการประกอบชิ้นส่วนเอียง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดฟองอากาศ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ทราบขั้นตอนปฏิบัติงาน
 - ไม่มี WI
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน: WI
 - ลืมปรับตั้งค่า
- พิจารณาที่สิ่งแวดล้อม สาเหตุเกิดจาก
 - เปิดพัดลมแรงไป
 - แสงสว่างไม่เพียงพอ
- พิจารณาที่ก๊าซ CO₂ สาเหตุเกิดจาก
 - ก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง
 - ก๊าซ CO₂ หหมด

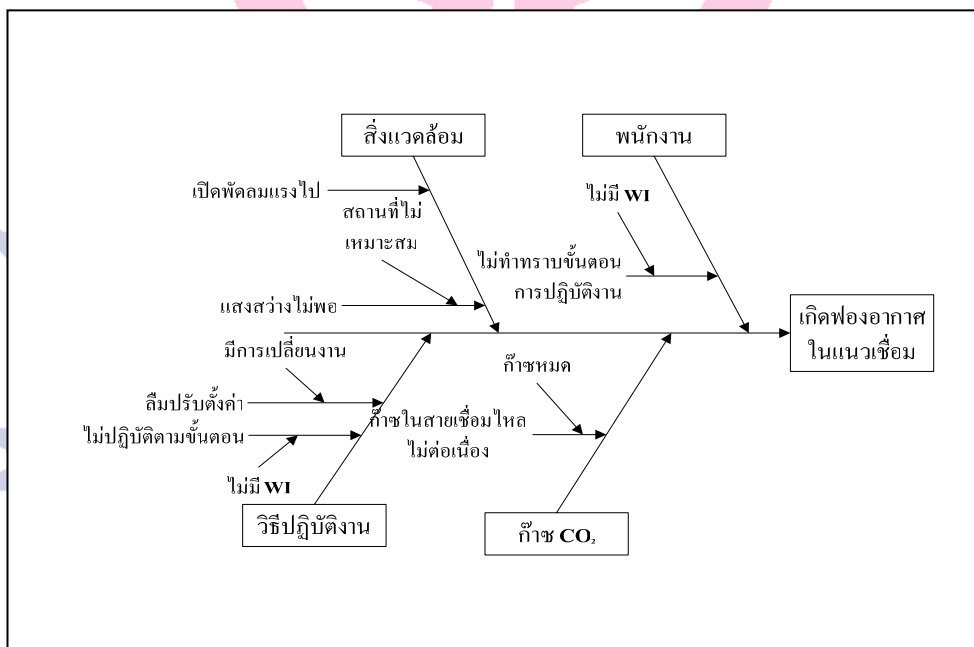

ภาพประกอบ 15 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดแนวเชื่อมแห้งงอ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - การเดินลวดเชื่อมช้า
 - การสายลวดเชื่อมไม่สม่ำเสมอ
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - การหยุดแนวเชื่อมที่ชิ้นงานบ่อย
 - การปรับตั้งค่ากระแสไฟสูง
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - ฟลักซ์ของลวดเชื่อมเกิดความชื้น
 - ฟลักซ์ของลวดเชื่อมแตก

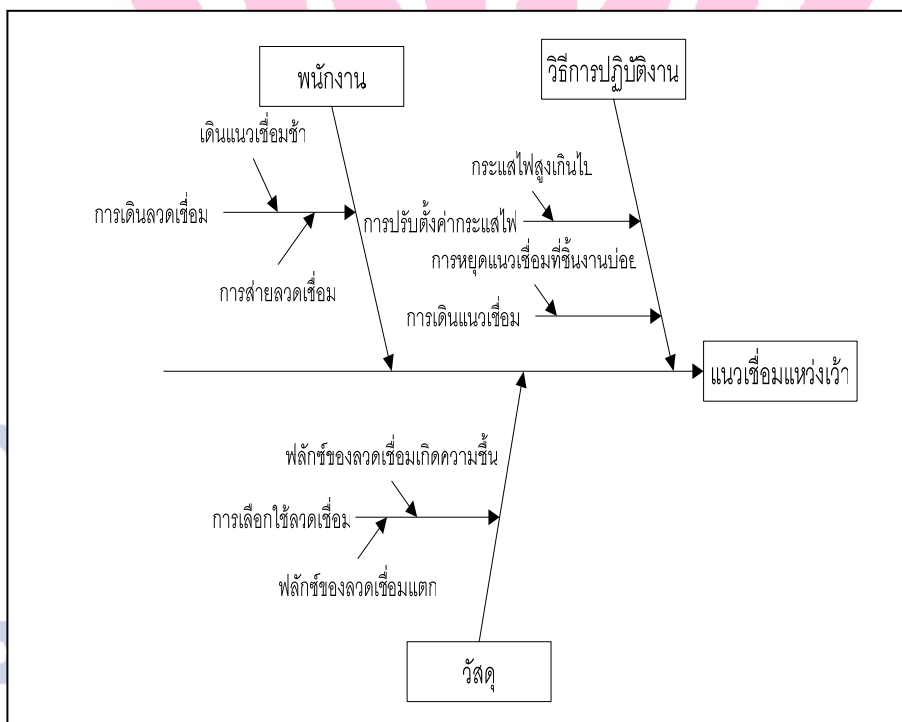

ภาพประกอบ 16 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดแนวเชื่อมแห้งงอ

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดแนวเชื่อมไม่ราบเรียบ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานใหม่
 - ไม่มีความชำนาญ
 - การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - การสายลวดเชื่อม
 - การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - ชิ้นงานไม่สะอาด
 - ชิ้นงานมีตำหนิ

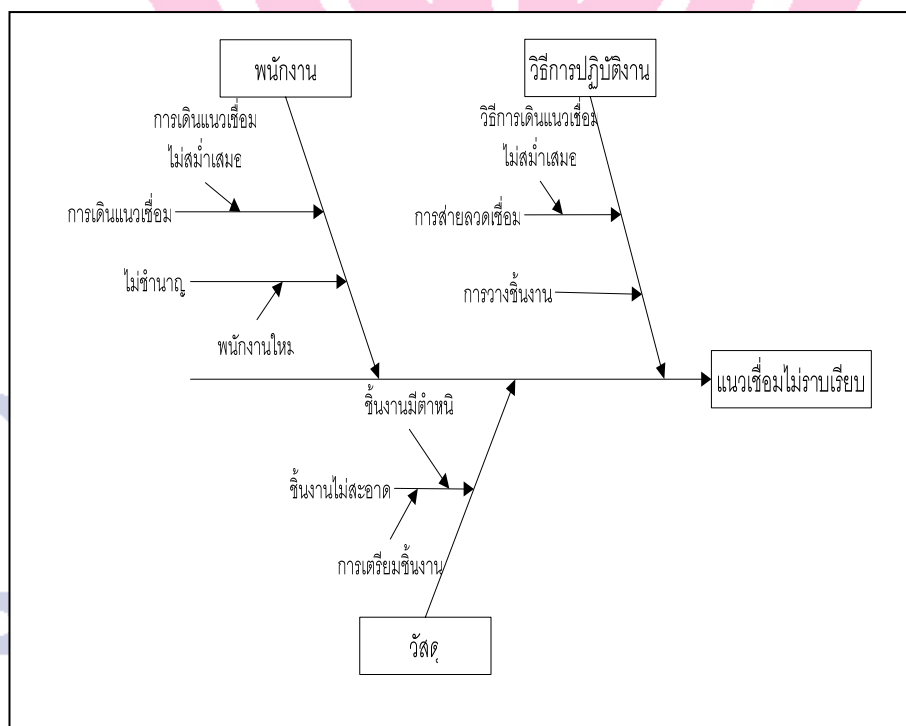

ภาพประกอบ 17 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดแนวเชื่อมไม่ราบเรียบ

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - เทคนิคในการเชื่อม
 - ไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
 - ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample
 - ปฏิบัติตามความเคยชิน

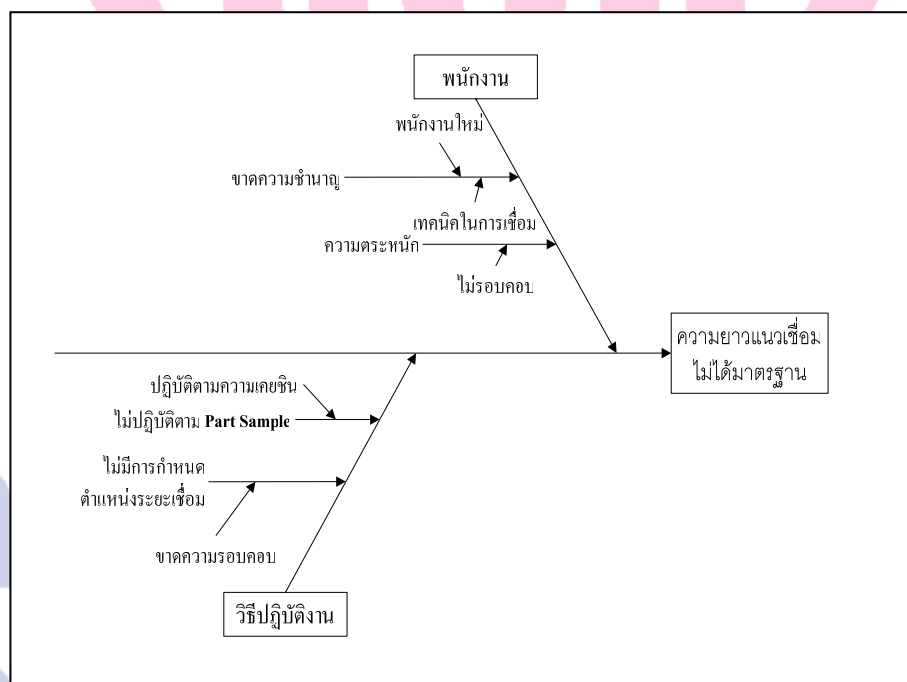

ภาพประกอบ 18 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเชื่อมทะลุ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - ไม่มี WI
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ลืมปรับตั้งค่า
 - ไม่เห็นใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard) :OPD
 - การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - กระแสไฟสูง
 - ไม่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน

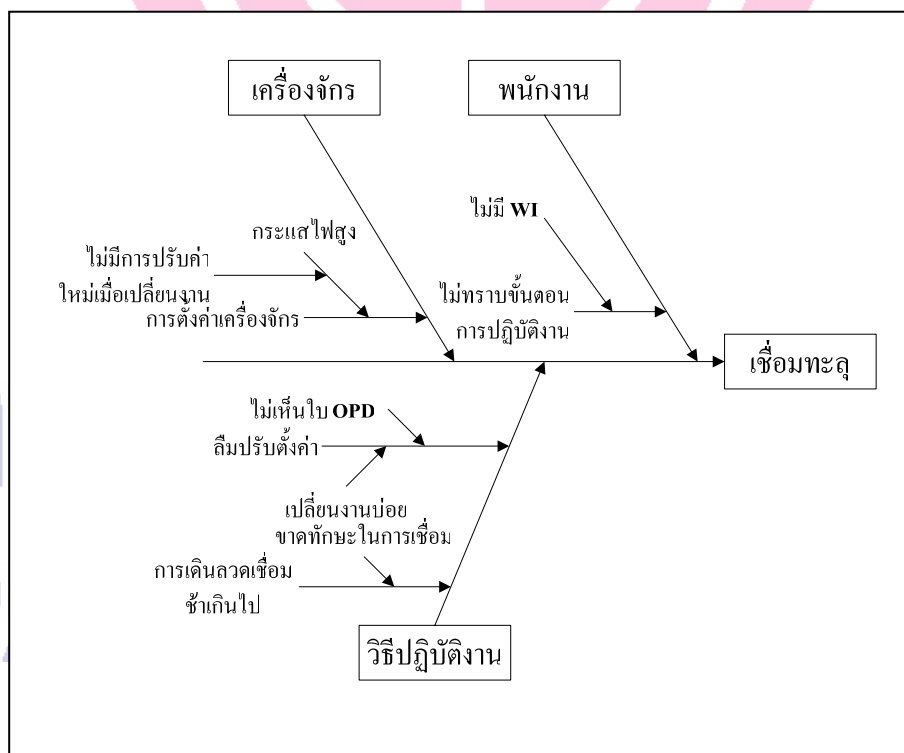

ภาพประกอบ 19 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมทะลุ

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ชำนาญ
 - ขาดทักษะในการเชื่อม
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - การปรับตั้งค่ากระแสไฟสูง
 - การเดินลวดเชื่อมซ้ำเกินไป
 - ไม่ปรับค่าตามใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard) :OPD
- พิจารณาที่ความสะอาดของชิ้นงาน สาเหตุเกิดจาก
 - มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน
 - มีความชื้นที่ชิ้นงานสูง

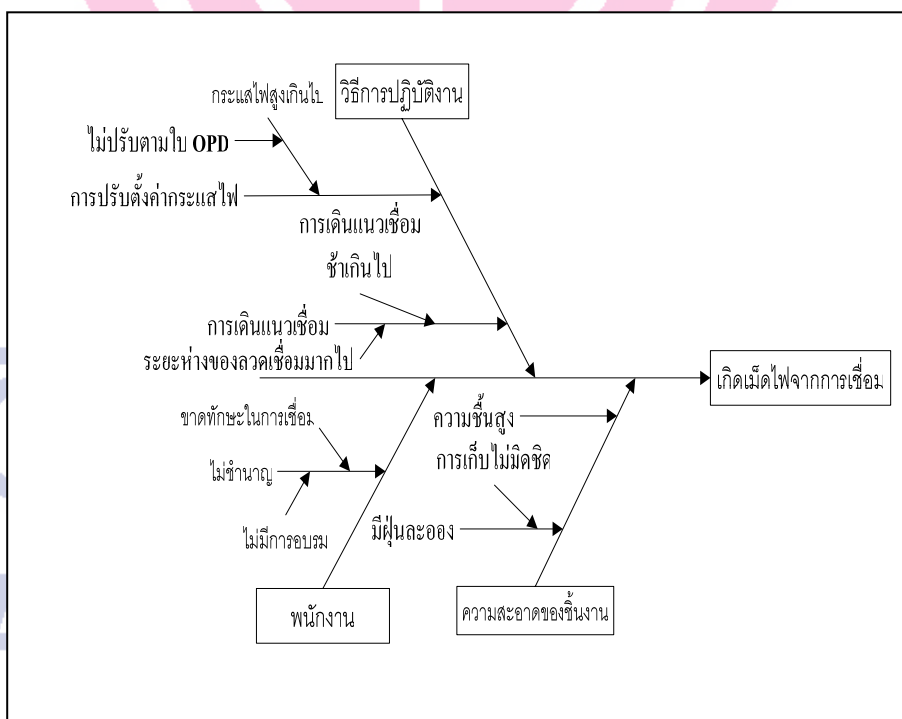

ภาพประกอบ 20 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการชำรุดของแนวเชื่อม โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - ขาดการอบรม
 - ใช้เทคนิคในการเชื่อมไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - กระแสไฟต่ำ
 - เดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป
 - ระยะห่างของลวดเชื่อมกับชิ้นงานมากเกินไป

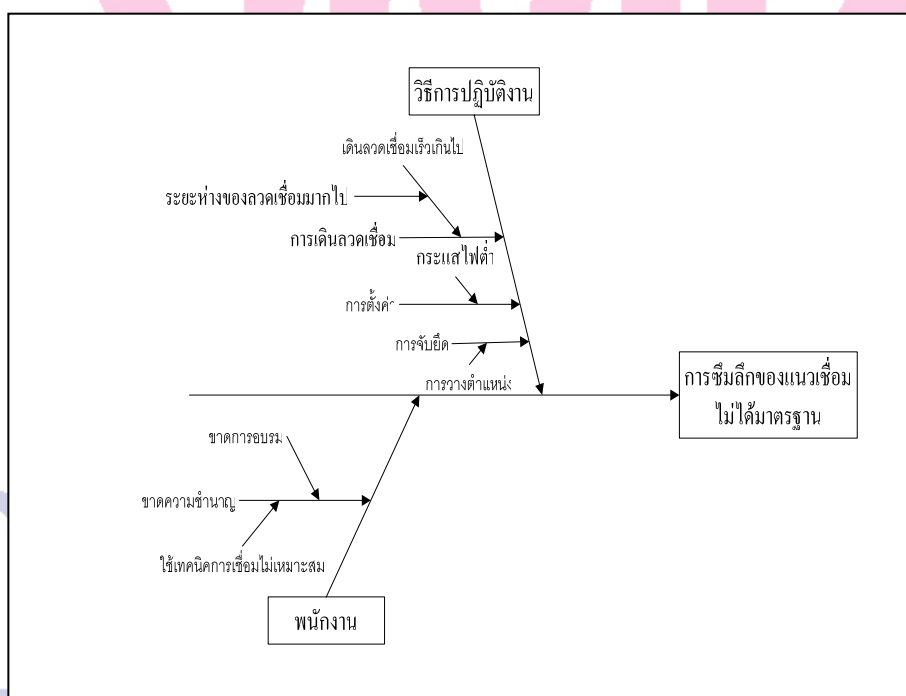

ภาพประกอบ 21 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของการชำรุดของแนวเชื่อม

4) การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้า

หลังจากพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทางทีมงานได้ทำการประเมินค่าความรุนแรง โดยทำการเปรียบเทียบกับตาราง 2 ได้ระดับความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังตาราง 12

ตาราง 12 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง
Spot Nut M10	Spot Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม	6
	Spot Nut M10 กลับด้าน	ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
Spot Pin-Guide	Spot Pin-Guide เอียง	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยก และบางส่วนถูกแก้ไขได้ โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
Nut Assembly M8	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
Main Assembly	Tack ชิ้นงานไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วย	7
	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	ระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
Main Welding	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
	แนวเชื่อมแหงงเว้า	ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง 100%	8
	แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วย ระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการเตือน	9
	เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม	ชิ้นส่วนถูกซ่อมนอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5
	การชิมลิกแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก	6

5) การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากประเมินค่าความรุนแรง ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ เพื่อการป้องกัน (Current Process Controls Prevention) และการตรวจจับความล้มเหลว (Current Process Controls Detection) โดยเปรียบเทียบกับตาราง 4 ได้ผลประเมินการตรวจจับ ซึ่งสรุปดังตาราง 13

ตาราง 13 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	การตรวจจับ
Spot Nut M10	Spot Nut เอียง	Pin รองรับ Nut สึกหรือ	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	Spot Nut M10 กลับด้าน	Feeder ชำรุด	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Spot Pin-Guide	Spot Pin-Guide เอียง	Pin รองรับ Nut สึกหรือ	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Nut Assembly M8	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง	-	Indicator Meter	5
Main Assembly	Tack ชิ้นงานไม่ติด	ไม่ปรับค่ากระแสไฟตามใบ OPD	-	Indicator Meter	5
	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	ตรวจสอบ Stopper ก่อนเริ่มการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		Tack ชิ้นงานด้านเดียว	Mark จุดตรงกลาง	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7

ตาราง 13 (ต่อ)

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	การตรวจจับ
Main Welding	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		เปิดพัดลมแรงเกินไป	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	แนวเชื่อมแหงงเว้า	การหยุดแนวเชื่อมบ่อย	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		การตั้งค่ากระแสไฟสูง	-	Indicator Meter	5
	แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	ดูตาม Part Sample	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample	วาง Part Sample ไว้ในระดับสายตา	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	เชื่อมทะลุ	ตั้งค่ากระแสไฟสูง	-	Indicator Meter	5
		การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม	มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
ตั้งค่ากระแสไฟสูง		-	Indicator Meter	5	

ตาราง 13 (ต่อ)

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	การตรวจจับ
	การซีมล็อกแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	-	Indicator Meter	5
		ระยะห่างของชิ้นงานไม่เหมาะสม	-	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7

6) การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานได้ข้อมูลระดับความรุนแรง(S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550 โดยสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตาราง 3 ได้ผลดังนี้

ตาราง 14 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า O
				ผลิต	เสีย	% ของเสีย	
Spot Nut M10	Function	Spot Nut เอียง	Pin รongรับ Nut สึกหรือ	280,520	990	0.3529	6
	Wrong Part	Spot Nut M10 กลับด้าน	Feeder ชำรุด		490	0.1747	5

ตาราง 14 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า O
				ผลิต	เสีย	% ของเสีย	
Spot Pin-Guide	Function	Spot Pin-Guide เอียง	Pin ร่องรับ Nut สึกหรือ	280,520	40	0.0143	3
Nut Assembly M8	Function	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง		150	0.0535	4
	Wrong Part	Tack ชั่งงานไม่ติด	ไม่ปรับค่า กระแสไฟตามใบ OPD		1,080	0.3850	6
Main Assembly	Function	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper		120	0.0428	3
			Tack ชั่งงานด้านเดียว		690	0.2460	6
Main Welding	Appearance	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมยังไม่คงที่		1,000	0.3565	6
			เปิดพัดลมแรงเกินไป		1,200	0.4278	6
	Appearance	แนวเชื่อมแหงเว้า	การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย	520	0.1854	5	
			การตั้งค่ากระแสไฟสูง	110	0.0392	3	
Appearance	แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย	1,950	0.6951	7		

ตาราง 14 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า O
				ผลิต	เสีย	% ของเสีย	
	Dimension	ความยาว	ไม่มีการกำหนด	280,520	535	0.1907	5
		แนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ตำแหน่งระยะเชื่อม ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample		25	0.0089	2
	Wrong Part	เชื่อมทะลุ	ตั้งค่ากระแสไฟสูง		590	0.2103	6
			การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป		1,100	0.3921	6
	Appearance	เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม	มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน		440	0.1569	5
			ตั้งค่ากระแสไฟสูง		700	0.2495	6
	Wrong Part	การซึ่มลึกลงแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป		40	0.0143	3
			ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ		40	0.0143	3
			ระยะห่างของชิ้นงานไม่เหมาะสม		20	0.0071	2

7) การประเมินค่า RPN ของชิ้นส่วน A01

หลังจากทำการประเมินค่าระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) และค่าความสามารถในการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน (Detection) ได้ทำการประเมินค่า RPN ดังตาราง 15

ตาราง 15 PFMEA ของชิ้นส่วน A01 ก่อนการปรับปรุง


POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																		
Item _____				Process Responsibility _____				FMEA Number _____				Page _____ of _____						
Model Year(s)/Vehicle(s) _____				Key Date _____				Prepared By _____				(Rev.) _____						
Core Team _____								FMEA Date (Orig.) _____										
Process Function / Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	Detect	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results					
													Action Taken	Sev	Occ	Det	RPN	
A01-02 Spot Nut Assembly เพื่อติดตั้ง Nut M10	Spot Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6		Pin รองรับ Nut สึกหรือ	6		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	252								
A01-02	Spot Nut M10 กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6		มีเศษเหล็กและฝุ่นละออง ทำให้กระบอก Feeder ชำรุด	5		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	210								
Spot Pin-Guide เพื่อติดตั้ง Pin-Guide	Spot Pin-Guide เอียง	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยก และบางส่วนถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4		Pin รองรับสึกหรือ	3		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	84								
Nut Assembly M8 ประกอบ Nut M8	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง	4		-Indicator Meter -ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	140								
Main Assembly ประกอบชิ้นส่วนโดย ถาวร Tack	Tack ชิ้นงาน ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	6		-Indicator Meter -ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	210								
	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	3	-ตรวจสอบ Stopper ก่อนเริ่มการผลิต	-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	147								
			7		Tack ชิ้นงานด้านเดียว	6	-Mark จุดตรงกลาง	-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	294								

ตาราง 15 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																	
Item				Process Responsibility				FMEA Number				Page ____ of ____					
Model Year(s)/Vehicle(s)				Core Team				Prepared By				FMEA Date (Orig.)					
												(Rev.)					
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	Detec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
													Action Taken	Sev	Occ	Det	RPN
เชื่อมชิ้นงาน	-เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6		ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง	6		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	252							
			6		เปิดพัดลมแรงเกินไป	6		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	252							
	-แนวเชื่อมแห้ง	ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%)	8		การหลุดดินแนวเชื่อมบ่อย	5		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	280							
			8		การตั้งค่าไฟสูง	3		-Indicator Meter	5	120							
	-แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8		การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ	7		-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	392							
			7		ไม่มีมีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	5	-ดูตาม Part Sample	-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง -เวอร์เนีย	5	175							
	-ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาห้วงครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		ไม่มีปฏิบัติตาม Part Sample	2	-วาง Part Sample ไว้ในระดับสายตา	-ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง -เวอร์เนีย	5	70							

ตาราง 15 (ต่อ)


POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																	
Item						FMEA Number				Page ____ of ____							
Model Year(s)/Vehicle(s)						Process Responsibility				Prepared By							
Core Team						Key Date				FMEA Date (Orig.)							
										(Rev.)							
Process Function / Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls	Current Process Controls	Detec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
													Action Taken	Sev	Occ	Det	RPN
	-เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโดยมีการเตือน	9		ตั้งค่ากระแสไฟสูง	6		-Indicator Meter	5	270							
			9		การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป	6		-ตรวจสอบด้วยสสองครั้ง	7	378							
	-เกิดมีคไฟ	ชิ้นส่วนถูกซ่อมนอกสายการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม	5		มีฝุ่นละอองติดชิ้นงาน	5		-ตรวจสอบด้วยสสองครั้ง	7	175							
			5		ตั้งค่ากระแสไฟสูง	6		-Indicator Meter	5	150							
	-การเชื่อมลักษณะไม่เต็มตรง	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก	6		การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป	3		-ตรวจสอบด้วยสสองครั้ง -Macro Test	5	90							
			6		ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	3		-Indicator Meter	5	90							
			6		ระยะห่างของชิ้นงานไม่เหมาะสม	2		-ตรวจสอบด้วยสสองครั้ง -Macro Test	5	60							

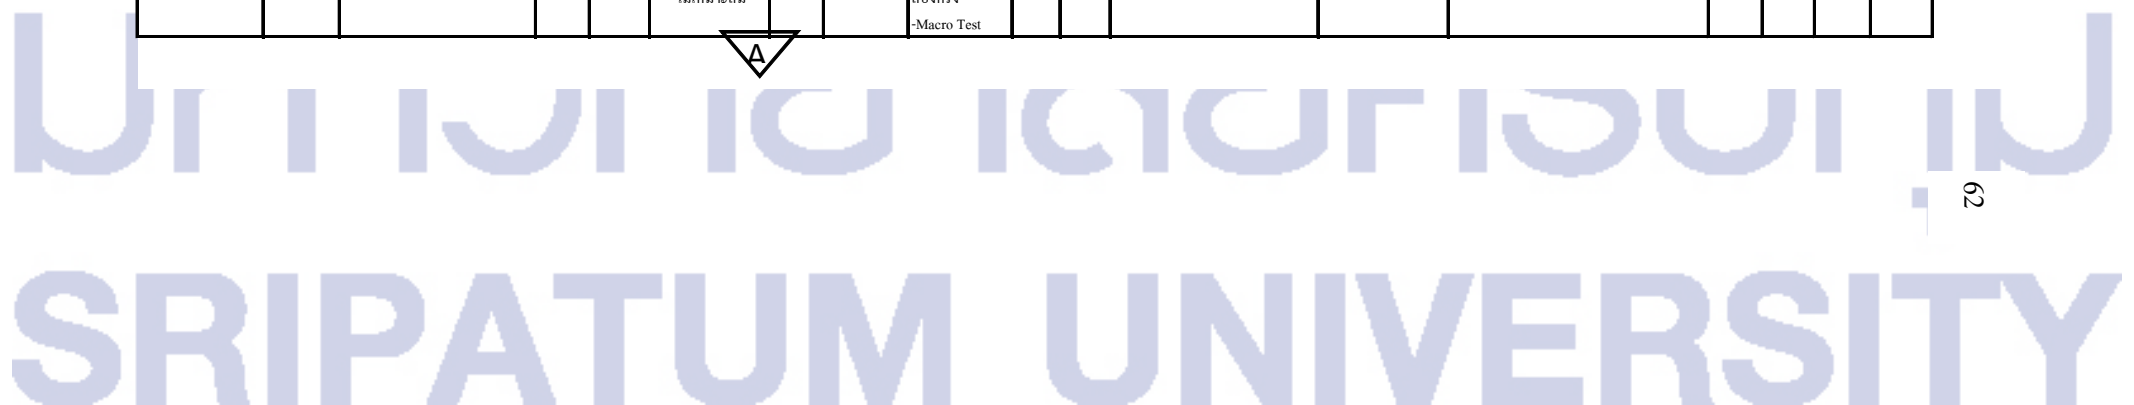

4.2 การศึกษาชิ้นส่วน A02

1) ผังกระบวนการผลิตของ A02

ตาราง 16 ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A02

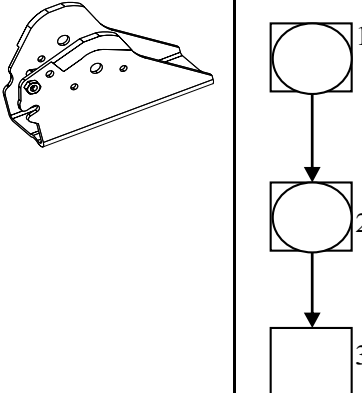ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	1 Assembly	พนักงานเชื่อม
	2 Main Welding	พนักงานเชื่อม
	3 Inspection	พนักงานQ.C.


ในการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน A02 พบว่าในการผลิตประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการประกอบ (Assembly) กระบวนการเชื่อม (Main Welding) กระบวนการ (Inspection) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการการทำงานหน้าที่หลักๆ เพื่อใช้อธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

1. กระบวนการ ประกอบ (Assembly) เป็นกระบวนการประกอบชิ้นส่วนทั้ง 4 ชิ้นส่วน เข้าด้วยกัน โดยนำชิ้นส่วน A02-02 ประกอบด้านในของชิ้นส่วน A02-01 นำชิ้นส่วน A02-03 มา เชื่อมที่ด้านข้างของชิ้นส่วน A02-01 และเชื่อม Nut M8 อีกข้างหนึ่งทั้งหมดนี้เพื่อให้มีรูปร่างตามที่ ต้องการ โดยการเชื่อมเป็นจุด รอบชิ้นงาน เพื่อยึดตำแหน่งไว้ชั่วคราว จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบ จำนวน Nut M8 จำนวน 1 ชิ้น และความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่ประกอบกัน โดยใช้สายตาตรวจสอบ

2. กระบวนการเชื่อม (Main Welding) เป็นกระบวนการประกอบชิ้นส่วนทั้ง 4 ชิ้นส่วน เข้าด้วยกัน ให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ โดยการเชื่อมเดินแนวตามกระบวนการข้างต้น จากนั้น พนักงานจะตรวจสอบว่าไม่มีรอยแตก รอยแยกของชิ้นงาน ไม่มีชิ้นส่วนหลุดออกจากกัน และ ตรวจสอบรอยซึมลึกของแนวเชื่อม โดยใช้ระบบ Macro test จำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 เดือน

3. กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจ เกิดจากกระบวนการผลิตข้างต้น เช่นการตรวจรอยเชื่อมของชิ้นงาน ความยาวแนวเชื่อมก่อนส่ง มอบให้กับลูกค้า

ในกระบวนการผลิตทั้งนี้จะมีชิ้นส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ ดังภาพประกอบ 22

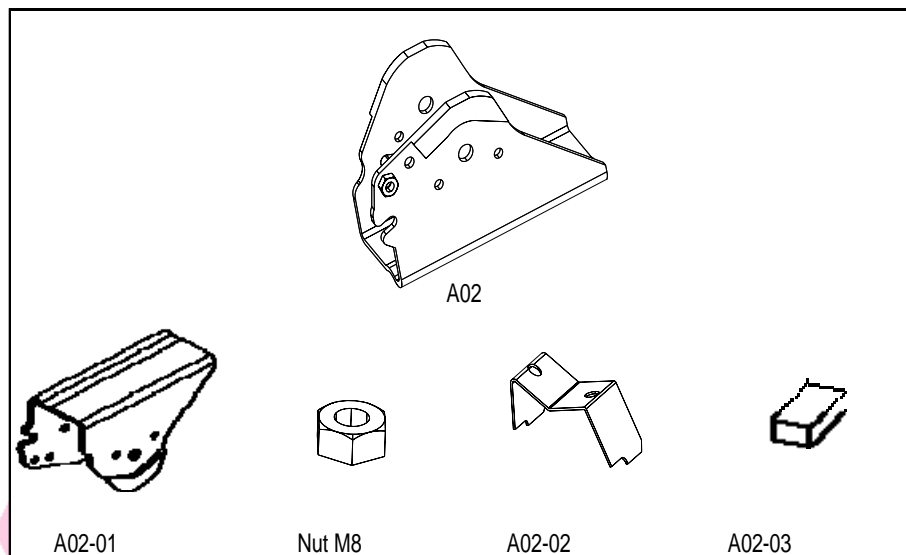

ภาพประกอบ 22 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A02

2) การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

ตาราง 17 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A02

กระบวนการ	วัสดุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
Assembly	เชื่อม Nut M8	การปรับกระแสไฟ	เชื่อมไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
	ประกอบชิ้นงาน	การวางชิ้นงาน	ประกอบเอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชม.

ตาราง 17 (ต่อ)

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
Main Welding	เชื่อมชิ้นงาน	ความยาวแนวเชื่อม	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก
		การปรับตั้งส่วนผสม CO ₂	การชิมลิกของแนวเชื่อม	ความบกพร่องซึ่งทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)

จากการพิจารณากระบวนการผลิต ในการผลิตชิ้นส่วน A02 พบว่าข้อบกพร่องเกิดจาก 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการประกอบ (Assembly), กระบวนการเชื่อม (Main Welding) สำหรับการตรวจสอบของเสียขั้นสุดท้าย (Inspection) ทางทีมงานไม่ได้นำมาพิจารณา เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดสาเหตุของของเสีย นอกจากนั้นได้ทำการกำหนดค่า จุดวิกฤติ (Special Characteristics :SC) ของกระบวนการพบว่าสามารถระบุ จุดSC ใน 1 กระบวนการคือ กระบวนการเชื่อม (Main Welding) ได้แก่ ข้อบกพร่องการชิมลิกของแนวเชื่อม อยู่ในระดับ ^B และความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ ^B

ตาราง 18 Special Characteristic ของชิ้นส่วน A02

Process Flow	Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
	0	Part receive from store(NutM8, A02-03 A02-02 A02-01)		- ลักษณะผิวภายนอก ทั่วๆไป เช่น แดง,เป็นรอย, เป็นสนิม		ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม	
	1	Assembly		- การประกอบติดกัน Nut M8 , A02-03 A02-02 A02-01 - ลักษณะผิวภายนอก		- Welding Current - Welding Voltage - Weldeing Speed - Air Pressure	
	2	Main Welding	(B) (B)	- การเชื่อมตีกแนวเชื่อม - ความยาวแนวเชื่อม - ลักษณะผิวภายนอก	(B) (B) (B) (B)	- Welding Current - Welding Voltage - Weldeing Speed - Air Pressure	
	3	Inspection	(B) (B)	- การเชื่อมตีกแนวเชื่อม - ความยาวแนวเชื่อม - ลักษณะผิวภายนอก	(B) (B) (B) (B) (B)	- ความยาวแนวเชื่อม A - การเชื่อมตีก A - ความยาวแนวเชื่อม B - การเชื่อมตีก B - ความยาวแนวเชื่อม C	

ตาราง 18 (ต่อ)

Process Flow	Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก C	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม D	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก D	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม E	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก E	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม F	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก F	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม G	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก G	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม H	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก H	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม I	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก I	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม J	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก J	
					(B)	- ความยาวแนวเชื่อม K	
					(B)	- การเชื่อมลึ้ก K	

3) การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง


ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาสาเหตุหลัก และสาเหตุย่อยด้วยการใช้ผังก้างปลา หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง จากการระดมความคิดร่วมกันของทีมงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากสาเหตุหลักของก้างปลา

ตาราง 19 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A02

กระบวนการที่พบ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก
Assembly	เชื่อมไม่ติด	ระยะห่างของการเชื่อม
		กระแสไฟต่ำเกินไป
		ความเร็วในการเชื่อม
	ประกอบเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper Stopper หลวม
Main Welding	ความยาวแนวเชื่อม	ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
	ไม่ได้มาตรฐาน	ระยะเวลาในการเชื่อม
	การซึมลึกของแนวเชื่อม	ระยะเวลาในการเชื่อม
		การปรับส่วนผสมCO ₂ ไม่ได้มาตรฐาน

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเชื่อมไม่ติดในกระบวนการ Assembly โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่คน สาเหตุเกิดจาก
 - ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
 - ขาดความชำนาญ
 - พนักงานวางมือห่างเกินไป
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่มีการปรับตั้งกระแสไฟเมื่อเปลี่ยนงาน
 - กระแสไฟต่ำ
 - เครื่องเชื่อมไม่พร้อมปฏิบัติงาน

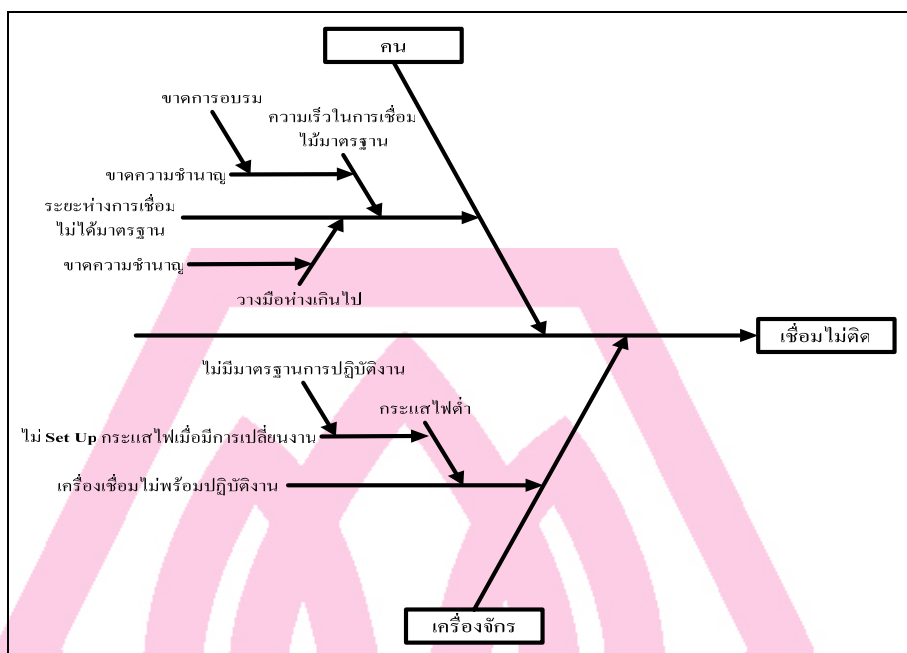

ภาพประกอบ 23 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ติด

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการประกอบเชิงในกระบวนการ Assembly โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper
 - Stopper หลวม
 - ขาดการซ่อมบำรุง

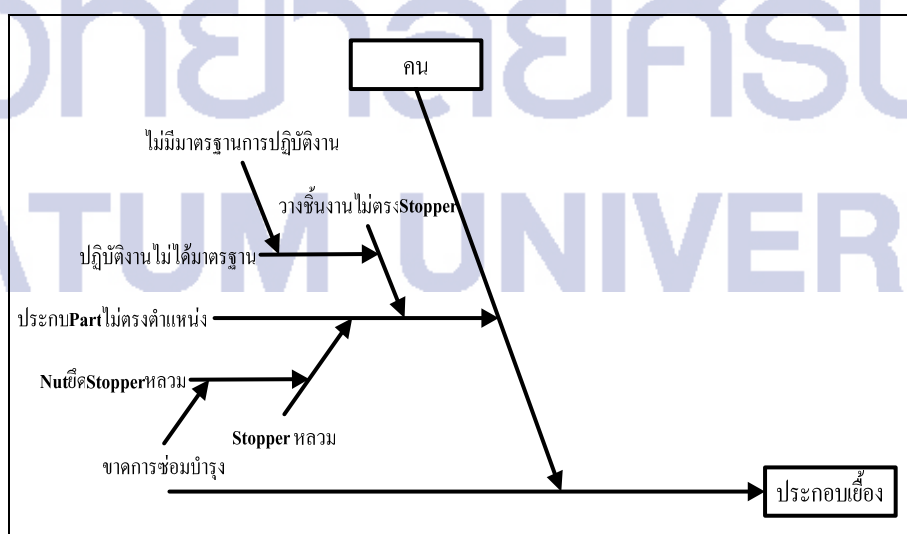


ภาพประกอบ 24 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการ ประกอบเชิง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Main Welding โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะการเชื่อม
- ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
- ขาดความชำนาญ

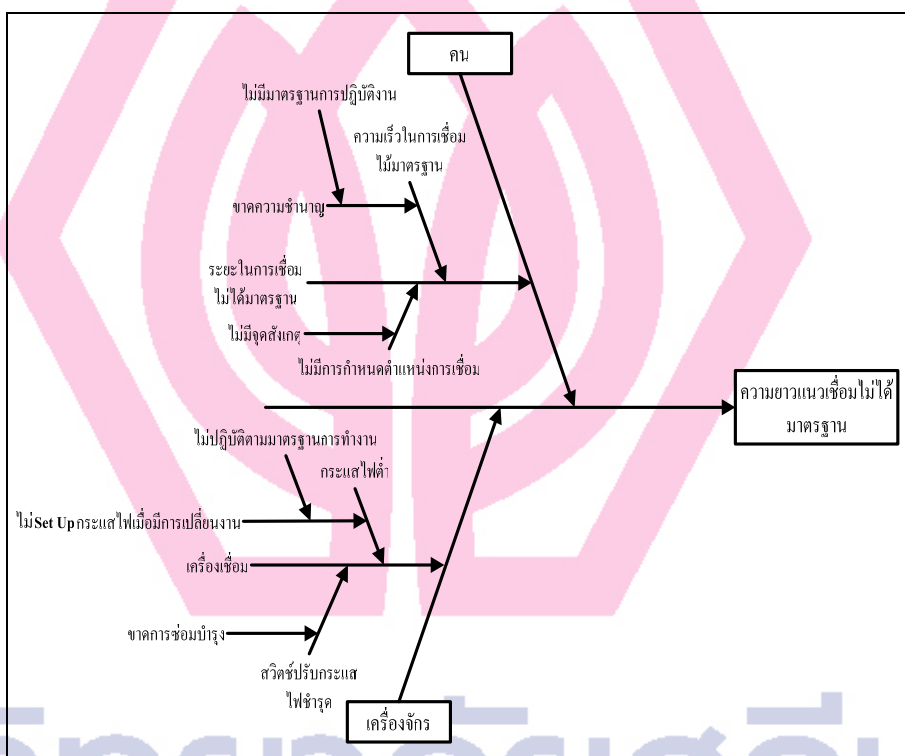


ภาพประกอบ 25 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Main Welding

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการชิมลิกของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Main Welding โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
- ปรับส่วนผสม CO₂ ไม่ได้มาตรฐาน
- ขาดทักษะในการทำงาน

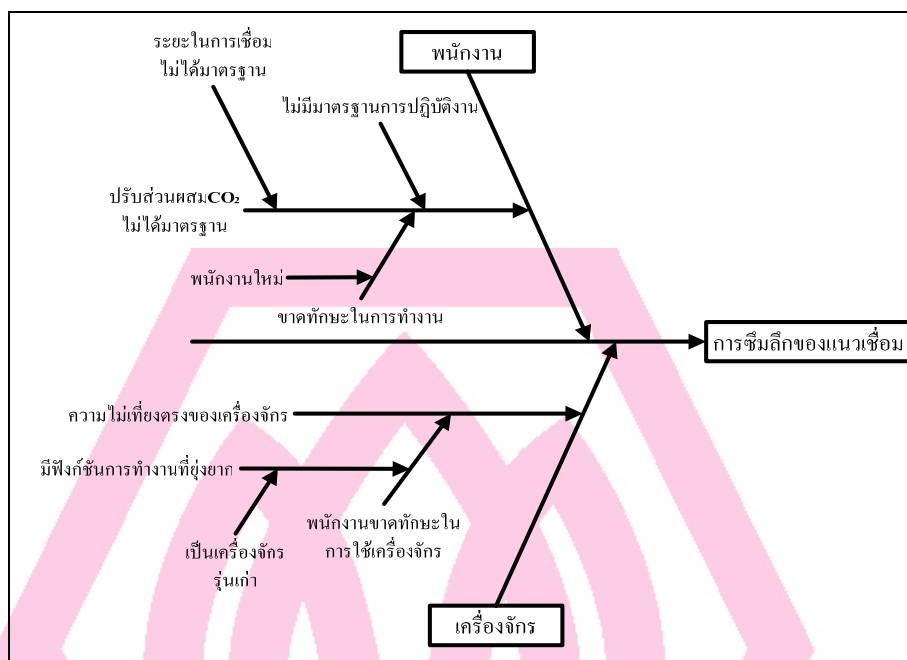

ภาพประกอบ 26 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Main Welding

4) การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้า

หลังจากพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทางทีมงานได้ทำการประเมินค่าความรุนแรง โดยทำการเปรียบเทียบกับตาราง 2 ได้ระดับความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นดังตาราง 20

ตาราง 20 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A02

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับความรุนแรง
Assembly	เชื่อมไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	ประกอบเอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชม.	6

ตาราง 20 (ต่อ)

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับความรุนแรง
Main Welding	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก	6
	การซึมลึกของแนวเชื่อม	ความบกพร่องซึ่งทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	8

5) การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากประเมินค่าความรุนแรง ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ เพื่อการป้องกัน (Current Process Controls Prevention) และการตรวจจับความล้มเหลว (Current Process Controls Detection) โดยเปรียบเทียบกับตาราง 4 ได้ผลการประเมินระดับการตรวจจับ ซึ่งสรุปดังตาราง 21

ตาราง 21 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A02

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	ระดับการตรวจจับ
Assembly	เชื่อมไม่ติด	ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		กระแสไฟต่ำเกินไป		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
ประกอบเอียง		วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		Stopper หลวม	ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7

ตาราง 21 (ต่อ)

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	ระดับการตรวจจับ
Main Welding	ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	กำหนดตำแหน่งการเชื่อมทุกชิ้น	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	การเชื่อมลักษณะของแนวเชื่อม	ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	อบรมให้เข้าใจมาตรฐานการทำงาน	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		การปรับส่วนผสมCO ₂ ไม่ได้มาตรฐาน	อบรมให้เข้าใจมาตรฐานการทำงาน	ตรวจสอบด้วยมาตรวัด ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5

6) การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานได้ข้อมูลระดับความรุนแรง(S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550 โดยสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตาราง 3 ได้ผลดังนี้

ตาราง 22 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A02

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า(O)
				จำนวนการผลิต	จำนวนเสีย	%ของเสีย	
Assembly	Wrong Part	เชื่อมไม่ดี	ระยะห่างของการเชื่อม	146,240	460	0.3146	6
			กระแสไฟเดินเกินไป		150	0.1026	4
			ความเร็วในการเชื่อม		70	0.0479	3
	Function	ประกอบเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper		470	0.3214	6
			Stopper หลวม		20	0.0137	2
Main Welding	Dimension	ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	1,350	0.9231	7	
			ระยะเวลาในการเชื่อม	770	0.5265	6	
	Wrong Part	การเชื่อมลักษณะของแนวเชื่อม	ระยะเวลาในการเชื่อม	20	0.0137	2	
			การปรับส่วนผสมCO ₂ ไม่ได้มาตรฐาน	20	0.0137	2	

7) การประเมินค่า RPN ของชิ้นส่วน A02

หลังจากทำการประเมินค่าระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) และค่าความสามารถในการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน (Detection) ได้ทำการประเมินค่า RPN ดังตาราง 23



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง 23 PFMEA ของชิ้นส่วน A02 ก่อนการปรับปรุง

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																		
Item <u>A02</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u>			Process Responsibility _____			FMEA Number _____		Page <u>1</u> of <u>4</u>								
Core Team _____		Key Date _____			FMEA Date (Orig.) _____		(Rev.) _____											
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r i t y	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r e n c e	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t i o n	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results					
													Action Taken	S e v e r i t y	O c c u r r e n c e	D e t e c t i o n	R P N	
Assembly A02-01 A02-02 A02-03 NUT M8	- เชื่อมไม่ติด	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา ระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		- ระยะห่างของการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	6		- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	294								
		- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา ระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		- กระแสไฟต่ำ	4		-Indicator Meter 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	140								
	- เชื่อมชิ้นงานติดกัน - ประกอบตรงตำแหน่ง	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา ระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		- ความเร็วในการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	3		- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	147								

ตาราง 23 (ต่อ)

<p style="text-align: center;">POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)</p>																	
Item <u>A02</u>				FMEA Number _____				Page <u>2</u> of <u>4</u>									
Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u>				Process Responsibility _____				Prepared By _____									
Core Team _____				Key Date _____				FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____									
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r i t y	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r e n c e	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t i o n	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility &Target Completion Date	Action Results				
													Action Taken	S e v. e r i t y	O c c. u r e n c e	D e t. e c t i o n	R P N
Assembly(ต่อ)	- ประกอบชิ้น งาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วย งานซ่อมไม่เกินครั้งชม.	6		- วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	6	- ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต	- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	252							
		ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วย งานซ่อมไม่เกินครั้งชม.	6		- Stopper หลวม	2	- ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต	- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	84							
A02-01 A02-02 A02-03 NUT M8 - เชื่อมชิ้นงานติดกัน - ประกอบตรงตำแหน่ง																	



ตาราง 23 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																	
Item <u>A02</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u>			Process Responsibility _____			FMEA Number _____		Page <u>3</u> of <u>4</u>							
Core Team _____		Key Date _____			Prepared By _____		FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____										
Process Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r e	C l a s s	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r e n c e	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t e d	R P N	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
													Action Taken	S e v e r e	O c c u r r e n c e	D e t e c t e d	R P N
Main Welding - เชื่อมให้ได้มาตรฐาน - การเชื่อมลักษณะแนวเชื่อม	- ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องการ	6	(B)	- ไม่มีข้อกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	7	- กำหนดตำแหน่งการเชื่อมทุกชิ้น	- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	294							
		ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องการ	6	(B)	- ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	6		- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	252							
	- การเชื่อมลักษณะแนวเชื่อม	ความบกพร่องซึ่งทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	8	(B)	- ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	2	- แนะนำพนักงาน - อบรมให้เข้าใจมาตรฐานการทำงาน	- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	112							




ตาราง 23 (ต่อ)

<p style="text-align: center;">POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)</p>																		
Item <u>A02</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u>				Process Responsibility _____		FMEA Number _____		Page <u>4</u> of <u>4</u>								
Core Team _____		Key Date _____				Prepared By _____		FMEA Date (Orig.) _____		(Rev.) _____								
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	C l a s s	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t e d R P N	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results						
												Action Taken	S e v	O c c u r r e n c e	D e t e c t e d	R P N		
Main Welding(ต่อ) - เชื่อมให้ได้มาตรฐาน - การเชื่อมลึกลงแนวเชื่อม	- การซึมลึกลงแนวเชื่อม (ต่อ)	ความบกพร่องซึ่งทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน)	8	(B)	- การปรับส่วนผสม CO ₂ ไม่ได้มาตรฐาน	2	- อบรมพนักงานใหม่ - อบรมให้เข้าใจมาตรฐานการทำงาน	- ตรวจสอบด้วยมาตรวัดก่อนเริ่มกระบวนการ - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	80								

4.3 การศึกษาชิ้นส่วน A03

1) ผังกระบวนการผลิตของ A03

ตาราง 24 ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A03

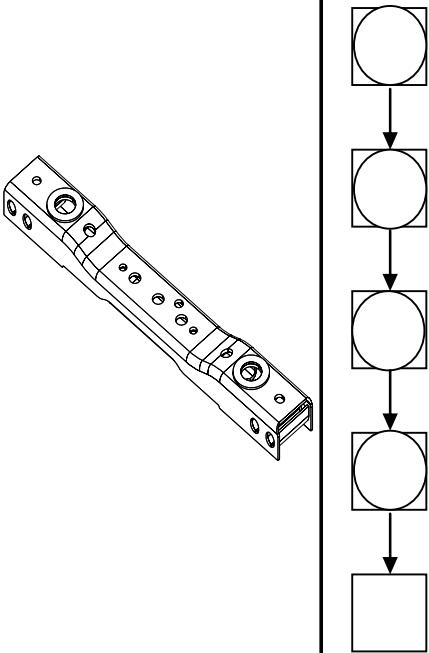ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	1 Spot Nut M8	พนักงานเชื่อม
	2 Spot Washer	พนักงานเชื่อม
	3 Assembly&Tack Welding	พนักงานเชื่อม
	4 Main Welding by Robot	พนักงานเชื่อม
	5 Inspection	พนักงาน QC

ในการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน A03 เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการการทำงานหน้าที่หลักๆเพื่อใช้อธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ พบว่าในกระบวนการผลิต ประกอบด้วยชิ้นส่วนดังภาพประกอบ 27 ทั้งหมด 5 กระบวนการคือ


1. กระบวนการ Spot Nut M8 นำ Nut M8 จำนวน 2 ชิ้นมา Spot ติดกับชิ้นส่วน A03-01 ด้วยเครื่องSpot จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบรอยSpot ว่ามีการแตก, Spot ไม่ติดหรือไม่ ตำแหน่งการ Spot

2. กระบวนการ Spot Washer นำ A03-04และ A03-05 มา Spot ติดกับชิ้นส่วน A03-01 ด้วยเครื่องSpot ตรวจสอบทั้งสองข้างของชิ้นงาน จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบการ Spot โดยพิจารณา รอย Spot ต้องไม่มีการแตก, ตำแหน่งการ Spot และการติดกันของชิ้นงาน

3. กระบวนการประกอบชิ้นงานและTack Welding ทำการประกอบชิ้นงานระหว่าง A03-01, A03-02และ A03-03 โดย Jig ประกอบ จากนั้นทำการTackชิ้นงาน ให้ติดกันเพื่อกระบวนการเชื่อมจริง โดยพนักงานจะตรวจสอบจำนวนNut M10 2ชิ้น การประกอบเยื้อง โดยทำการตรวจสอบทุกตัว และตรวจสอบการแตก, จำนวนตำแหน่งการTack และตรวจสอบการซึมลึกของรอย Tack โดยใช้ระบบ Macro Test จำนวน1ชิ้นต่อเดือน

4. กระบวนการเชื่อมชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ (Main Welding by Robot) ทำการเชื่อมชิ้นงานระหว่าง A03-01 กับ A03-02 ให้ติดกัน โดยใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อม ซึ่งทำการวางโปรแกรมการเชื่อมไว้เมื่อเชื่อมเสร็จ พนักงานทำการตรวจสอบ ความยาวแนวเชื่อม, จำนวนแนวเชื่อมและตรวจสอบการซึมลึกของรอยเชื่อม โดยใช้ระบบ Macro Test จำนวน1ชิ้นต่อเดือน

5. กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) นำชิ้นงาน A03 มาตรวจสอบคุณภาพด้วยคน ใช้การตรวจสอบด้วยสายตา ถึงลักษณะภายนอกทั่วไปของชิ้นงาน และใช้เครื่องมือตรวจสอบมาตรวจสอบขนาดมาตรฐานตามแบบของชิ้นงาน โดยละเอียด เช่นตรวจสอบ Dimension 3ชิ้นต่อล็อต

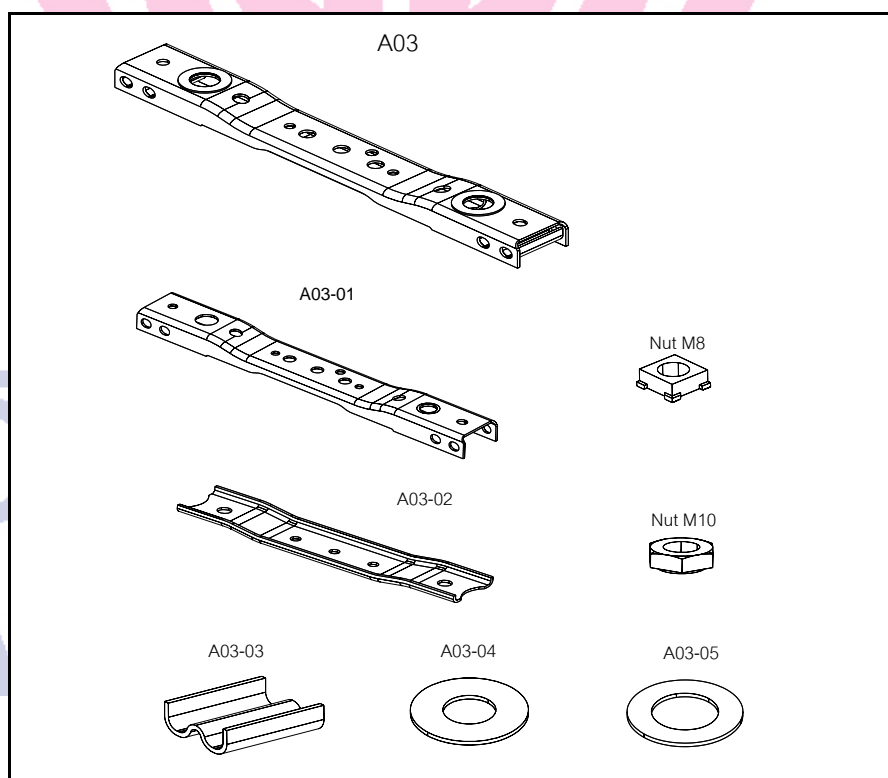

ภาพประกอบ 27 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A03

2) การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

ตาราง 25 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
1.Spot Nut M8	Spot Nut M8 ให้ติดกับชิ้นงาน	Nut ไม่กลับด้าน	Spot Nut M8 กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
		การปรับกระแสไฟ	Spot Nut M8 ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
2.Spot Washer A03-04	Spot Washer ให้ติดกับชิ้นงาน	Washer ไม่กลับด้าน	Spot Washer กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
		การปรับกระแสไฟ	Spot Washer ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
3.Spot Washer A03-05	Spot Washer ให้ติดกับชิ้นงาน	Washer ไม่กลับด้าน	Spot Washer กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
		การปรับกระแสไฟ	Spot Washer ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1 ชั่วโมง	
4.Assembly& Tack Welding	ประกอบ	ไม่ประกอบเชิง	ประกอบเชิง	ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิต กั้นท์และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%)	
		Tack ชิ้นงานก่อนเชื่อม	Tack ให้ครบและตรงตำแหน่ง	Tack ไม่ครบ	ชิ้นส่วนส่วนหนึ่ง(น้อยกว่า100%) อาจถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก หรือชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมง
			Tack ไม่ตรงตำแหน่ง		ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิต กั้นท์และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%)

ตาราง 25 (ต่อ)

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
5.Main Welding by Robot	เชื่อมชิ้นงานโดยใช้หุ่นยนต์	การ Set up เครื่องจักร	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนส่วนหนึ่ง(น้อยกว่า100%) อาจถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก
		การปรับกระแสไฟ	เชื่อมไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง1ชั่วโมง

จากการพิจารณากระบวนการผลิต ในการผลิตชิ้นส่วน A03 พบว่าข้อบกพร่องเกิดจาก 5 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการSpot Nut M8 กระบวนการSpot Washer A03-04 กระบวนการ Spot Washer A03-05 กระบวนการAssembly &Tack Welding กระบวนการMain Welding by Robot สำหรับการตรวจสอบของเสียขั้นสุดท้าย (Inspection)ทางทีมงาน ไม่ได้นำมาพิจารณาเนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดสาเหตุของของเสีย นอกจากนั้นได้ทำการกำหนดค่าจุดวิกฤต (Special Characteristics :SC) ของกระบวนการ พบว่าสามารถระบุจุดวิกฤต ใน 1 กระบวนการคือ กระบวนการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ (Main Welding by Robot) ได้แก่ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ $\triangle A$

ตาราง 26 Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A03

Process Flow	Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
	1	Part receive from store(NutM8, Nut M10 , A03-01, A03-02 A03-03, A03-04, A03-05)		- ลักษณะผิวภายนอก		- ขนส่ง, บรรจุภัณฑ์, สิ่งแวดล้อม	
	2	Spot Nut M8		- การประกอบติดกันระหว่าง , A03-01 กับ Nut M8 - ลักษณะผิวภายนอก		- Welding Current - Time - Cooling - Air Pressure	
	3	Spot Washer A03-04		- การประกอบติดกันระหว่าง A03-01 กับ A03-04 - ลักษณะผิวภายนอก		- Welding Current - Time - Cooling - Air Pressure	
	4	Spot Washer A03-05		- การประกอบติดกันระหว่าง A03 กับ A03-05 - ลักษณะผิวภายนอก		- Welding Current - Time - Cooling - Air Pressure	

ตาราง 26 (ต่อ)

Process Flow	Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
	5	Assembly&Tack Welding		- การประกอบติดกันระหว่างA03-01 กับ A03-02 - ลักษณะผิวภายนอก		- Welding Current - Welding Speed - Welding Votage - Air Pressure	
	6	Main Welding by Robot	△A	- ความยาวรอยเชื่อม - ความลึกรอยเชื่อม - ลักษณะผิวภายนอก	△A	- Welding Current - Welding Speed - Welding Votage - Air Pressure	
	7	Inspection		- ลักษณะผิวภายนอก	△A △A △A △A △A △A	- ความยาวแนวเชื่อมของ A (1-8) - การเชื่อมลึกของ A(1-8) - ความแข็งแรง ชัดชัดจุดที่ (9-10) - ความแข็งแรง ชัดชัดจุดที่ (11-12) - ความยาวแนวเชื่อมจุดที่ (13-14) - การเชื่อมลึกจุดที่ (13-14)	

3) การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง

ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาสาเหตุหลัก และสาเหตุย่อยด้วยการใช้ผังก้างปลา หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง จากการระดมความคิดร่วมกันของทีมงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากสาเหตุหลักของก้างปลา


ตาราง 27 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A03

กระบวนการที่พบ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก
Spot Nut M8	Spot Nut M8 ไม่ติด	พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตามOPD ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน
	Spot Nut M8 กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขาNut
Spot Washer A03-04	Spot Washer ไม่ติด	กระแสไฟต่ำ ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน
	Spot Washer กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขา Washer
Spot Washer A03-04	Spot Washer ไม่ติด	กระแสไฟต่ำ ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน
	Spot Washer กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขา Washer
Assembly&Tack Welding	ประกอบเอียง	วางชิ้นงานไม่ตรงStopper
	Tackไม่ครบ	Tackไม่รอบคอบ
	Tackไม่ตรงตำแหน่ง	ไม่มีการMarkตำแหน่ง
Main Welding by Robot	เชื่อมไม่ติด	ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
		กระแสไฟต่ำ
		ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spotไม่ติด ในกระบวนการ Spot Nut M8 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่Current สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตามOPD

- ไฟดับขณะปล่อยกระแส
 - การสัมผัสของPart
 - ไม่มีการตรวจเช็ค
- พิจารณาที่เวลา สาเหตุเกิดจาก
- ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน
 - พนักงานตั้งเวลาไม่ได้มาตรฐาน

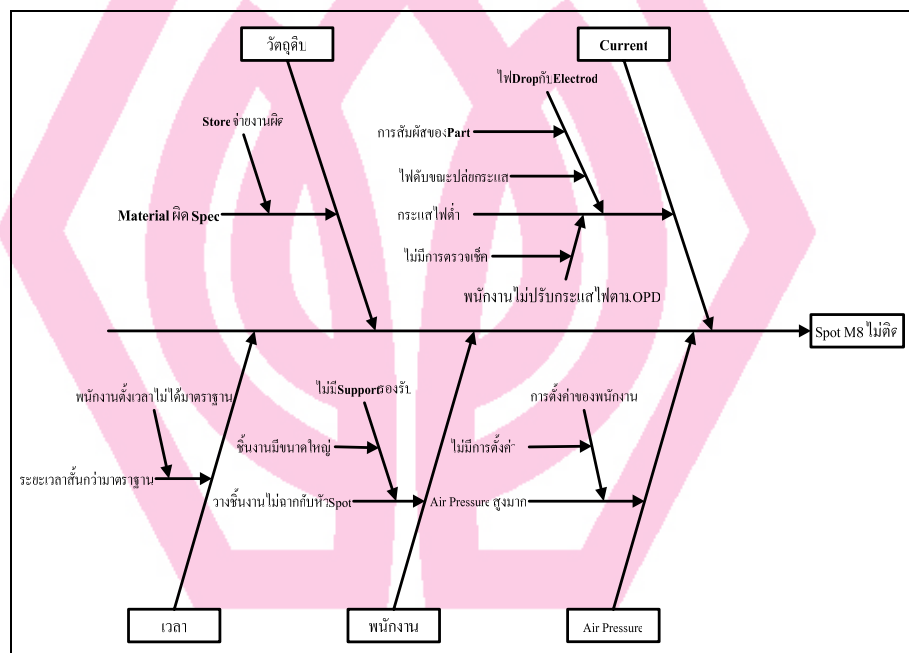


ภาพประกอบ 28 ฟังก้างปลาสาเหตุของการ Spot ไม่ติด ในกระบวนการ Spot Nut M8

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Nut M8 กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Nut M8 โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่วิธีการทำงาน สาเหตุเกิดจาก
- ไม่สังเกตเห็นขาNut
 - ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่พนักงานสาเหตุเกิดจาก
- ขาดความชำนาญ
 - ไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่วัตถุดิบสาเหตุเกิดจาก

- มีขนาดเล็ก
- มีลักษณะคล้ายกัน

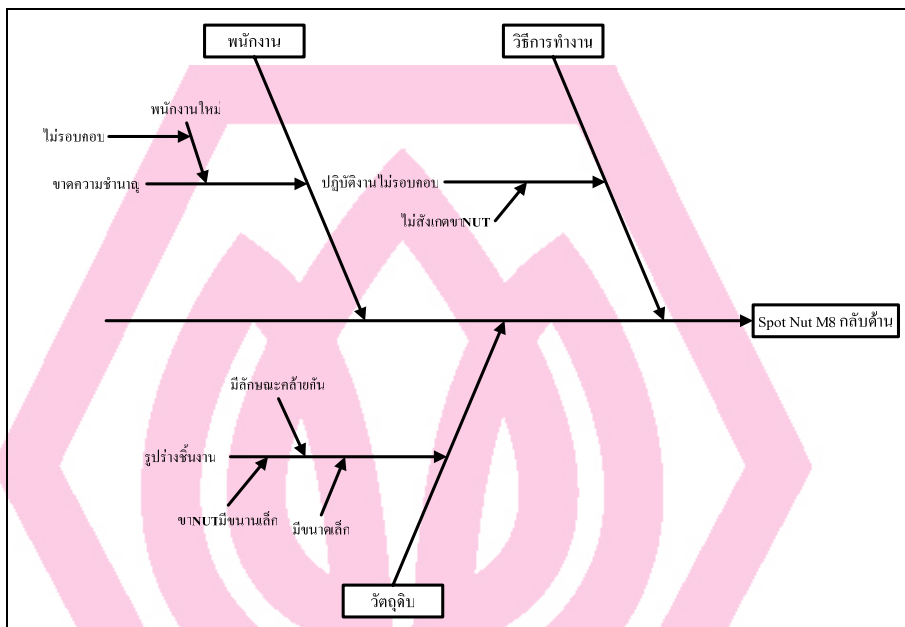

ภาพประกอบ 29 ฟังก์ชันปลาสาเหตุของการ Spot กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Nut M8


ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Washer ไม่ติดในกระบวนการ Spot Washer โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่ Current สาเหตุเกิดจาก

- กระแสไฟต่ำ
- พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตาม OPD
- ไฟดับขณะปล่อยกระแส
- การสัมผัสของ Part
- ไม่มีการตรวจเช็ค

- พิจารณาที่เวลาสาเหตุเกิดจาก


- ระยะเวลาการ Spot สั้นกว่ามาตรฐาน
- พนักงานตั้งเวลาไม่ได้มาตรฐาน

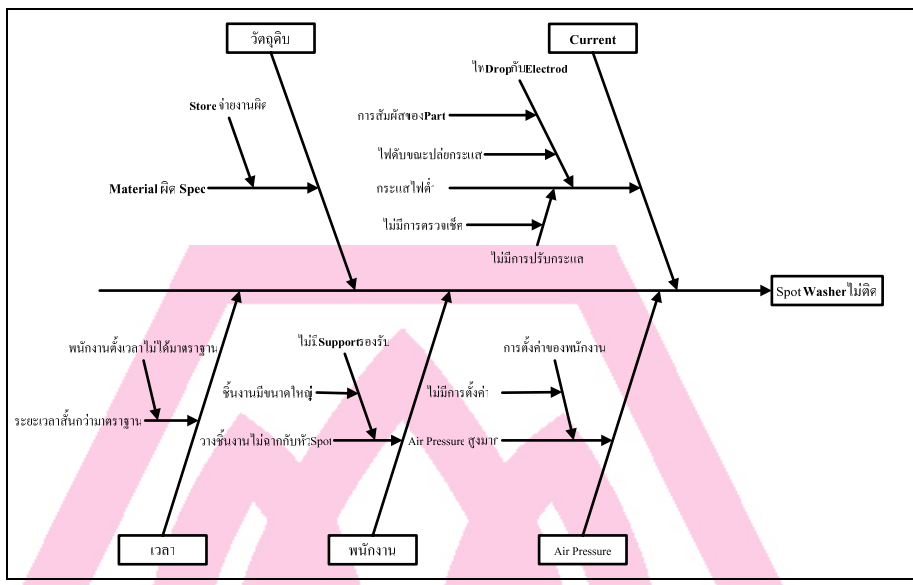

ภาพประกอบ 30 ฟังก้างปลาสาเหตุของการ Spot Washer ไม่ติด ในกระบวนการ Spot Washer

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Spot Washer กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Washer โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่วิธีการทำงานสาเหตุเกิดจาก
 - ไม่สังเกตเห็นขา Washer
 - ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่พนักงานสาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - ไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่วัสดุดิบสาเหตุเกิดจาก
 - มีขนาดเล็ก
 - มีลักษณะคล้ายกัน

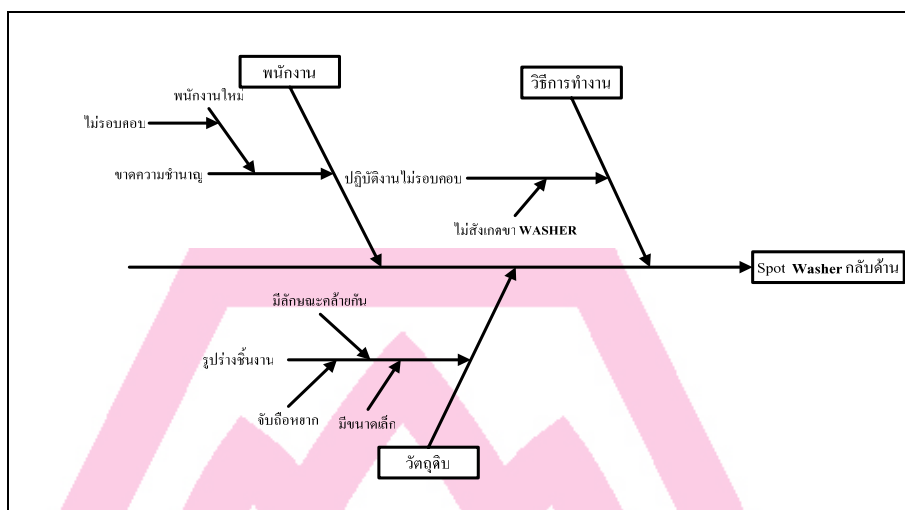

ภาพประกอบ 31 ฟังก้างปลาสาเหตุของการ Spot Washer กลับด้าน ในกระบวนการ Spot Washer

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ ประกอบเชิง ในกระบวนการ Assembly & Tack Welding โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper
 - เวลาที่จำกัด
 - ปฏิบัติงานไม่รอบคอบ
 - ประกอบ Part ไม่ตรงตำแหน่ง

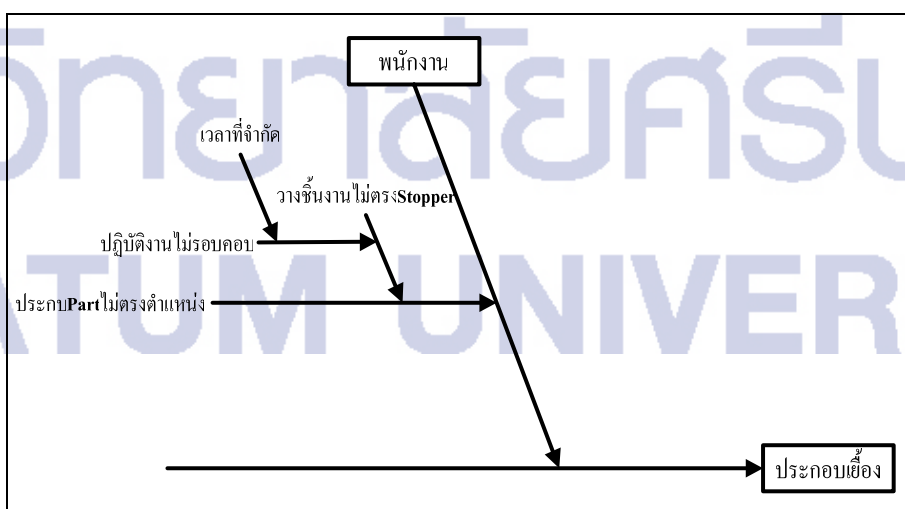

ภาพประกอบ 32 ฟังก้างปลาสาเหตุของการ ประกอบเชิง ในกระบวนการ Assembly & Tack Welding


ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Tack ไม่ครบ ใน Assembly & Tack Welding โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่วิธีการทำงาน สาเหตุเกิดจาก

- Tack ไม่รอบคอบ
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- พนักงานไม่เอาใจใส่

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ไม่มีการ Mark ตำแหน่งเพื่อทำการ Tack
- ปฏิบัติงานเร็วเกินไป
- เวลาที่จำกัด
- ต้องการปริมาณชิ้นงานมาก

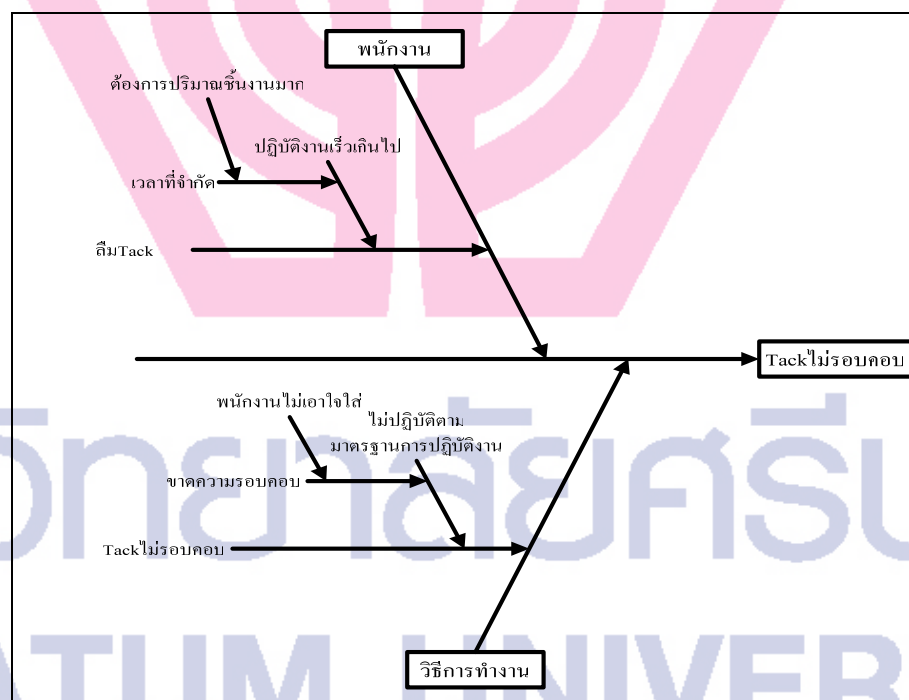


ภาพประกอบ 33 ผังก้างปลาสาเหตุของการ Tack ไม่ครบ ในกระบวนการ ใน Assembly & Tack

Welding

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ Tack ไม่ตรงตำแหน่งใน กระบวนการ Assembly & Tack Welding โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ไม่มีการ Mark ตำแหน่งเพื่อทำการ Tack
 - ปฏิบัติงานเร็วเกินไป
 - เวลาที่จำกัด
 - ต้องการปริมาณชิ้นงานมาก
- พิจารณาที่สภาพแวดล้อม สาเหตุเกิดจาก
- แสงสว่างไม่พอเพียง
 - วางผังไม่เป็นระเบียบ

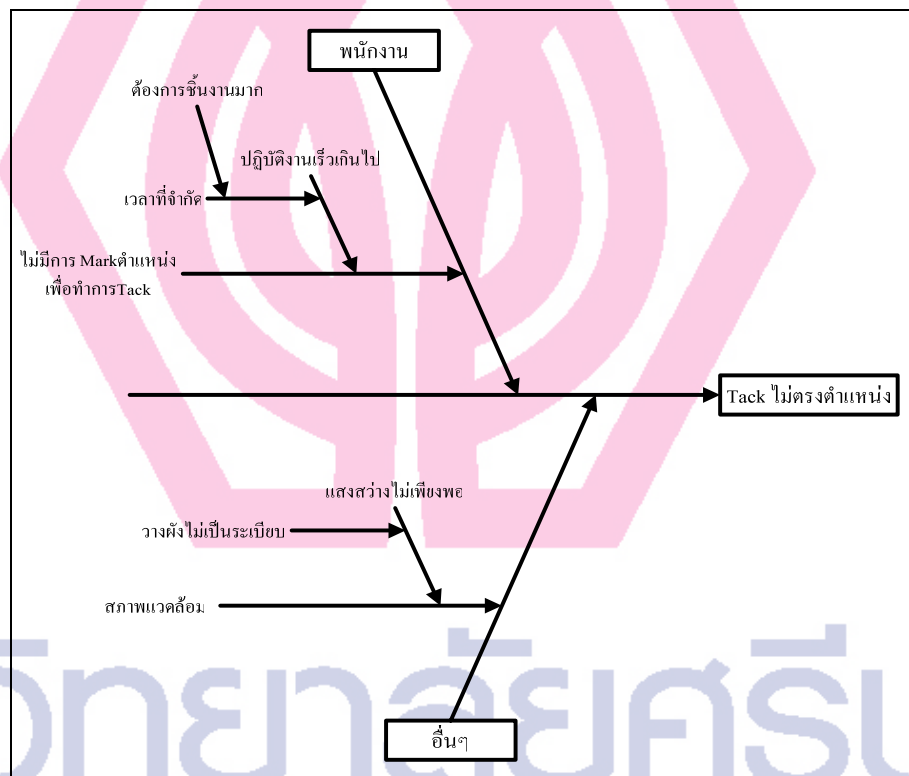

ภาพประกอบ 34 ผังก้างปลาสาเหตุของการ Tack ไม่ตรงตำแหน่ง ในกระบวนการ Assembly


&Tack Welding

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการ เชื่อมไม่ติด ในกระบวนการ

Main Welding by Robot โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
- ระยะห่างการเชื่อม
 - กระแสไฟต่ำ

- ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 - ขาดการอบรม
 - ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน
- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
- การSet up เครื่องจักร
 - ไม่มีการตั้งค่า

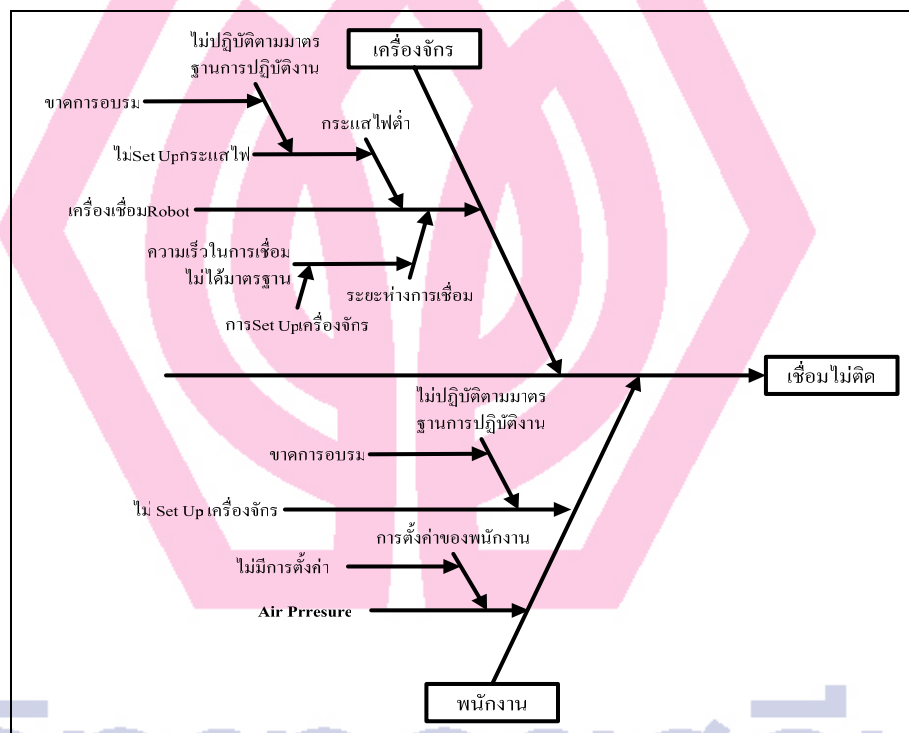


ภาพประกอบ 35 ฟังก้างปลาสาเหตุของการเชื่อมไม่ติด ในกระบวนการ Main Welding by Robot

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Main Welding by Robot โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่วิธีการทำงาน สาเหตุเกิดจาก
- การปรับตั้งความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD
 - การวางชิ้นงาน
 - ไม่มีจุดกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ชำรุด
- ไม่มีแผนในการตรวจสอบ

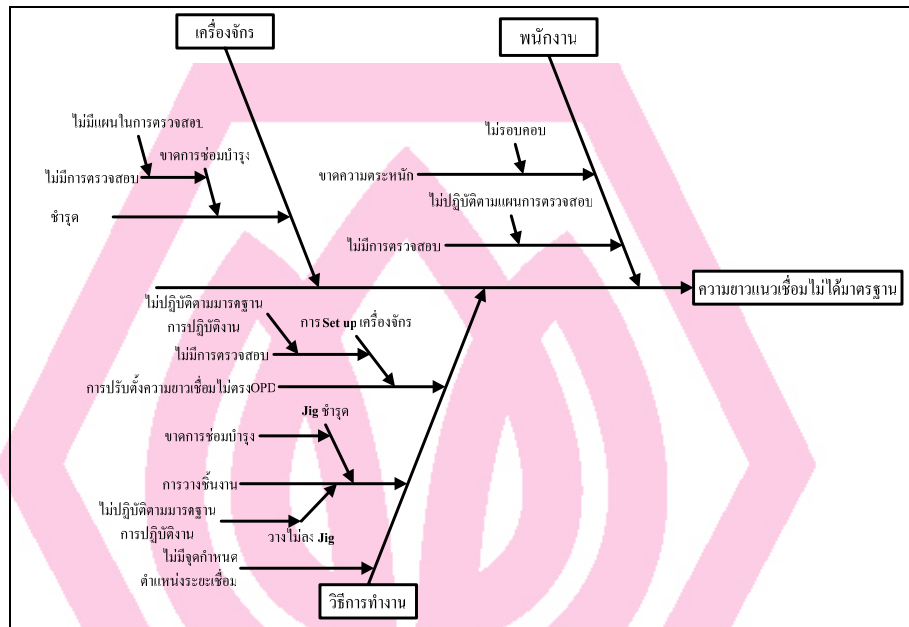

ภาพประกอบ 36 ผังก้างปลาสาเหตุของการความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Main Welding by Robot

4) การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้า

หลังจากพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทางทีมงานได้ทำการประเมินค่าความรุนแรง โดยทำการเปรียบเทียบกับตาราง 2 ได้ระดับความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นดังตาราง 28

ตาราง 28 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A03

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับความรุนแรง
Spot Nut M8	Spot Nut M8 ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	Spot Nut M8 กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7

ตาราง 28 (ต่อ)

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับความรุนแรง
Spot Washer A03-04	Spot Washer ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7
	Spot Washer กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7
Spot Washer A03-05	Spot Washer ไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7
	Spot Washer กลับด้าน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7
Assembly & Tack Welding	ประกอบเยื้อง	ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์และบาง ส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า100%)	7
	Tack ไม่ครบ	ชิ้นส่วนส่วนหนึ่ง(น้อยกว่า100%)อาจถูกกำจัด ทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยกหรือชิ้นส่วนต้องถูกซ่อม ในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
	Tack ไม่ตรงตำแหน่ง	ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์และบางส่วน ต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า100%)	7
Main Welding by Robot	เชื่อมไม่ติด	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา เวลาระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง	7
	ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง	6

5) การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากประเมินค่าความรุนแรงทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ เพื่อการป้องกัน (Current Process Controls Prevention) และการตรวจจับความล้มเหลว (Current Process Controls Detection) โดยเปรียบเทียบกับตาราง 4 ได้ผลการประเมินระดับการตรวจจับ ซึ่งสรุปดังตาราง 29

ตาราง 29 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A03

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	ระดับการตรวจจับ
Spot Nut M8	Spot Nut M8 ไม่ติด	พนักงานไม่ปรับค่า กระแสไฟตามOPD		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ระยะเวลาการSpotสั้น กว่ามาตรฐาน		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
	Spot Nut M8 กลับ ด้าน	ไม่สังเกตเห็นขาNut	-ทำจุดMarkที่ขาNut -ตั้งแกนวก่อนการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Spot Washer A03-04	Spot Washer ไม่ติด	กระแสไฟต่ำ	-ปรับกระแสไฟใหม่ เมื่อเปลี่ยนงาน	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ระยะเวลาการSpotสั้น กว่ามาตรฐาน		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
	Spot Washer กลับ ด้าน	ไม่สังเกตเห็นขาNut	-ทำจุดMarkที่ขาWasher -ตั้งแกนวก่อนการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Spot Washer A03-05	Spot Washer ไม่ติด ด้าน	กระแสไฟต่ำ	-ปรับกระแสไฟใหม่ เมื่อเปลี่ยนงาน	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ระยะเวลาการSpotสั้น กว่ามาตรฐาน		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
	Spot Washer กลับ ด้าน	ไม่สังเกตเห็นขาNut	-ทำจุดMarkที่ขาWasher -ตั้งแกนวก่อนการผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Assembly & Tack Welding	ประกอบชิ้น Tack	วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper	ตรวจสอบ100%โดยผ่าน Jig โดยชิ้นงานไม่ติดJig	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		Tack ไม่ครบ	Tack ไม่รอบคอบ	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
		Tack ไม่ตรงตำแหน่ง	ไม่มีการMarkตำแหน่ง	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
Main Welding by Robot	เชื่อมไม่ติด	ระยะห่างการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการ การดำเสียบก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		กระแสไฟต่ำ	ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการ การดำเสียบก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ความเร็วในการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการ การดำเสียบก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
		ความขุ่นขาวเชื่อม	ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการ การดำเสียบก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
	เชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การปรับความขุ่นขาวเชื่อม ไม่ตรงOPD	ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการ การดำเสียบก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5

6) การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550 โดยสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตาราง 3 ได้ผลดังนี้

ตาราง 30 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A03

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า(O)
				จำนวนการผลิต	จำนวนเสีย	%ของเสีย	
Spot Nut M8	Wrong Part	Spot Nut M8ไม่ติด	พนักงานไม่ปรับค่า กระแสไฟตามOPD	467,080	460	0.0985	4
			ระยะเวลาการSpot สั้นกว่ามาตรฐาน		990	0.2120	5
	Wrong Part	Spot Nut M8 กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขาNut		0	0.0000	1
Spot Washer A03-04	Wrong Part	Spot Washer ไม่ติด	กระแสไฟต่ำ		40	0.0086	2
			ระยะเวลาการSpot สั้นกว่ามาตรฐาน	40	0.0086	2	
	Wrong Part	Spot Washer กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขา Washer	0	0.0000	1	
Spot Washer A03-05	Wrong Part	Spot Washer ไม่ติด	กระแสไฟต่ำ	30	0.0064	2	
			ระยะเวลาการSpot สั้นกว่ามาตรฐาน	40	0.0086	2	
	Wrong Part	Spot Washer กลับด้าน	ไม่สังเกตเห็นขา Washer	0	0.0000	1	

ตาราง 30 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า(O)
				จำนวนการผลิต	จำนวนเสีย	%ของเสีย	
Assembly & Tack	Function	ประกอบเอียง	วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper	467,080	230	0.0492	3
Welding	Miss Process	Tack ไม่ครบ	Tack ไม่รอบคอบ		320	0.0685	4
	Function	Tack ไม่ตรงตำแหน่ง	ไม่มีการMarkตำแหน่ง		2,780	0.5952	7
Main Welding by Robot	Wrong Part	เชื่อมไม่ติด	ระยะห่างการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน		450	0.0963	4
			กระแสไฟต่ำ		1,090	0.2334	6
			ความเร็วในการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	230	0.0492	3	
	Dimension	ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	การปรับความยาว เชื่อมไม่ตรงOPD	3,060	0.6551	7	

7) การประเมินค่า RPN ของชิ้นส่วน A03

หลังจากทำการประเมินค่าระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) และค่าความสามารถในการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน (Detection) ได้ทำการประเมินค่า RPN ดังตาราง 31

ตาราง 31 PFMEA ของชิ้นส่วน A03 ก่อนการปรับปรุง

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																			
Item <u>A03</u>		FMEA Number _____		Page <u>1</u> of <u>3</u>															
Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT,PK/BRK CABLE GUIDE</u>		Process Responsibility _____		Prepared By _____															
Core Team _____		Key Date _____		FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____															
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	C l a s s	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results						
													Action Taken	S e v.	O c c.	D e t.	RPN		
Spot Nut M8 A03-01 - Spot Nutติด - Spot Nutถูกค้ำ	Spot Nut M8 ไม่ติด	- ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วย งานข้อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	B	- พนักงานไม่ปรับค่า กระแสไฟตามOPD	4		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	140									
																			7
	Spot Nut M8 กลับค้ำ	- ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วย งานข้อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	B	- ไม่สังเกตเห็นขา Nut	1	-ทำจุดMarkที่ขาNut -สังเกตNutก่อนการ ผลิต	7	49										
Spot washer A03-04 A03-01 - Spot washerติด - Spot washerถูก ค้ำ	Spot Washer ไม่ติด	- ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วย งานข้อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	B	- กระแสไฟต่ำ	2	-ปรับกระแสไฟใหม่ เมื่อเปลี่ยนงาน	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	70									
	Spot Washer กลับค้ำ	- ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วย งานข้อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	B	- ไม่สังเกตเห็นขา Washer	1	-ทำจุดMarkที่ขาWasher -สังเกตWasherก่อน การผลิต	7	49										

ตาราง 31 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																	
Item <u>A03</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT,PK/BRK CABLE GUIDE</u>		Process Responsibility _____		FMEA Number _____		Prepared By _____		Page <u>2</u> of <u>3</u>							
Core Team _____		Key Date _____		FMEA Date (Orig.) _____		(Rev.) _____											
Process Function / Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
													Action Taken	S e v.	O c c.	D e t.	RPN
Spot washer A03-05 A03-01 - Spot washerคิด - Spot washerถูก ด้าน	Spot Washer ไม่ติด	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วย งานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	(B)	- กระแสไฟฟ้า	2	- ปรับกระแสไฟฟ้าใหม่ เมื่อเปลี่ยนงาน	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	70							
			7	(B)	- ระยะเวลาการSpot สั้นกว่ามาตรฐาน	2		Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	70							
	Spot Washer กลับด้าน	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วย งานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่าง ครึ่งถึงชั่วโมง	7	(B)	- ไม่สังเกตเห็นขา Washer	1	- ทำจุดMarkที่ขาWasher - สังเกตWasherก่อน การผลิต	ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	49							
Assembly & Tack welding A03-01 A03-02 A03-03 - ประกอบตรง ตำแหน่ง - Tack ครบ - Tack ให้ตรง ตำแหน่ง	ประกอบเอียง Tack ไม่ครบ	- ชิ้นส่วนอาจต้องการแยก ผลิตภัณฑ์และบางส่วนต้องถูก กำจัดทิ้ง(น้อยกว่า100%) - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วย งานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือ ชิ้นส่วนส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า100%)อาจถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก	7	(B)	- วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	3	- ตรวจสอบ100%โดย ผ่านมิชโดยชิ้นงาน ไม่ติดมิช	ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	147							
			6	(B)	- Tack ไม่รอบคอบ	4		ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	168							


ตาราง 31 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																
Item <u>A03</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT,PK/BRK CABLE GUIDE</u>		Process Responsibility _____		FMEA Number _____		Page <u>3</u> of <u>3</u>								
Core Team _____		Key Date _____		Prepared By _____		FMEA Date (Orig.) _____		(Rev.) _____								
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Severity Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Occurrence	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	Detectability	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results				
												Action Taken	Sev.	Occ.	Detect.	RPN
Assembly & Tack welding (ต่อ) - ประกอบตรงตำแหน่ง - Tack ครบ - Tack ให้ตรง	Tack ไม่ตรงตำแหน่ง	- ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า100%)	7	(B) - ไม่มีการMark ตำแหน่ง	7		ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	343							
Main welding by robot A03 - เชื่อมชิ้นงานติดกัน - มาตรฐานแนวเชื่อม	เชื่อมไม่ติด	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง	7	(A) - ระยะห่างของการเชื่อม	4	- ตรวจสอบด้วยแรงของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	140							
			7	(A) - กระแสไฟฟ้า	6	- ตรวจสอบด้วยแรงของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	210							
			7	(A) - ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	3	- ตรวจสอบด้วยแรงของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	105							
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6	(A) - การปรับตั้งความยาวเชื่อมไม่ตรง OPD	7	- ตรวจสอบด้วยแรงของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข	Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	210							

4.4 การศึกษาชิ้นส่วน A04

1) การจัดทำแผนผังแสดงการไหลของกระบวนการ

ตาราง 32 ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A04

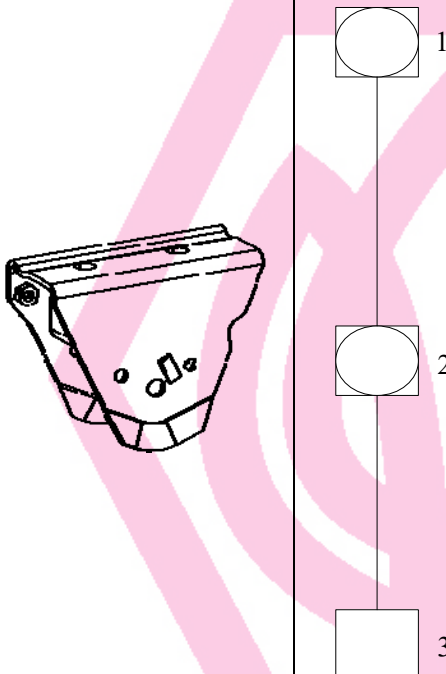ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	A04-01, A04-02, A04-03, Nut Assembly Inside Welding (EW Nut M8)	พนักงานเชื่อม
	Main Welding	พนักงานเชื่อม
	Inspection	พนักงาน QC

ในการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน A04จะประกอบด้วยชิ้นส่วน 4 รายการ ดังนั้น เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ การทำงานหน้าที่หลักๆ เพื่อให้อธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ พบว่าในการผลิตประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ

1. กระบวนการประกอบ (Assembly) เป็นกระบวนการประกอบโดยใช้วิธีการ Tack โดยใช้เครื่องCO₂ Welding โดยการประกอบ Nut M8 และชิ้นส่วน A04-01 แล้วนำชิ้นส่วน A04-02 มาประกอบเข้าด้านในชิ้นส่วน A04-01 จากนั้นนำชิ้นส่วน A04-03 มาประกอบที่ด้านข้างของชิ้นส่วน A04-01 และพนักงานจะตรวจสอบจำนวน Nut M8 และรอยการ Tack ที่ชิ้นงานไม่ควรมียรอยแตกร้าวหรือเป็นรู โดยมีการตรวจ 3 ชิ้น/ล็อตโดยผู้คุมตรวจชิ้นแรก, กลางและท้ายของกระบวนการ เพื่อที่จะไปสู่กระบวนการต่อไป

2. กระบวนการเชื่อม (Main Welding) เป็นกระบวนการเชื่อมชิ้นงาน หลังจากที่ทำกร Tack มาแล้วเพื่อความสมบูรณ์ของชิ้นงาน จากนั้นพนักงานจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมไม่ให้มีฟองอากาศ, ไม่เกิดรอยแตก, แนวเชื่อมไม่แหงงเว้า โดยมีการตรวจ 3 ชิ้น/ล็อต โดยผู้คุม

ตรวจชิ้นแรก, กลางและท้ายของกระบวนการ และตรวจสอบการซึมลึกของรอยเชื่อม โดยกระบวนการ Macro Test ตรวจสอบ 1 ชิ้นต่อเดือน

3. กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า




ภาพประกอบ 37 ส่วนประกอบต่างๆของชิ้นส่วน A04

2) การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

ตาราง 33 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A04

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
Assembly	เพื่อประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน	การวางชิ้นงาน	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
Main Welding	เชื่อมชิ้นงาน	ตรวจสอบทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน	ลึ้มเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง
		การตั้งกระแสไฟ	เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโดยมีการเตือน
		การสังเกตจุด Mark	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่ง ชั่วโมง
		การเดินแนวเชื่อม	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
		การตั้งกระแสไฟ	การซึมลึกแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องคัดแยก

จากการพิจารณากระบวนการผลิต ในการผลิตชิ้นส่วน A04 พบว่าข้อบกพร่องเกิดจาก 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการประกอบชิ้นส่วน (Assembly) และกระบวนการเชื่อม (Main Welding) สำหรับการตรวจสอบของเสียขั้นสุดท้าย (Inspection) ทางทีมงานไม่ได้นำมาพิจารณาเนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดสาเหตุของของเสีย นอกจากนั้นได้ทำการกำหนดค่า พารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของชิ้นส่วนและกำหนดค่าจุดวิกฤต (Special Characteristics :SC) ของกระบวนการ พบว่าสามารถระบุ SC ใน 1 กระบวนการคือ กระบวนการเชื่อม (Main W/D) ได้แก่ การซึมลึกของแนวเชื่อม อยู่ในระดับ ∇A และความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ ∇A

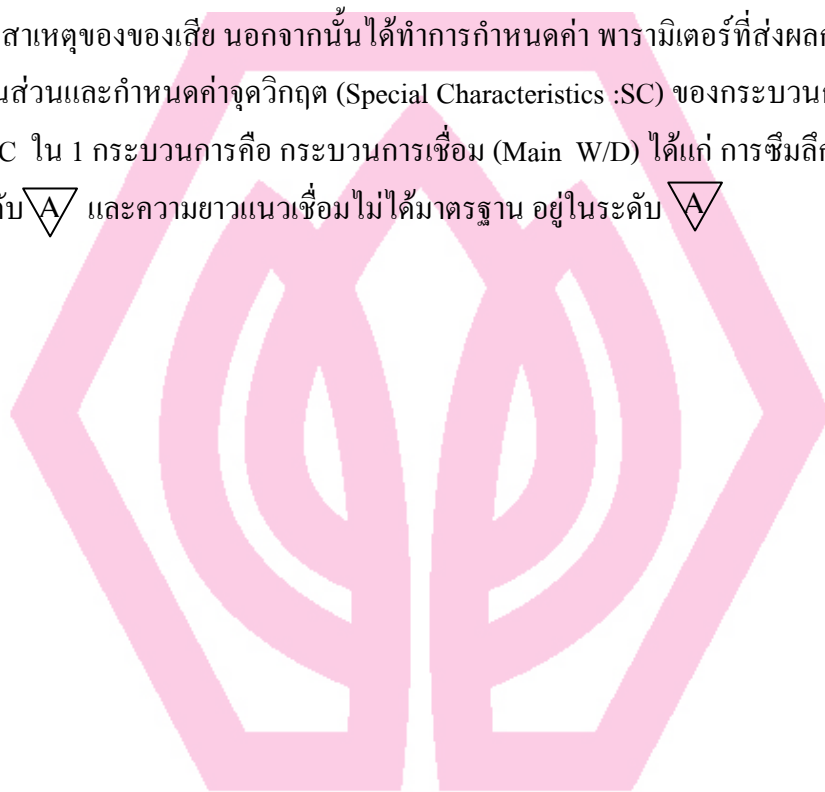

ตาราง 34 Special Characteristics Analysis ของชิ้นส่วน A04

SPECIAL CHARACTERISTICS ANALYSIS							Approve	Check	Issue
Thai Yashiro Ltd.	Part No :	Part Name : HANG - SPG.F.RH		Model :	J97MU	Customer :	TSPKK-L	Date :	
Process Flow		Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark	
		0	Part Receive From Store (Nut M8,A04-01,A04-02 A04-03)		- ลักษณะที่วางไป เช่น เป็น คว่ำ, สนิม, เป็นรอย		- สายตา - ลักษณะบรรจุภัณฑ์		
		1	ASSY		- Welding APPEARANCE Check (Nut M8,UR58 38 241,UR58 38 242,UR58 38 243)		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed		
		2	MAIN W/D		- การเชื่อมของแนวเชื่อม - ความยาวแนวเชื่อม		- Welding Current - Welding Voltage - Welding Speed		
		3	INSPECTION		- DIMENSION		- ความยาวแนวเชื่อม A - การเชื่อม A - ความยาวแนวเชื่อม B - การเชื่อม B - ความยาวแนวเชื่อม C - การเชื่อม C - ความยาวแนวเชื่อม D - การเชื่อม D - ความยาวแนวเชื่อม E - การเชื่อม E - ความยาวแนวเชื่อม F - การเชื่อม F - ความยาวแนวเชื่อม G - การเชื่อม G - ความยาวแนวเชื่อม H - การเชื่อม H - ความยาวแนวเชื่อม I - การเชื่อม I - ความยาวแนวเชื่อม J - การเชื่อม J - ความยาวแนวเชื่อม K - การเชื่อม K		

3) การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง


ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น จากการระดมความคิดร่วมกันของทีมงาน โดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยโดยใช้ผังก้างปลา หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ผังก้างปลา เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากสาเหตุหลักของก้างปลา

ตาราง 35 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A04

กระบวนการที่พบ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก
Assembly	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง
Main Welding	เชื่อม ไม่ครบ	ลิมเชื่อม
	เชื่อมทะลุ	การตั้งค่ากระแสไฟสูง
		การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป
	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample
		ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
การซึ่มลึกลงแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน		ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ
		การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของ Nut เอียง โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ Mark จุด
 - ไม่สังเกตชิ้นงาน
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - Tack ชิ้นงานเร็วเกินไป
 - พนักงานไม่ปรับค่าตามใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard) :OPD
 - กระแสไฟสูงเกินไป
 - ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน : WI
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - มีเศษเหล็กติดอยู่
 - ชิ้นงานมีตำหนิ

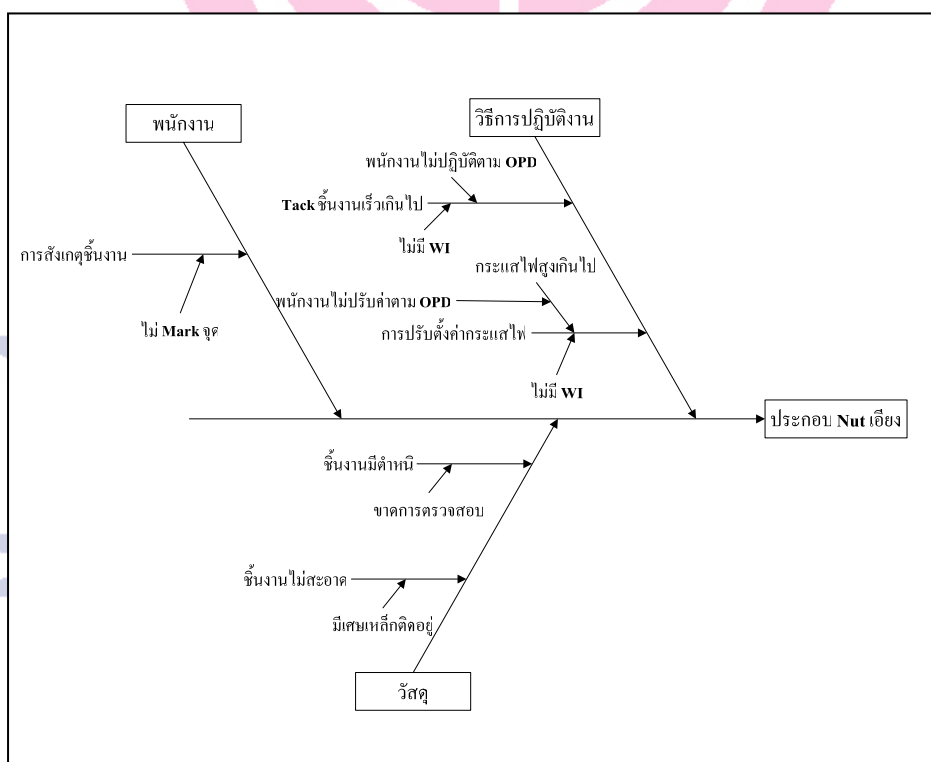

ภาพประกอบ 38 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดการประกอบ Nut เอียง

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการลืมนำ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - พนักงานใหม่
 - ทำงานเร็วเกินไป
 - ขาดความตระหนัก
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ได้ดู Part Sample
 - ไม่ได้ Mark จุดขึ้นงาน
 - ลืมนำ

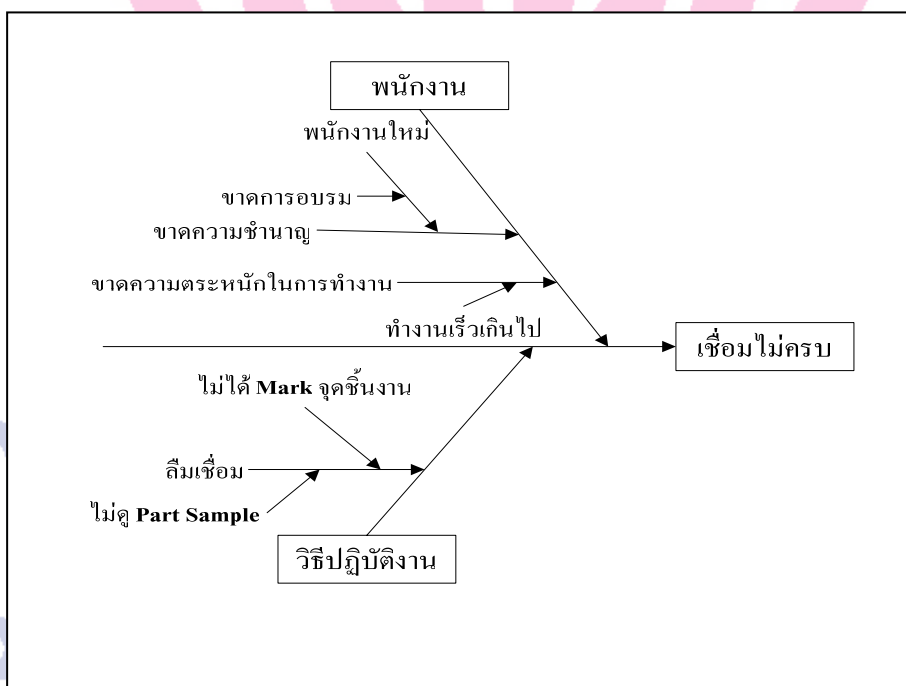

ภาพประกอบ 39 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมไม่ครบ


ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเชื่อมทะลุ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- ขาดความชำนาญ
- ขาดการอบรม
- พนักงานใหม่
- ขาดเทคนิคในการเชื่อม

- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก


- ไม่ปรับตั้งค่าตามพนักงานปรับค่าตามใบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operation Standard) :OPD
- กระแสไฟสูง
- ขาดทักษะในการเชื่อม

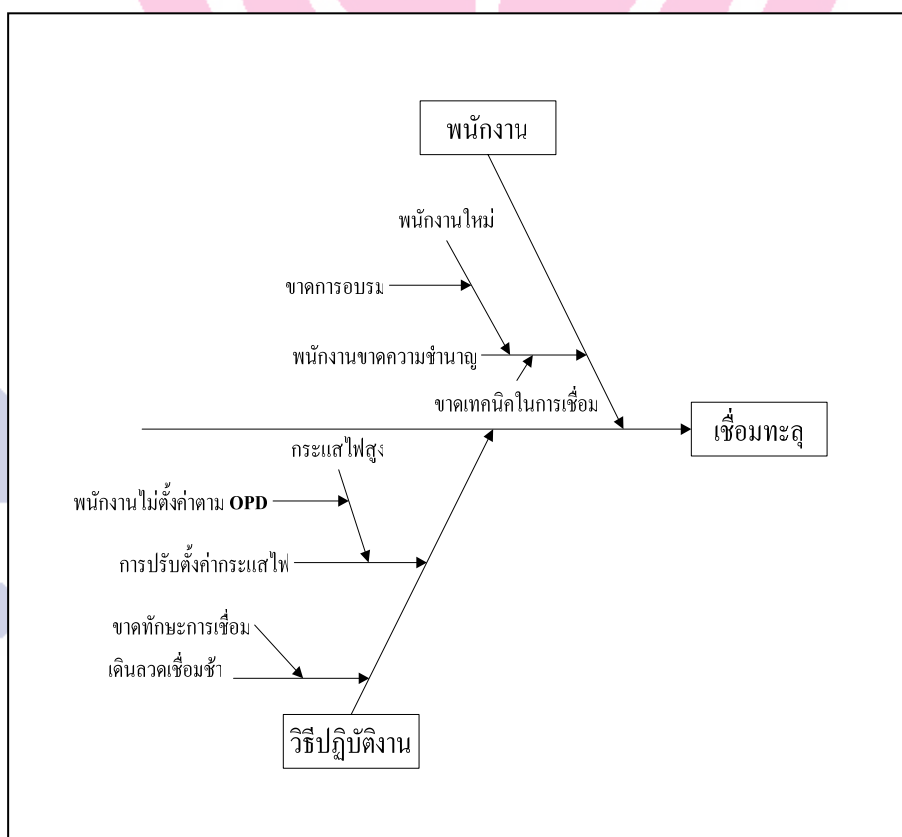

ภาพประกอบ 40 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเชื่อมทะลุ

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดฟองอากาศ โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ทราบขั้นตอนปฏิบัติงาน
 - ไม่มี WI
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงาน
 - สัมปรับตั้งค่า
- พิจารณาที่สิ่งแวดล้อม สาเหตุเกิดจาก
 - เปิดพัดลมแรงไป
 - แสงสว่างไม่เพียงพอ
- พิจารณาที่ก๊าซ CO₂ สาเหตุเกิดจาก
 - ก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง
 - ก๊าซ CO₂ หหมด

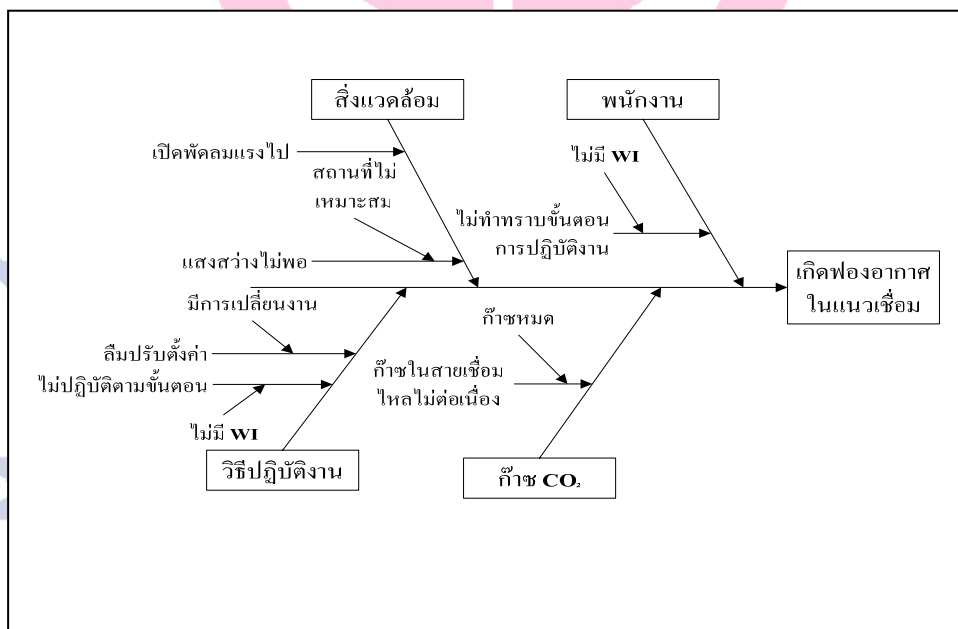

ภาพประกอบ 41 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้


- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดความชำนาญ
 - ขาดเทคนิคในการเชื่อม
 - ไม่รอบคอบ
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - รีบปฏิบัติงาน
 - ไม่มีกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม
- พิจารณาที่ Part Sample สาเหตุเกิดจาก
 - ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample
 - Part Sample ไม่วางอยู่ในระดับสายตา

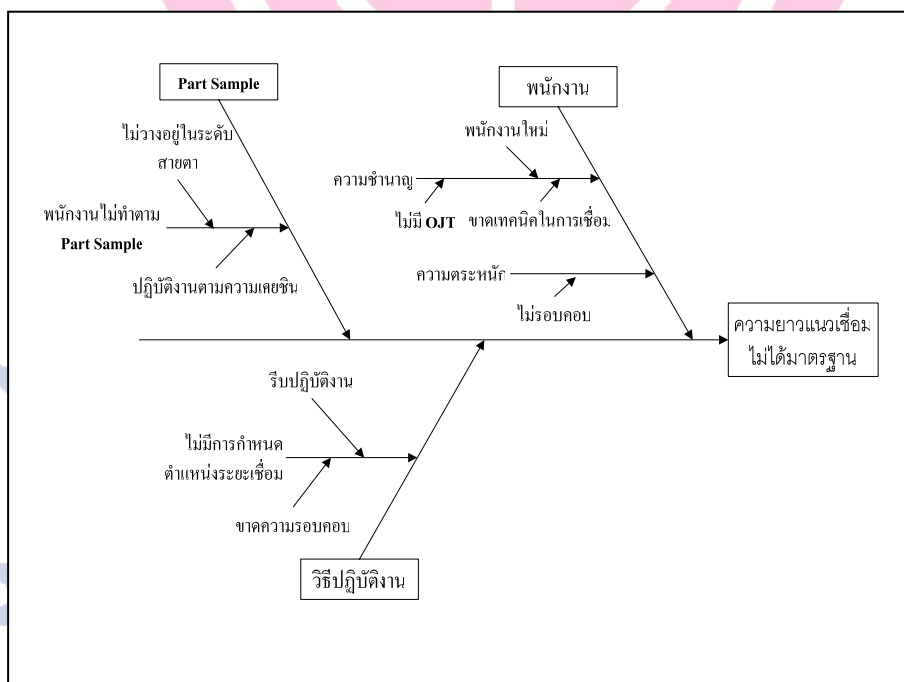

ภาพประกอบ 42 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการความยาวแนวเชื่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการชำรุดของแนวเชื่อม โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - ขาดการอบรม
 - ใช้เทคนิคในการเชื่อมไม่เหมาะสม
- พิจารณาที่วิธีการปฏิบัติงาน สาเหตุเกิดจาก
 - กระแสไฟต่ำ
 - เดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป
- พิจารณาที่วัสดุ สาเหตุเกิดจาก
 - ชิ้นงานมีความชื้น
 - ชิ้นงานมีฝุ่นละออง

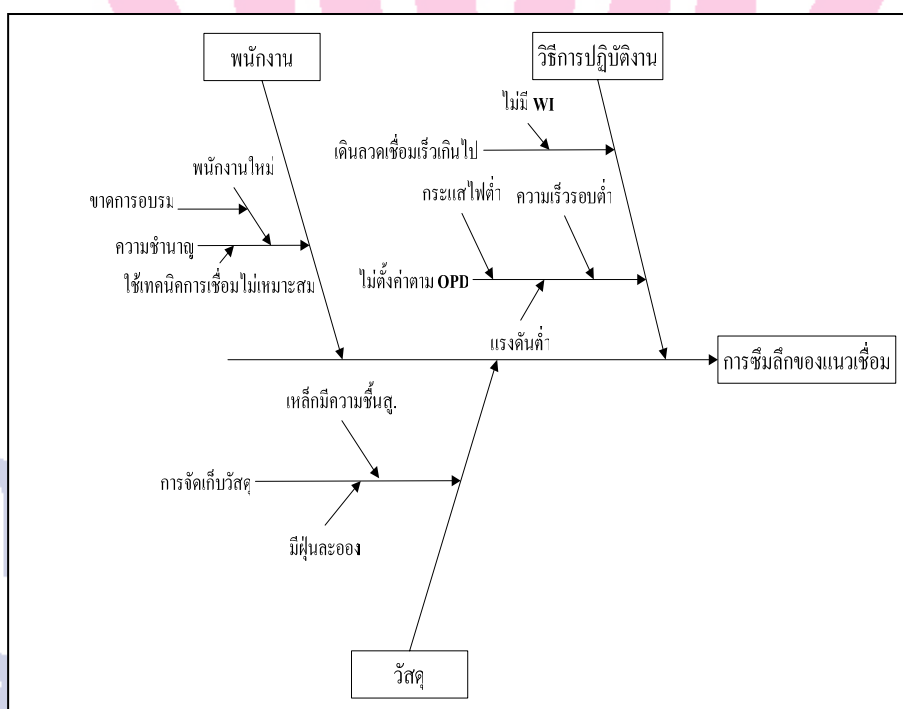

ภาพประกอบ 43 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการชำรุดของแนวเชื่อม

4) การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้า

หลังจากพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทางทีมงานได้ทำการประเมินค่าความรุนแรง โดยทำการเปรียบเทียบกับตาราง 2 ได้ระดับความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังตาราง 36

ตาราง 36 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้าของชิ้นส่วน A04

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง
Assembly	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
Main Welding	เชื่อมไม่ครบ	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8
	เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการเตือน	9
	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง	6
	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	การซึมลึกแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก	6

5) การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากประเมินค่าความรุนแรง ทางทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ เพื่อการป้องกัน (Current Process Controls Prevention) และการตรวจจับความล้มเหลว (Current Process Controls Detection) โดยเปรียบเทียบกับตาราง 4 ได้ผลประเมินการตรวจจับ ซึ่งสรุปดังตาราง 37

ตาราง 37 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A04

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	การตรวจจับ
Assembly	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	-	Indicator Meter	5
Main Welding	เชื่อมไม่ครบ	ลึ้มเชื่อม	พนักงาน สังเกตตาม Part Sample	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
	เชื่อมทะลุ	ตั้งค่ากระแสไฟสูง	-	Indicator Meter	5
		การเดินลวดเชื่อมช้า เกินไป	-	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
	เกิดฟองอากาศ ในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสาย เชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง	-	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
		เปิดพัดลมแรงเกินไป	-	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
	ความยาวแนว เชื่อมไม่ได้ มาตรฐาน	ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample	-	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
		ไม่มีการกำหนด ตำแหน่งระยะเชื่อม	พนักงาน สังเกตตาม Part Sample	ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	7
	การชิมลิกของ แนวเชื่อมไม่ได้ มาตรฐาน	ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ การเดินลวดเชื่อมเร็ว เกินไป	- -	Indicator Meter ตรวจสอบด้วย สายตา สองครั้ง	5 7

6) การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานได้ข้อมูลระดับความรุนแรง(S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้ว ได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550 โดยสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตาราง 3 ได้ผลดังนี้

ตาราง 38 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A04

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า O
				ผลิต	เสีย	% ของเสีย	
Assembly	Function	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	53,510	130	0.2429	6
Main Welding	Miss Process	เชื่อมไม่ครบ	ลิ่มเชื่อม		220	0.4111	6
		Wrong Part	เชื่อมทะลุ		ตั้งค่ากระแสไฟสูง	180	0.3364
	Appearance	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป		20	0.2990	6
			ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง		เปิดพัดลมแรงเกินไป	50	0.374
Dimension	ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample	5		0.0934	4	
		ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม	25		0.0093	2	
					3		

ตาราง 38 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า O
				ผลิต	เสีย	% ของเสีย	
	Wrong Part	การซึ่มลิก	ตั้งค่ากระแสไฟ	53,510	25	0.0467	3
		แนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน	การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป		ต่ำ	15	0.0280


7) การประเมินค่า RPN ของชิ้นส่วน A04

หลังจากทำการประเมินค่าระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) และค่าความสามารถในการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน (Detection) ได้ทำการประเมินค่า RPN ดังตาราง 39

ตาราง 39 PFMEA ของชิ้นส่วน A04 ก่อนการปรับปรุง

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)			
Item _____	FMEA Number _____	Page ____ of ____	
Model Year(s)/Vehicle(s) _____	Prepared By _____		
Core Team _____	Key Date _____	FMEA Date (Orig.) _____	(Rev.) _____


Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	Detec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results					
													Action Taken	Sev	Occ	Det	RPN	
-Assembly ประกอบ Nut โดย กาว Tack	ประกอบ Nut เอียง	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7		ตั้งค่ากระแสไฟสูง	6		Indicator Meter	5	210								
-Main Welding เชื่อมชิ้นงาน	เชื่อมไม่ครบ	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง	8	A	ลิมเชื่อม	6	พนักงานสังเกตตาม Part Sample	ตรวจสอบด้วยสายตา	7	336								
	เชื่อมทะลุ	อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีอาการเคือง	9	A	ตั้งค่ากระแสไฟสูง	6		Indicator Meter	5	270								
			9	A	การเดินลวดเชื่อมชำ เกินไป	6		ตรวจสอบด้วยสายตา	7	378								
	เกิดฟองอากาศใน แนวเชื่อม	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา	6	A	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อม ไหลไม่ต่อเนื่อง	3		ตรวจสอบด้วยสายตา	7	126								
			6	A	เปิดพัดลมแรงเกินไป	4		ตรวจสอบด้วยสายตา	7	168								
	ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงาน ซ่อมด้วยระยะเวลาว่าง ครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7	A	ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample	2		ตรวจสอบด้วยสายตา	7	98								
7			A	ไม่มีกรงกำหนด ตำแหน่งระยะเชื่อม	3	พนักงานสังเกตตาม Part Sample	ตรวจสอบด้วยสายตา	7	147									
การซึมลึกของ แนวเชื่อม	ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูก กำจัดทิ้งโดยไม่ต้องตัดแยก	6	A	ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	3		Indicator Meter	5	90									
		6	A	การเดินลวดเชื่อม เร็วเกินไป	3		ตรวจสอบด้วยสายตา	7	126									

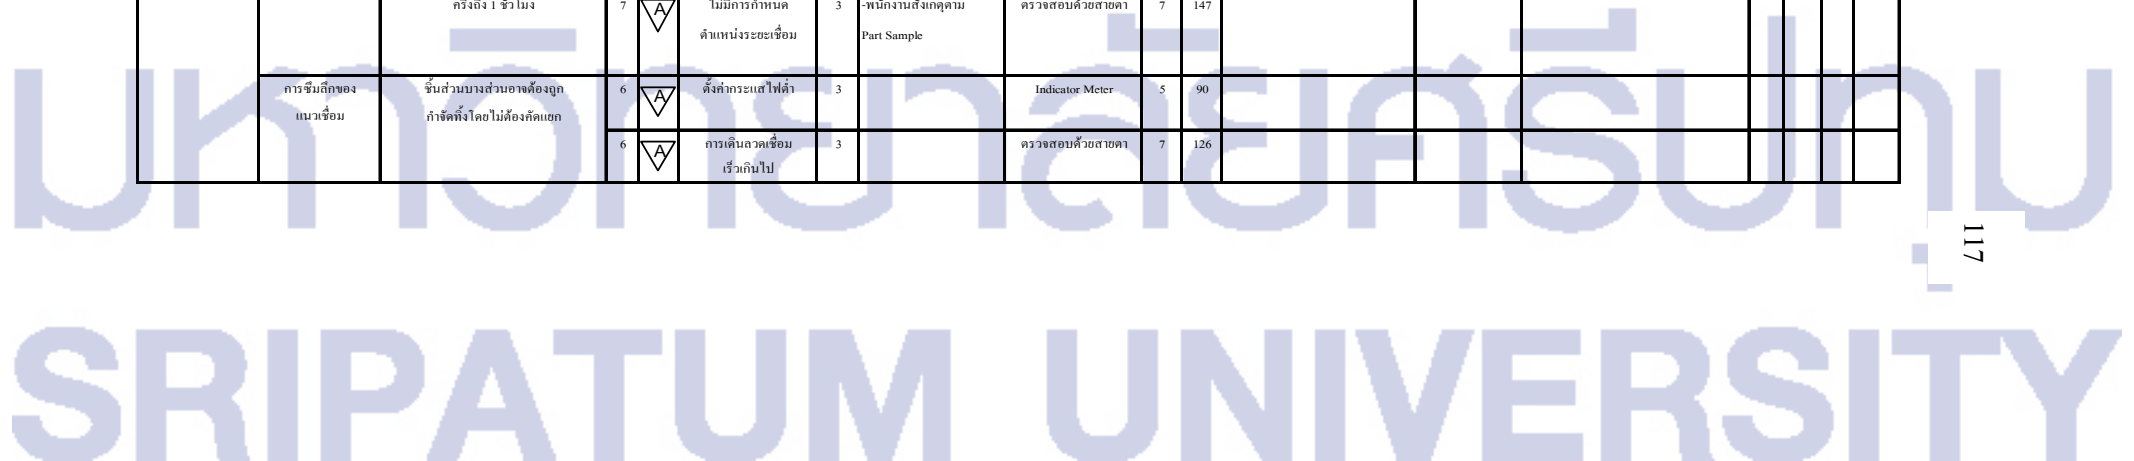

4.5 การศึกษาชิ้นส่วน A05

1) ผังกระบวนการผลิตของ A05

ตาราง 40 ผังกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A05

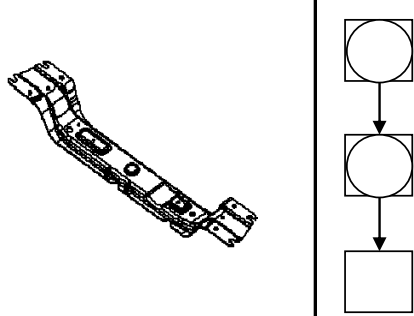ผังการไหล	ชื่อกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
	1 Form	พนักงานขึ้นรูป
	2 Restrike&Pierce	พนักงานขึ้นรูป
	3 Inspection	พนักงานQC

ชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ในการศึกษากระบวนการผลิตชิ้นส่วน A05 พบว่าในการผลิตประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการขึ้นรูป (Form) กระบวนการขึ้นรูป (Restrike&Pierce) กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนการ การทำงานหน้าที่หลักๆเพื่อใช้อธิบายถึงข้อบกพร่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ

1. กระบวนการปั๊มขึ้นรูป (Form) เป็นกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะที่มีลักษณะแผ่นเรียบให้มีรูปร่างที่ต้องการ โดยที่ชิ้นงานจะมีรูปร่างและขนาดตามแบบของ Die จากนั้นพนักงานทำการตรวจสอบขนาดและตรวจสอบลักษณะภายนอก เช่นรอยแตก รอยขีด การเสีรูปร่างของชิ้นงาน โดยใช้สายตาตรวจสอบ

2. กระบวนการเจาะรูและการย้ำขึ้นรูป (Restrike&Pierce) เป็นกระบวนการปั๊มครั้งที่สองเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องแน่นอนตามต้องการ ซึ่งเป็นการขึ้นรูปต่อจากครั้งแรกพร้อมทั้งเจาะรูเพิ่มเติม จากนั้นพนักงานทำการตรวจสอบขนาดและตรวจสอบลักษณะภายนอก เช่น รอยแตก รอยขีด การเกิดครีป การเสีรูปร่างของชิ้นงาน โดยใช้สายตาตรวจสอบ

3. กระบวนการตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบชิ้นงานอีกครั้งก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

2) การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่อง

ตาราง 41 การบ่งชี้หน้าที่ เป้าหมายและกำหนดรายการข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A05

กระบวนการ	วัตถุประสงค์	ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. Form	ขึ้นรูปชิ้นงาน	การตั้งความสูงของDie	ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
		การวางชิ้นงาน	ชิ้นงานเสียรูป	ชิ้นส่วนต้องมีการคัดแยก และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%)
		ความสะอาดชิ้นงานและแม่พิมพ์	รอยขีด	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง
2. Restrike&Pierce	เจาะชิ้นงาน	การตั้งความสูงของDie	ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
		การตั้งความสูงของDie	เกิดครีป	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง
		ความสะอาดชิ้นงานและแม่พิมพ์	รอยขีด	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง

จากการพิจารณากระบวนการผลิตในการผลิตชิ้นส่วน A05 พบว่าข้อบกพร่องเกิดจาก 2 กระบวนการหลักคือ กระบวนการปั๊มขึ้นรูป (Form), กระบวนการเจาะขึ้นรูป (Restrike&Pierce) สำหรับการตรวจสอบของเสียขั้นสุดท้าย (Inspection) ทางทีมงานไม่ได้นำมาพิจารณาเนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเพียงการตรวจจับของเสียขั้นสุดท้าย แต่ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดสาเหตุของของเสีย นอกจากนั้นได้ทำการกำหนดค่า จุดวิกฤต (Special Characteristics :SC) ของกระบวนการพบว่าสามารถระบุจุดวิกฤตใน 1 กระบวนการคือ กระบวนการเจาะขึ้นรูป (Restrike&Pierce) ได้แก่ การตั้งDieสูงเกินไป อยู่ในระดับ **B** และคมตัดชำรุด อยู่ในระดับ **B**

ตาราง 42 Special Characteristic ของ ชิ้นส่วน A05

Process Flow		Process No.	Process Name	Symbol	Product Characteristics	Symbol	Parameter	Remark
	1	1	Form		- ขนาดความสูง - ลักษณะผิวภายนอก		- Insert Die - Die Height - Balancer Pressure - Die Cushion Pressure - Die Cushion Height - Cushion Pin Length - Cushion Pin Piece	- มีการตรวจสอบแต่ไม่ระบุเป็นจุดที่ควรระวัง
	2	2	Restrike&Pierce	(B)	- ขนาดความสูง - ลักษณะผิวภายนอก	(B)	- Die Height	
	3	3	Inspection	(B)	- ขนาดความสูง - ลักษณะผิวภายนอก	(B) (B)	- ความสูง H1 - ความสูง H2	

3) การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง

ทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในแต่ละข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยพิจารณาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยด้วยการใช้ผังก้างปลา หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง จากการระดมความคิดร่วมกันของทีมงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้จากสาเหตุหลักของก้างปลา


ตาราง 43 การบ่งชี้สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของชิ้นส่วน A05

กระบวนการที่พบ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	
Form	ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDieสูงหรือต่ำเกินไป	
		พนักงานปรับลมไม่ตรงOPD	
		พนักงานใช้ OPD เก่า	
		Cushion Pin Length สั้น	
	ชิ้นงานเสียรูป	วางชิ้นงานไม่ชนStopper	
รอยขีด		ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน	
		แม่พิมพ์สกปรก	
Restrike&Pierce	ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDieสูงหรือต่ำเกินไป	
		พนักงานปรับลมไม่ตรงOPD	
		พนักงานใช้ OPD เก่า	
		Cushion Pin Length สั้น	
	เกิดครีป		การตั้งความสูงของDieสูงหรือต่ำเกินไป
			คมตัดชำรุด
	รอยขีด		ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน
แม่พิมพ์สกปรก			

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Form โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานปฏิบัติตาม OPD เดิม
 - พนักงานปรับลมไม่ตรง OPD
 - ไม่อัปเดต OPD เมื่อมีการปรับปรุง

- พนักงานปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
- ปัญหาที่ Die Height สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานใช้ OPD เดิม
 - พนักงานปรับตั้งค่าผิด
 - ปรับระยะความสูงDie ไม่ได้มาตรฐาน
- ปัญหาที่ Balance Pressure สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานใช้ OPD เดิม
 - พนักงานปรับลมไม่ตรงตาม OPD
- ปัญหาที่ Cushion Pin Length สาเหตุเกิดจาก
 - Cushion Pin Length
 - เกิดการสึกหรอ
 - ใช้เวลานาน

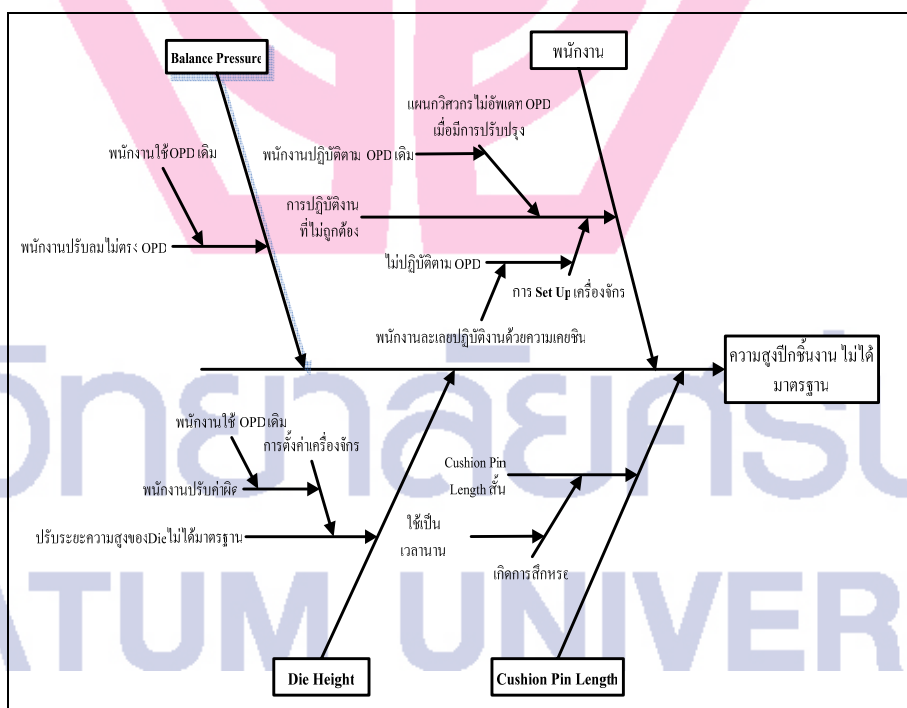

ภาพประกอบ 44 ฟังก์ชันปลาแสดงสาเหตุของ ความสูงปักชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ Form


ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของชิ้นงานเสียรูปในกระบวนการ Form โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก

- วางไม่ชน Stopper
- ไม่ปฏิบัติตาม OPD
- ไม่มีการ Mark จุด

- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก

- แรงดัน ไม่สมดุล
- เครื่องจักรเก่า
- Stopper หลวม
- ขาดการซ่อมบำรุง

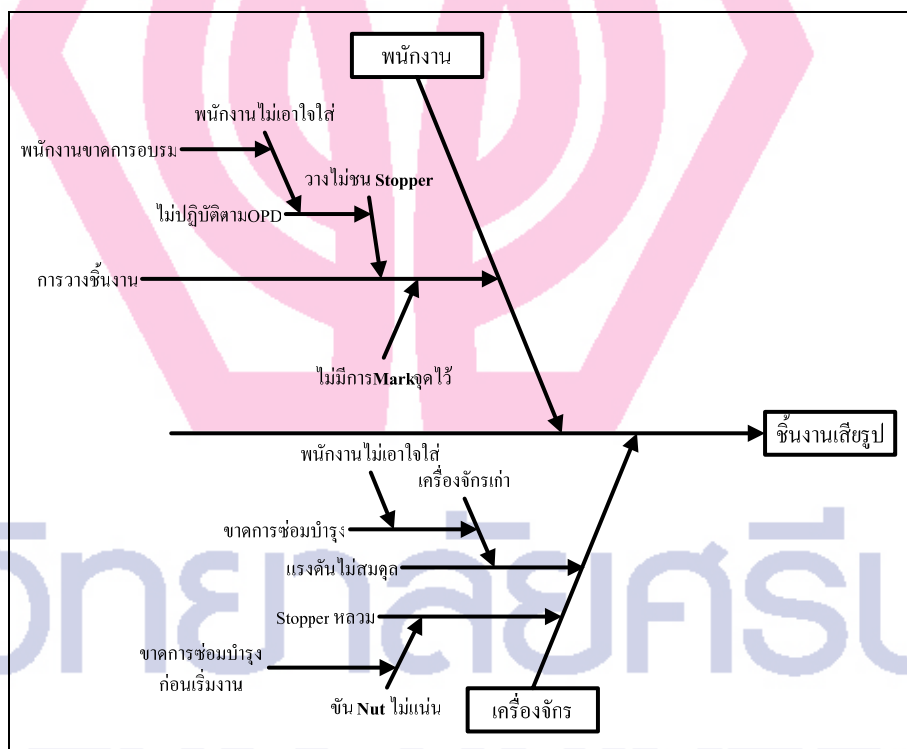


ภาพประกอบ 45 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ ชิ้นงานเสียรูปในกระบวนการ Form

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของรอยขีดในกระบวนการ Form โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่วิธีการทำงาน สาเหตุเกิดจาก

- การนำชิ้นงานเข้าออก
- ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์

- ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน
- เวลาที่จำกัด
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - แม่พิมพ์ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
 - แม่พิมพ์สกปรก
 - ขาดจิตสำนึกในกิจกรรม 5 ส

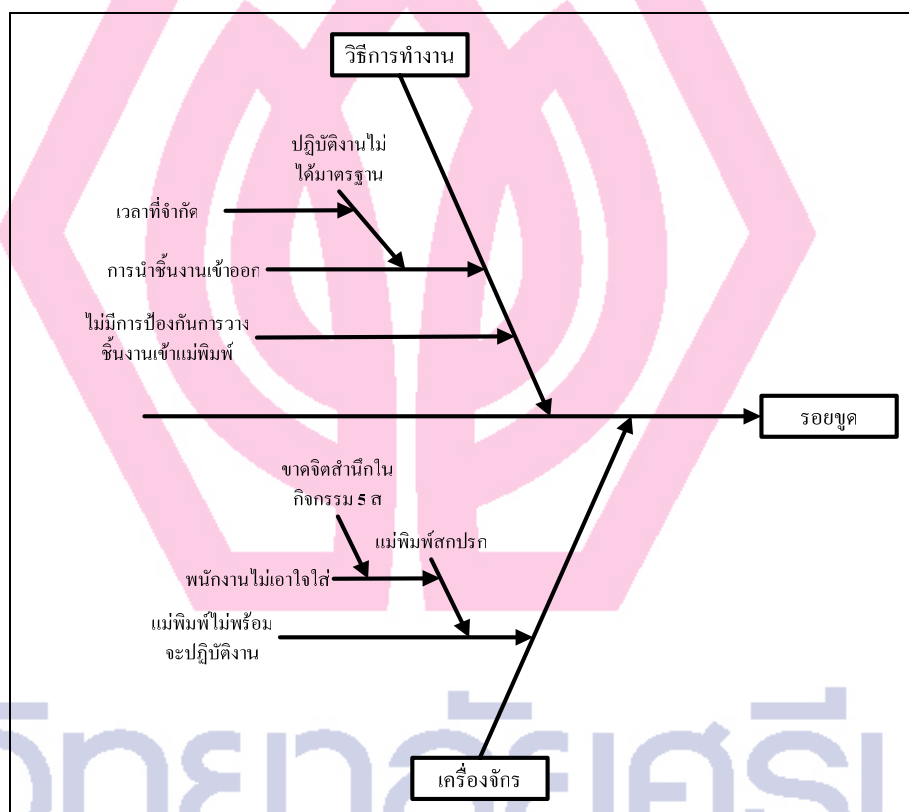


ภาพประกอบ 46 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของ รอยขีด ในกระบวนการ Form

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน ในกระบวนการ Restrike&Pierce โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่พนักงาน สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานปฏิบัติตาม OPD เดิม
 - พนักงานปรับลมไม่ตรง OPD
 - ไม่อัปเดต OPD เมื่อมีการปรับปรุง
 - พนักงานปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

- พิจารณาที่ Die Height สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานใช้ OPD เดิม
 - พนักงานปรับตั้งค่าผิด
 - ปรับระยะความสูงDie ไม่ได้มาตรฐาน
- พิจารณาที่ Balance Pressure สาเหตุเกิดจาก
 - พนักงานใช้ OPD เดิม
 - พนักงานปรับลมไม่ตรงตาม OPD
- พิจารณาที่ Cushion Pin Length สาเหตุเกิดจาก
 - Cushion Pin Length
 - เกิดการสึกหรอ
 - ใช้เวลานาน

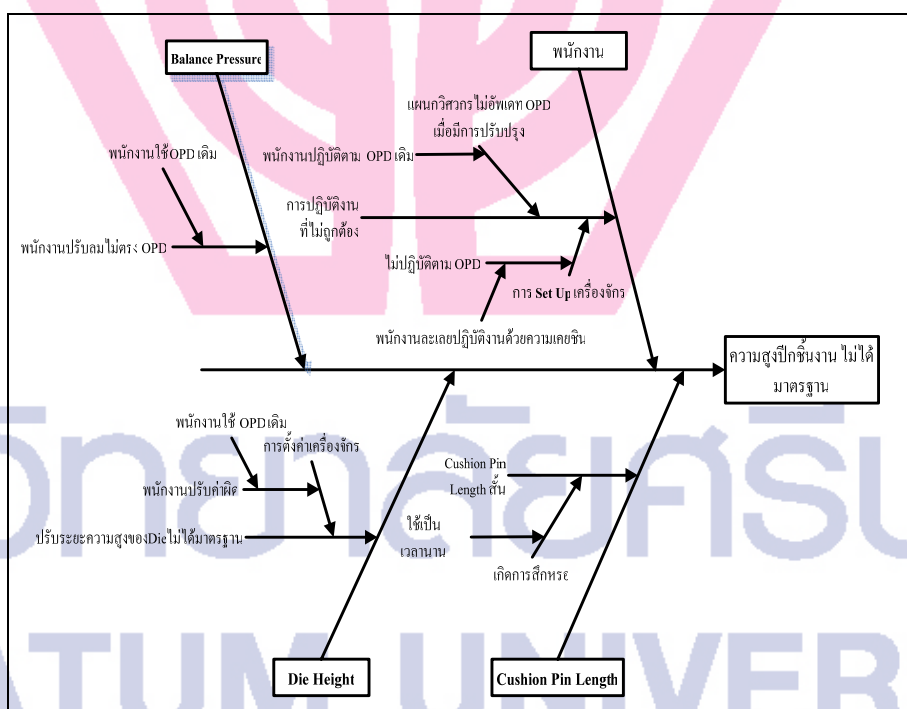


ภาพประกอบ 47 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของ ความสูงปีกขึ้นงานไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ

Restrike&Pierce

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของการเกิดครีป ในกระบวนการ Restrike&Pierce โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
 - Die Height

- คมตัดชำรุด
 - ขาดการซ่อมบำรุง
 - แม่พิมพ์สกปรก
 - คมตัดชำรุด
- พิจารณาที่วัตถุดิบ สาเหตุเกิดจาก
- ขนาดชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน
 - วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
- พิจารณาที่คมตัดชำรุด สาเหตุเกิดจาก
- เกิดการสึกหรอ
 - ขาดการบำรุงรักษา
 - ใช้งานเกินรอบบำรุงรักษา
 - ไม่มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

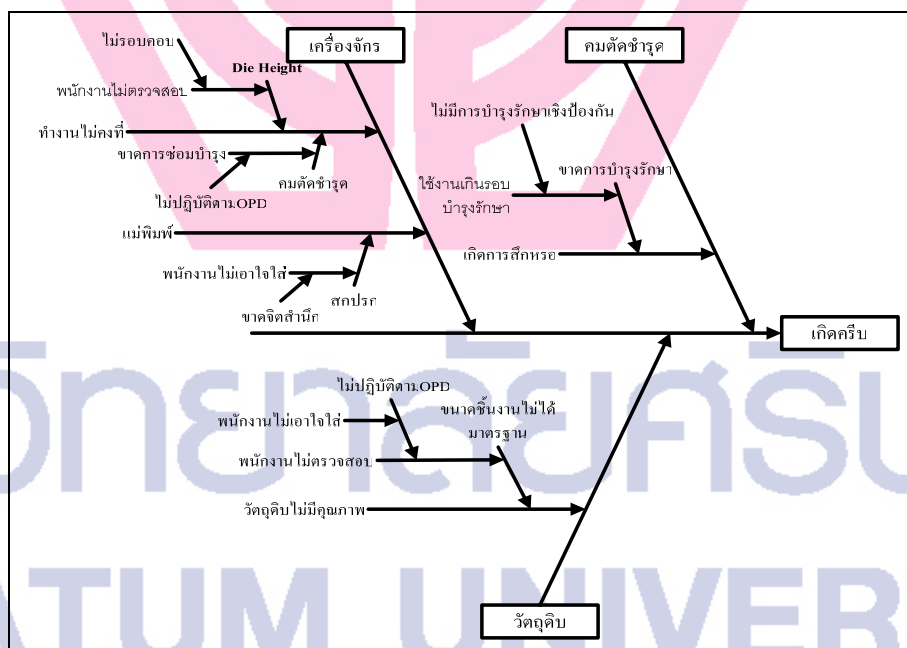


ภาพประกอบ 48 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดครีบกในกระบวนการ Restrike&Pierce

ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดในการหาสาเหตุของรอยขีดในกระบวนการ Restrike&Pierce โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยดังต่อไปนี้

- พิจารณาที่วิธีการทำงาน สาเหตุเกิดจาก
- การนำชิ้นงานเข้าออก

- ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์
 - ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน
 - เวลาที่จำกัด
- พิจารณาที่เครื่องจักร สาเหตุเกิดจาก
- แม่พิมพ์ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
 - แม่พิมพ์สกปรก
 - ขาดจิตสำนึกในกิจกรรม 5 ส

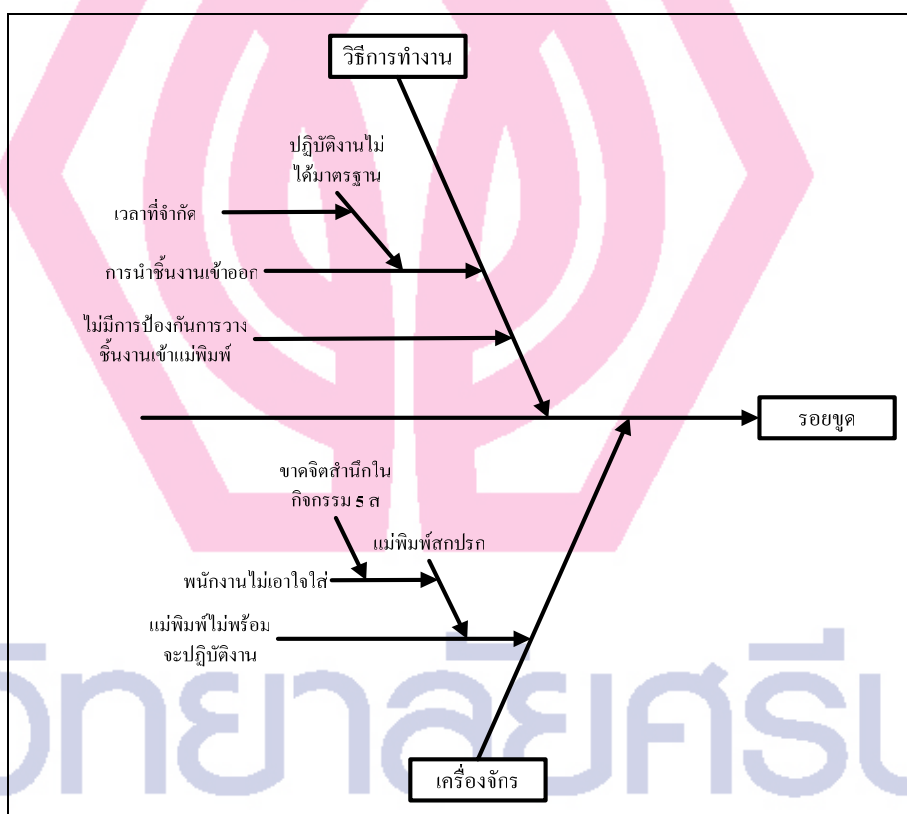

ภาพประกอบ 49 ฟังก้างปลาแสดงสาเหตุของ รอยขีด ในกระบวนการ Restrike&Pierce

4) การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้า

หลังจากพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทางทีมงานได้ทำการประเมินค่าความรุนแรง โดยทำการเปรียบเทียบกับตาราง 2 ได้ระดับความรุนแรงของลักษณะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังตาราง 44

ตาราง 44 การบ่งชี้ความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับลูกค้ำของชิ้นส่วน A05

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	ระดับความรุนแรง
Form	ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	ชิ้นงานเสียรูป	ชิ้นส่วนต้องมีการคัดแยกและบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง(น้อยกว่า 100%)	7
	รอยขีด	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า 100%)ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
Restrike&Pierce	ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7
	เกิดครีป	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วนถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4
	รอยขีด	ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า 100%)ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4

5) การควบคุมของเสียในปัจจุบัน

หลังจากประเมินค่าความรุนแรง ทางทีมงาน ได้ทำการวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในปัจจุบันของกระบวนการ เพื่อการป้องกัน (Current Process Controls Prevention) และการตรวจจับความล้มเหลว (Current Process Controls Detection) โดยเปรียบเทียบกับตาราง 4 ได้ผลการประเมินระดับการตรวจจับ ซึ่งสรุปดังตาราง 45

ตาราง 45 การควบคุมของเสียในปัจจุบันของชิ้นส่วน A05

กระบวนการ	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	การป้องกันในปัจจุบัน	การตรวจจับในปัจจุบัน	ระดับการตรวจจับ	
Form	ความสูงปีกชิ้นส่วน ไม่ได้มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDie	ตรวจสอบความสูง Dieก่อนการผลิตทุก ครั้ง	ตรวจสอบด้วยMeter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
		พนักงานปรับลมไม่ ตรงOPD	ตรวจสอบความดัน ก่อนการผลิตทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วยGage ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
		พนักงานใช้OPDเก่า	หมั่นตรวจสอบOPD	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7	
		Cushion Pin Length สั้น	ตรวจสอบความดัน ก่อนการผลิตทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วยGage ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
	ชิ้นงานเสียรูป	วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7	
	รอยขีด	ไม่มีการป้องกันการวาง ชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ แม่พิมพ์สกปรก			ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
			ตรวจสอบความ สะอาดก่อนการผลิต ทุกครั้ง		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
	Restrike& Pierce	ความสูงปีกชิ้นส่วน ไม่ได้มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDie	ตรวจสอบความสูง Dieก่อนการผลิตทุก ครั้ง	ตรวจสอบด้วยMeter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5
พนักงานปรับลมไม่ ตรงOPD			ตรวจสอบความดัน ก่อนการผลิตทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วยGage ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
พนักงานใช้OPDเก่า			หมั่นตรวจสอบOPD	ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7	
Cushion Pin Length สั้น			ตรวจสอบความดัน ก่อนการผลิตทุกครั้ง	ตรวจสอบด้วยGage ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
เกิดครีป		การตั้งความสูงของDie	ตรวจสอบความสูง Dieก่อนการผลิตทุก ครั้ง	ตรวจสอบด้วยMeter ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	
			คมตัดชำรุด		ตรวจสอบด้วยเวอร์เนีย	5
รอยขีด		ไม่มีการป้องกันการวาง ชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ แม่พิมพ์สกปรก			ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7
			ตรวจสอบความ สะอาดก่อนการผลิต ทุกครั้ง		ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7

6) การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสีย

หลังจากที่ทีมงานได้ข้อมูลระดับความรุนแรง (S) ที่เกิดจากผลกระทบของของเสียพร้อมทั้งข้อมูลแสดงตัวเลขการประเมินความเป็นไปได้ในการตรวจจับความล้มเหลว (D) สำหรับการควบคุมในปัจจุบันแล้วได้ทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติสำหรับการเกิดของเสียจากสาเหตุที่มีการเกิดของเสียที่ได้ทำการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550 โดยสรุปผลจากการดำเนินการโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินความถี่ในการเกิด (O) สำหรับ PFMEA ตามตาราง 3 ได้ผลดังนี้

ตาราง 46 การบ่งชี้ความถี่ในการเกิดของเสียของชิ้นส่วน A05

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	ปริมาณของเสีย			ค่า(O)
				จำนวนการผลิต	จำนวนเสีย	%ของเสีย	
Form	Dimension	ความสูงของปีก ชิ้นงานไม่ได้ มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDie	633,120	100	0.0158	3
			พนักงานปรับลมไม่ตรงOPD		10	0.0016	1
			พนักงานใช้OPDเก่า		10	0.0016	1
			Cushion Pin Length สั้น		40	0.0063	2
	Appearance	เสียรูป	วางชิ้นงานไม่ตรงStopper		350	0.0553	4
	Appearance	รอยขีด	ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน		450	0.0711	4
			แม่พิมพ์สกปรก		390	0.0616	4
Restrike& Pierce	Dimension	ความสูงของปีก ชิ้นงานไม่ได้ มาตรฐาน	การตั้งความสูงของDie	633,120	80	0.0126	3
			พนักงานปรับลมไม่ตรงOPD		10	0.0016	1
			พนักงานใช้OPDเก่า		10	0.0016	1
			Cushion Pin Length สั้น		20	0.0032	2
	Appearance	ครีป	ตั้งDieสูงเกินไป		840	0.1327	5
			คมตัดชำรุด		720	0.1137	5
	Appearance	รอยขีด	ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน		400	0.0632	4
แม่พิมพ์สกปรก			440	0.0695	4		

7) การประเมินค่า RPN ของชิ้นส่วน A05

หลังจากทำการประเมินค่าระดับความรุนแรง (Severity) ความถี่ในการเกิดของเสีย (Occurrence) และค่าความสามารถในการตรวจจับของเสียในปัจจุบัน (Detection) ได้ทำการประเมินค่า RPN ดังตาราง 47

ตาราง 47 PFMEA ของชิ้นส่วน A05 ก่อนการปรับปรุง

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)														
Item _____ A05 _____					FMEA Number _____					Pag 1 of 3				
Model Years(s)/Vehicle(s) MBR CROSS #3 UPR					Process Responsibility _____					Prepared By _____				
Core Team _____					Key Date _____					FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____				
Process Function / Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r i t y Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r e n c e	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t e d RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results			
											Action Taken	S e v e r i t y	O c c u r r e n c e	D e t e c t e d RPN
Form A05 - ความสูงปีกชิ้นส่วนได้มาตรฐาน - ชิ้นงานได้รูป - ไม่มีรอยขีด	ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7	- การตั้งความสูงของ Die สูงหรือต่ำเกินไป	3	- ตรวจสอบ OPD ก่อนเริ่มกระบวนการ - ตรวจสอบความสูง Die ก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วย Meter - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	105					
			7	- พนักงานปรับลมไม่ตรงตาม OPD	1	- ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วย Gage - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	35					
			7	- พนักงานใช้ OPD เก่า	1	- แผนกควบคุมเอกสาร ตรวจสอบสถานะ OPD ก่อนผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	49					
			7	- Cushion Pin Length สั้น	2		- ตรวจสอบด้วย Gage - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	70					
	ชิ้นงานเสียรูป	- ชิ้นส่วนต้องมีการคัดแยกและบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%)	7	- วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	4		- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	196					

ตาราง 47 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																																	
Item <u>A05</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>MBR CROSS #3 UPR</u>			Process Responsibility _____			FMEA Number _____		Pag 2 of 3																							
Core Team _____		Key Date _____			Prepared By _____			FMEA Date (Orig) _____		(Rev.) _____																							
Process Function Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	S e v e r i t y	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	O c c u r r e n c e	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	D e t e c t i v e n e s s	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results																				
													Action Taken	S e v e r i t y	O c c u r r e n c e	D e t e c t i v e n e s s	RPN																
Form (ต่อ) A05 - ความสูงปีกชั้นส่วนได้มาตรฐาน - ชั้นงานได้รูป - ไม่มีรอยขีด	รอยขีด	- ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4		- ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์	4		- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	7	112																							
																			4	- แม่พิมพ์สกปรก	4	- ตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิตทุกครั้ง	7	112									
Restrike&Pierce A05 - ความสูงปีกชั้นส่วนได้มาตรฐาน - ไม่มีครีบ - ไม่มีรอยขีด	ความสูงปีกชั้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน	- ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง	7	B	- การตั้งความสูงของ Die สูงหรือต่ำเกินไป	3	- ตรวจสอบ OPD ก่อนเริ่มการผลิต - ตรวจสอบความสูง Die ก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วย Meter - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง	5	105																							
																				7	B	- พนักงานปรับสมไม่ตรง OPD	1	- ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง	5	35							
																				7	B	- พนักงานใช้ OPD เก่า	1	- แผนกควบคุมเอกสาร ตรวจสอบสถานะ OPD ก่อนผลิตทุกครั้ง	7	49							

ตาราง 47 (ต่อ)

POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA)																		
Item <u>A05</u>		Model Years(s)/Vehicle(s) <u>MBR CROSS #3 UPR</u>		Process Responsibility _____		FMEA Number _____		Page <u>3</u> of <u>3</u>										
Core Team _____		Key Date _____		Prepared By _____		FMEA Date (Orig.) _____		(Rev.) _____										
Process Function / Requirements	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Severity	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Occurrence	Current Process Controls Prevention	Current Process Controls Detection	Detectability	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Action Results					
													Action Taken	Severity	Occurrence	Detectability	RPN	
Restrike& Pierce (ต่อ) A05 - ความสูงปีกชิ้นส่วนได้มาตรฐาน - ไม่มีกริบ - ไม่มีรอยขีด			7	(B)	- Cushion Pin Length สั้น	2	- ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วย Gage - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	70								
	เกิดกริบ	- ชิ้นส่วนอาจถูกขีดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	(B)	- ตั้งDieสูงเกินไป	5	- ตรวจสอบความสูงDieก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วย Meter - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	100								
			4	(B)	- คมตัดชำรุด	5		- ตรวจสอบด้วยเวอร์เนีย - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	5	100								
	รอยขีด	- ชิ้นส่วนอาจถูกขีดแยกและบางส่วน (น้อยกว่า100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง	4	(B)	- ไม่มีการป้องกันชิ้นงาน	4		- ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7	112								
			4	(B)	- แม่พิมพ์สกปรก	4	- ตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิตทุกครั้ง	- ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง	7	112								



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประยุกต์ใช้ PFMEA ในการวิเคราะห์ผลกระทบและสาเหตุของชิ้นส่วนหลัก 5 ชิ้นส่วน โดยการประเมินค่า RPN ซึ่งได้กำหนดระดับ RPN ที่มีค่าสูงกว่า 100 ทำการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อลดของเสีย โดยการปรับปรุงได้ทำการปรับปรุง 2 ครั้ง เพื่อให้มีระดับ RPN ต่ำกว่า 100

1. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A01

1) พิจารณาค่า RPN ที่เกิน 100 ของชิ้นส่วน A01

เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากค่า RPN พบว่ารายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่า RPN สูงกว่า 100 มีทั้งหมด 16 รายการโดยที่ค่า RPN สูงสุดมีค่า RPN เท่ากับ 392 เกิดขึ้นในกระบวนการ Main Welding ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ เนื่องจากการเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ แสดงดังตาราง 48

ตาราง 48 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	ความรุนแรง S	สาเหตุหลัก	โอกาสที่เกิด O	การตรวจจับ D	ค่า RPN
Spot Nut Assembly	Function	Spot Nut เอียง	6	Pin รองรับ Nut สึกหรือ	6	7	252
	Wrong Part	Spot Nut M10 กลับด้าน	6	Feeder ชำรุด	5	7	210
Nut Assembly M8	Function	ประกอบ Nut เอียง	7	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	4	5	140
	Wrong Part	Tack ชิ้นงานไม่ติด	7	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟต่ำ	6	5	210

ตาราง 48 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของ เสีย	ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้น	ความ รุนแรง S	สาเหตุหลัก	โอกาส ที่เกิด O	การ ตรวจจับ D	ค่า RPN
Main Assembly	Function	ประกอบ ชิ้นส่วนเอียง	7	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	3	7	147
			7	Tack ชิ้นงานด้าน เดียว	6	7	294
Main Welding	Appearance	เกิด ฟองอากาศ ในแนวเชื่อม	6	การไหลของก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อม ไหลไม่ต่อเนื่อง	6	7	252
			6	เปิดพัดลมแรง เกินไป	6	7	252
	Appearance	แนวเชื่อม แห้ว	8	การหยุดเดินแนว เชื่อมบ่อย	5	7	280
			8	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	3	5	120
	Appearance	แนวเชื่อมไม่ ราบเรียบ	8	การเดินแนวเชื่อม ไม่สม่ำเสมอ	7	7	392
	Dimension	ความยาว แนวเชื่อม ไม่ได้ มาตรฐาน	7	ไม่มีการกำหนด ตำแหน่งระยะเชื่อม	5	5	175
			Wrong Part	เชื่อมทะลุ	9	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	6
	9	การเดินลวดเชื่อม ช้าเกินไป			6	7	378
	Appearance	เกิดเม็ดไฟ จากการเชื่อม	5	มีฝุ่นละอองติดที่ ชิ้นงาน	5	7	175
5			พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	6	5	150	

2) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 1

กระบวนการ Spot Nut M10

- Spot Nut เอียง

- มีสาเหตุมาจาก Pin รองรับ Nut สึกหรือ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบ Spot Welding Machine (FO-MF-02-05) เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่อง Spot ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

- Spot Nut กลับด้าน

- มีสาเหตุมาจากมีเศษเหล็กและฝุ่นละอองในกระบอกร Feeder มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำฝาปิดคาดใส่ Nut เพื่อป้องกันเศษเหล็กและฝุ่นละอองซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กระบอกร Feeder ชำรุด

กระบวนการ Nut Assembly M8

- ประกอบ Nut เอียง

- มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD

2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของเสียให้ทำการแก้ไขทันที

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-03) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติไว้

กระบวนการ Main Assembly

- Tack ชิ้นงานไม่ติด

- มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD

2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของเสียให้ทำการแก้ไขทันที

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-04) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- ประกอบชิ้นส่วนเอียง

- มีสาเหตุมาจากวางชิ้นงานไม่ชน Stopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) ติดตั้ง Limit Switch ที่ Stopper หลักการทำงานคือ ก่อนเริ่มการ Tack ชิ้นงานให้พนักงานเปิดสวิตซ์ที่จ่ายไฟเข้ากับ Limit Switch เมื่อพนักงานวางชิ้นงานไม่ชน Stopper ที่ทำการติดตั้ง Limit Switch ไว้ จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น จากนั้นให้พนักงานวางชิ้นงานใหม่อีกครั้งให้ชน Stopper

- มีสาเหตุมาจากการ Tack ชิ้นงานด้านเดียว มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) เปลี่ยนวิธีการ Tack จาก 1 ด้าน เป็น Tack 2 ด้าน

กระบวนการ Main Welding

- เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

- มีสาเหตุมาจากก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15 วินาที เพื่อการไหลที่ต่อเนื่องของก๊าซ

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-02-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- มีสาเหตุมาจากการเปิดพัดลมแรงเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- แนวเชื่อมแหงงเว้า

- มีสาเหตุมาจากการหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม ให้พนักงานฝึกเดินแนวเชื่อมเป็นเส้นตรงยาว โดยให้มีการเชื่อมที่ต่อเนื่อง ไม่หยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย

2) หัวหน้างานเชื่อมทำการทดสอบพนักงาน

3) จัดทำใบ Q. Point (FO-MF-03-05) เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรระวังในการปฏิบัติงานและลักษณะของแนวเชื่อมที่สมบูรณืกับแนวเชื่อมแห่วงเว้า

4) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- มีสาเหตุมาจากการตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD

2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของเสียให้ทำการแก้ไขทันที

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ

- มีสาเหตุมาจากการเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม ให้พนักงานฝึกการสายลวดเชื่อมให้มีความสม่ำเสมอ

2) หัวหน้างานเชื่อมทำการทดสอบพนักงาน

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน

- มีสาเหตุมาจากไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) วัดความยาวและทำการ Mark จุดที่ชิ้นงานก่อนทำการเชื่อม

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- เชื่อมทะลุ

- มีสาเหตุมาจากการปรับตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD
2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของเสียให้ทำการแก้ไขทันที

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- มีสาเหตุมาจากการเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม โดยให้พนักงานฝึกเดินแนวเชื่อมเป็นจุดให้มีความสม่ำเสมอก่อน แล้วจึงเดินเป็นแนวเส้นตรงให้มีความสม่ำเสมอไม่เดินช้าหรือเร็วเกินไป

2) หัวหน้างานเชื่อมทำการทดสอบพนักงาน

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม

- มีสาเหตุมาจากมีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-05) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้อง

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- มีสาเหตุมาจากการตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD

- 2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของเสียให้ทำการแก้ไขทันที

- 3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-05) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ



ตาราง 49 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A01

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	O	D	วิธีดำเนินการ				
						กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	O	D
Spot Nut Assembly	Function	Spot Nut เอียง	Pin รองรับ Nut สึกหรือ	6	7	1. จัดทำใบตรวจสอบ Spot Welding Machine	-หัวหน้างานเชื่อม	FO-MF-02-01	4	7
	Wrong Part	Spot Nut M10 กลับด้าน	Feeder ชำรุด	5	7	1. จัดทำฝาปิดถาดใส่ Nut เพื่อป้องกันเศษเหล็กและฝุ่นละออง	-หัวหน้างานเชื่อม -พนักงานเชื่อม		3	7
Nut Assembly M8	Function	ประกอบ Nut เอียง	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง	4	5	1. ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD 2. หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -หัวหน้าสายการผลิต	FO-MF-01-03	2	5
Main Assembly	Wrong Part	Tack ชิ้นงานไม่ติด	พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ	6	5	1. หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD 2. หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -หัวหน้าสายการผลิต	FO-MF-01-04	2	5
	Function	ประกอบชิ้นส่วนเอียง	วางชิ้นงานไม่ชน Stopper	3	7	1. ติดตั้ง Limit Switch ที่ Stopper	-หัวหน้างานเชื่อม		1	1
			Tack ชิ้นงานด้านเดียว	6	7	1. เปลี่ยนวิธีการ Tack จาก 1 ด้านเป็น 2 ด้าน	-หัวหน้างานเชื่อม		1	7

ตาราง 49 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของเสีย	ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	O	D	วิธีดำเนินการ				
						กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	O	D
Main Welding	Appearance	เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม	ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง	6	7	1. เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15 วินาที 2. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-ฝ่ายซ่อมบำรุง -หัวหน้างานเชื่อม	FO-MF-02-05	3	6
			เปิดพัดลมแรงเกินไป	6	7	1. จัดทำที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม 2. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -พนักงานเชื่อม	FO-MF-01-05	1	6
	Appearance	แนวเชื่อมแหงงเว้า	การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย	5	7	1. จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม 2. ให้หัวหน้างานเชื่อมทดสอบพนักงานอีกครั้ง 3. จัดทำเอกสาร Q. Point ไว้หน้าสถานีงาน 4. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -พนักงานเชื่อม	FO-MF-03-05 FO-MF-01-05	2	6
			พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง	3	5	1. ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD 2. หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -หัวหน้าสายการผลิต	FO-MF-01-05	2	5

ตาราง 49 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของ เสีย	ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	O	D	วิธีดำเนินการ				
						กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	O	D
	Appearance	แนวเชื่อมไม่ ราบเรียบ	การเดินแนวเชื่อม ไม่สม่ำเสมอ	7	7	1. จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดิน แนวเชื่อม 2. ให้หัวหน้างานเชื่อมทดสอบ พนักงานอีกครั้ง 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -พนักงานเชื่อม	FO-MF-01-05	3	6
	Dimension	ความยาวแนว เชื่อมไม่ได้ มาตรฐาน	ไม่มีการกำหนด ตำแหน่งระยะ เชื่อม	5	5	1. วัดความยาวแล้วทำการ Mark จุด ก่อนปฏิบัติงาน 2. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม	FO-MF-01-05	2	5
	Wrong Part	เชื่อมทะลุ	พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	6	5	1. ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่า ตามใบ OPD 2. หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้น แรก 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -หัวหน้า สายการผลิต	FO-MF-01-05	4	5

ตาราง 49 (ต่อ)

กระบวนการ	ลักษณะของ เสีย	ข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น	สาเหตุหลัก	O	D	วิธีดำเนินการ				
						กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	O	D
			การเดินทางเชื่อม ชำเกินไป	6	7	1. จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดิน แนวเชื่อม 2. ให้หัวหน้างานเชื่อมทดสอบ พนักงานอีกครั้ง 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -พนักงานเชื่อม	FO-MF-01-05	2	6
	Appearance	เกิดเม็ดไฟจาก การเชื่อม	มีฝุ่นละอองติดที่ ชิ้นงาน	5	7	1. จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานไว้ หน้าสถานีงาน 2. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม	WI-MF-01-05 FO-MF-01-05	2	6
			พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง	6	5	1. ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่า ตามใบ OPD 2. หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้น แรก 3. จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ	-หัวหน้างานเชื่อม -หัวหน้า สายการผลิต	FO-MF-01-05	2	5

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าชิ้นส่วน A01 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 94 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้น 92 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 33,614 ชิ้น

กระบวนการ Spot Nut Assembly

- พบชิ้นงานที่ Spot Nut เอียง 21 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - Pin รองรับ Nut สึกหรือ 21 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0625 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
- พบชิ้นงานที่ Spot Nut กลับด้าน 15 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - Feeder ชำรุด 15 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0446 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

กระบวนการ Nut Assembly M8

- พบชิ้นงานประกอบ Nut เอียง 3 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 3 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0089 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

กระบวนการ Main Assembly

- พบการ Tack ชิ้นงานไม่ติด 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

- ไม่พบการประกอบชิ้นส่วนเอียง

กระบวนการ Main Welding

- พบชิ้นงานเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม 15 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง 15 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0446 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
 - เปิดพัดลมแรงเกินไป 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
- พบชิ้นงานแนวเชื่อมแหงงเว้า 4 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย 2 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

- การตั้งค่ากระแสไฟสูง 2 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - พบชิ้นงานมีแนวเชื่อมไม่ราบเรียบ 2 ชั้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ 2 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - พบชิ้นงานมีความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 2 ชั้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม 2 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - พบชิ้นงานมีการเชื่อมทะลุ 27 ชั้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 25 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0744 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
 - การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป 2 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0059 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - พบชิ้นงานเกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม 2 ชั้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - มีฝุ่นระคายเคืองที่ชิ้นงาน 1 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0030 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 1 ชั้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0030 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

ตาราง 50 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A01

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง | | | | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | |
|--------------------|---------------|-------------------------|---|---------------------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O |
| Spot Nut Assembly | Function | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut สึกหรือ | 990 | 280,520 | 0.3529 | 6 | 21 | 33,614 | 0.0625 | 4 |
| | Wrong Part | Spot Nut M10 กลับด้าน | Feeder ชำรุด | 490 | | 0.1747 | 5 | 15 | | 0.0446 | 3 |
| Nut Assembly M8 | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 150 | | 0.0535 | 4 | 3 | | 0.0089 | 2 |
| Main Assembly | Wrong Part | Tack ชิ้นงานไม่ติด | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ | 1,080 | | 0.3850 | 6 | 2 | | 0.0059 | 2 |
| | Function | ประกอบชิ้นส่วนเอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 120 | | 0.0428 | 3 | 0 | | 0 | 1 |
| | | | Tack ชิ้นงานด้านเดียว | 690 | | 0.2460 | 6 | 0 | | 0 | 1 |
| | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 1,000 | | 0.3565 | 6 | 15 | | 0.0446 | 3 |
| เปิดพัดลมแรงเกินไป | | | 1,200 | 0.4278 | 6 | 0 | 0 | 1 | | | |

ตาราง 50 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง | | | | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|---|
| | | | | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนผลิต | % ของเสีย | O | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนผลิต | % ของเสีย | O |
| Main Welding | Appearance | แนวเชื่อมแหงงเว้า | การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย | 520 | 280,520 | 0.1854 | 5 | 2 | 33,614 | 0.0059 | 2 |
| | | | การตั้งค่ากระแสไฟสูง | 110 | | 0.0392 | 3 | 2 | | 0.0059 | 2 |
| | Appearance | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | 1,950 | | 0.6951 | 7 | 2 | | 0.0059 | 2 |
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 535 | | 0.1907 | 5 | 1 | | 0.0029 | 2 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | ตั้งค่ากระแสไฟสูง | 590 | | 0.2103 | 6 | 25 | | 0.0744 | 4 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมซ้ำเกินไป | 1,100 | | 0.3921 | 6 | 2 | | 0.0059 | 2 |
| | Appearance | เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม | มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน | 440 | | 0.1569 | 5 | 1 | | 0.0030 | 2 |
| | | | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 700 | | 0.2495 | 6 | 1 | | 0.0030 | 2 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่าหลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 1 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังตาราง 51

ตาราง 51 การเปรียบเทียบค่า RPN ของชิ้นส่วน A01 ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN ก่อนปรับปรุง | RPN หลังปรับปรุง |
|-------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| Spot Nut Assembly | Function | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut สึกหรือ | 252 | 168 |
| | Wrong Part | Spot Nut M10 กลับด้าน | Feeder ชำรุด | 210 | 126 |
| Nut Assembly M8 | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่า กระแสไฟสูง | 140 | 70 |
| Main Assembly | Wrong Part | Tack ชิ้นงานไม่ติด | พนักงานตั้งค่า กระแสไฟต่ำ | 210 | 70 |
| | Function | ประกอบชิ้นส่วน เอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 147 | 7 |
| | | | Tack ชิ้นงานด้านเดียว | 294 | 49 |
| Main Welding | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 252 | 108 |
| | | | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 252 | 36 |
| | Appearance | แนวเชื่อมแหงเว้า | การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย | 280 | 96 |
| | | | การตั้งค่า กระแสไฟสูง | 120 | 80 |
| | Appearance | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | 392 | 144 |

ตาราง 51 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN ก่อนปรับปรุง | RPN หลังปรับปรุง |
|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 175 | 70 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | ตั้งค่ากระแสไฟสูง | 270 | 180 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมเข้าเกินไป | 378 | 108 |
| | Appearance | เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม | มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน | 175 | 60 |
| | | | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 150 | 50 |

จากตาราง 51 พบว่ามี 6 รายการ ที่ยังคงมีค่า RPN สูงกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 นำ 6 รายการทำการปรับปรุงครั้งที่ 2

4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 2

กระบวนการ Spot Nut Assembly

- Spot Nut เอียง

- สาเหตุเกิดจาก Pin รองรับ Nut สึกหรือ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- Spot Nut M10 กลับด้าน

- สาเหตุเกิดจาก Feeder ชำรุด มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ

พารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

กระบวนการ Main Welding

- เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

- สาเหตุเกิดจาก ก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. จัดทำเอกสาร Q. Point (FO-MF-03-05) เพื่อให้พนักงานได้ทราบจุดควรระวังหรือข้อแนะนำ และให้พนักงานได้เห็นถึงความแตกต่างของแนวเชื่อมที่สมบูรณ์กับแนวเชื่อมที่เกิดฟองอากาศ

- แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ

- สาเหตุเกิดจาก การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. จัดทำเอกสาร Q. Point (FO-MF-03-05) เพื่อให้พนักงานได้ทราบจุดควรระวังหรือข้อแนะนำ และให้พนักงานได้เห็นถึงความแตกต่างของแนวเชื่อมที่สมบูรณ์กับแนวเชื่อมที่ไม่ราบเรียบ

- เชื่อมทะลุ

- สาเหตุเกิดจาก พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. เพิ่มการตรวจสอบแนวเชื่อมไม่ทะลุใน ข้อ 2 ของในเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-01)

- สาเหตุเกิดจาก การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1. เพิ่มข้อควรระวัง ข้อ 3. การเดินลวดเชื่อม ในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01)

ตาราง 52 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A01

| กระบวนการ | ลักษณะของ
เสีย | ข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | O | D | วิธีดำเนินการ | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่
เกี่ยวข้อง | O | D |
| Spot Nut
Assembly | Function | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut
ลึกรหรือ | 4 | 7 | 1. จัดทำเอกสาร
ใบตรวจสอบ
คุณภาพ | -หัวหน้างาน
เชื่อม
-หัวหน้า
สายการผลิต | FO-MF-01-01 | 2 | 6 |
| | Wrong Part | Spot Nut M10
กลับด้าน | Feeder ชำรุด | 3 | 7 | 1. จัดทำเอกสาร
ใบตรวจสอบ
คุณภาพ | -หัวหน้างาน
เชื่อม
-หัวหน้า
สายการผลิต | FO-MF-01-01 | 2 | 6 |
| Main
Welding | Appearance | การเกิด
ฟองอากาศใน
แนวเชื่อม | การไหลของ
ก๊าซ CO ₂ ใน
สายเชื่อมไหล
ไม่ต่อเนื่อง | 3 | 6 | 1. จัดทำเอกสาร
Q. Point | -หัวหน้างาน
เชื่อม | FO-MF-03-05 | 2 | 6 |

ตาราง 52 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของ
เสีย | ข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | O | D | วิธีดำเนินการ | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|---|---|-------------|--|---|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่
เกี่ยวข้อง | O | D | | | | | |
| Appearance | แนวเชื่อมไม่
ราบเรียบ | แนวเชื่อมไม่
สม่ำเสมอ | เดินแนวเชื่อม
ไม่สม่ำเสมอ | 3 | 6 | 1. จัดทำเอกสาร
Q. Point | -หัวหน้างาน
เชื่อม | FO-MF-03-05 | 2 | 6 | | | | | |
| | | | | | | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่า
กระแสไฟสูง | 4 | 5 | 1. เพิ่มการตรวจสอบ
ข้อ ในเอกสารใบ
ตรวจสอบคุณภาพ | -หัวหน้างาน
เชื่อม
-หัวหน้า
สายการผลิต | FO-MF-01-05 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | | | การเดินลวด
เชื่อมเข้าเกินไป | 2 | 6 | 1. เพิ่มข้อควรระวัง
ในเอกสารวิธีการ
ปฏิบัติงาน | -หัวหน้างาน
เชื่อม
-หัวหน้า
สายการผลิต |

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2551 พบว่าชิ้นส่วน A01 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 22 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้น 11 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 41,000 ชิ้น

กระบวนการ Spot Nut Assembly

- พบชิ้นงาน Spot Nut เอียง 3 ชิ้น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
 - 1) Pin รองรับ Nut สึกหรือ 3 ชิ้น มีความถี่ในการเกิด คิดเป็น 0.0073 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงาน Spot Nut กลับด้าน 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
 - 1) Feeder ชำรุด 2 ชิ้น มีความถี่ในการเกิด คิดเป็น 0.0049 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2

กระบวนการ Main Welding

- พบชิ้นงาน เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
 - 1) การไหลของก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง คิดเป็น 0.0049 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงานแนวเชื่อมไม่ราบเรียบ 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
 - 1) การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ 2 ชิ้น มีความถี่ในการเกิด คิดเป็น 0.0049 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงานเชื่อมทะลุ 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
 - 1) พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 2 ชิ้น มีความถี่ในการเกิด คิดเป็น 0.0049 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - 2) การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิด คิดเป็น 0 % ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 53 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A01

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 2 | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O |
| Spot Nut Assembly | Function | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut สึกหรือ | 21 | 33,614 | 0.0625 | 4 | 3 | 41,000 | 0.0073 | 2 |
| | Wrong Part | Spot Nut M10 กลับด้าน | Feeder ชำรุด | 15 | | 0.0446 | 3 | 2 | | 0.0049 | 2 |
| Main Welding | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 15 | | 0.0446 | 3 | 2 | | 0.0049 | 2 |
| | Appearance | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | 2 | | 0.0059 | 3 | 2 | | 0.0049 | 2 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 25 | | 0.0744 | 4 | 2 | | 0.0049 | 2 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมซ้ำเกินไป | 2 | | 0.0059 | 2 | 0 | | 0 | 1 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 2 จำนวนของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังตาราง 54

ตาราง 54 การเปรียบเทียบค่า RPN การปรับปรุงครั้งที่ 1 และการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A01

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN ก่อนปรับปรุง | RPN หลังปรับปรุง |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| Spot Nut Assembly | Function | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut สึกหรือ | 168 | 72 |
| | Wrong Part | Spot Nut M10 กลับด้าน | Feeder ชำรุด | 126 | 72 |
| Main Welding | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 108 | 72 |
| | Appearance | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | 144 | 96 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 180 | 90 |
| การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป | | | 108 | 54 | |

จากตาราง 54 พบว่าไม่มีรายการที่ค่า RPN มากกว่า 100 ภายหลังจากปรับปรุงครั้งที่ 2

ตาราง 55 PFMEA ของชิ้นส่วน A01 หลังการปรับปรุง

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | |
| Item _____ | FMEA Number _____ | Page ____ of ____ | |
| Model Year(s)/Vehicle(s) _____ | Prepared By _____ | | |
| Core Team _____ | Key Date _____ | FMEA Date (Orig.) _____ | (Rev.) _____ |

| Process Function
Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Sev | Class | Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure | Occur | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | Detect | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
|---|------------------------|---|-----|-------|---|-------|-------------------------------------|---|--------|-----|--|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | Sev | Occ | Det | RPN |
| Spot Nut Assembly
เพื่อติดตั้ง Nut M10 | Spot Nut เอียง | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานข้อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง | 6 | | Pin รongรับ Nut สึกหรือ | 6 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 252 | -ให้ตรวจสอบ Pin ก่อนปฏิบัติงาน
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติและทำใบตรวจสอบ | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -ทำใบตรวจสอบ Spot Welding Machine | 6 | 4 | 7 | 168 |
| | | | | | | | | | | | | | FO-MF-02-01 | | | | |
| A01-02 | Spot Nut M10 กลับด้าน | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานข้อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง | 6 | | มีเศษเหล็กและฝุ่นละออง ทำให้ออกของ Feeder ช้าหรือ | 5 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 210 | -ให้ทำฝาปิดฝาใส่ Nut
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -ทำฝาปิดฝาใส่ Nut เพื่อป้องกันเศษเหล็กและฝุ่นละออง | 6 | 3 | 7 | 126 |
| | | | | | | | | | | | | | FO-MF-01-01 | 6 | 2 | 6 | 72 |
| Spot Pin-Guide
เพื่อติดตั้ง Pin-Guide | Spot Pin-Guideเอียง | ชิ้นส่วนอาจถูกกัดเคาะ และบางส่วนถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง | 4 | | Pin รongรับสึกหรือ | 3 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 84 | | | | | | | |
| Nut Assembly M8
ประกอบ Nut M8 | ประกอบ Nut เอียง | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานข้อม ด้วยระยะเวลาหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 4 | | -Indicator Meter
-ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 5 | 140 | -ให้ปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้า line ตรวจสอบชิ้นแรก
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้า line
-หัวหน้างานเชื่อม
<02/01/2551> | -ปรับค่าตามใบ OPD | 7 | 2 | 5 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | FO-MF-01-03 | | | | |
| Main Assembly
ประกอบชิ้นส่วนโดย M13 Tack | Tack ชั่งงานไม่ติด | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานข้อม ด้วยระยะเวลาหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ | 6 | | -Indicator Meter
-ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 5 | 210 | -ให้ปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้า line ตรวจสอบชิ้นแรก
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้า line
-หัวหน้างานเชื่อม
<02/01/2551> | -ปรับค่าตามใบ OPD | 7 | 2 | 5 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | FO-MF-01-04 | | | | |
| ประกอบชิ้นส่วนโดย M13 Tack | ประกอบชิ้นส่วนเอียง | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานข้อม ด้วยระยะเวลาหว่างครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 3 | -ตรวจสอบ Stopper ก่อนเริ่มการผลิต | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 147 | -ให้ติดตั้ง Limit Switch ที่ Stopper | -หัวหน้างานเชื่อม
<04/01/2551> | -ติดตั้ง Limit Swach ที่ Stopper | 7 | 1 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | | Tack ชั่งงานด้านเดียว | 6 | -Mark จุดตรงกลาง | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 294 | -Tack ชั่งงาน 2 ด้าน | -พนักงานเชื่อม
<02/01/2551> | -เปลี่ยนวิธีการ Tack จาก 1 ด้าน เป็น Tack 2 ด้าน | 7 | 1 | 7 | 49 |

ตาราง 55 (ต่อ)


| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----|-------------------------|---|-------|-------------------------------------|--|--------|-----|---|---|--|-----|-----|-----|-----|--|
| Item _____ | | FMEA Number _____ | | Page _____ of _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Model Year(s)/Vehicle(s) _____ | | Process Responsibility _____ | | Prepared By _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | FMEA Date (Orig.) _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Sev | Class | Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure | Occur | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | Detect | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | Sev | Occ | Det | RPN | |
| Main Welding

เชื่อมชิ้นงาน | -เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง | 6 | △ | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 6 | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | | 7 | 252 | -ให้เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15 วินาที
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ
-ให้ทำ Q Point | -หัวหน้างานเชื่อม
-หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
<03/01/2551>
-หัวหน้างานเชื่อม
<01/03/2551> | -เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15วินาที
-ทำเอกสาร FO-MF-02-05 | 6 | 3 | 6 | 108 | |
| | | | 6 | △ | เบ็ดพิศลมแรงเกินไป | 6 | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | | 7 | 252 | -ให้จัดที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -พนักงานเชื่อม
<03/01/2551> | -จัดที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 6 | 1 | 6 | 36 | |
| | -แนวเชื่อมแหงหัว | ผลิตภัณฑ์ต้องถูกกำจัดทิ้ง (100%) | 8 | △ | การหลุดดินแนวเชื่อมบ่อย | 5 | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | | 7 | 280 | -ให้มีการอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -อบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ทดสอบพนักงาน
-จัดทำเอกสาร FO-MF-03-05
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 8 | 2 | 6 | 96 | |
| | | | 8 | △ | การตั้งค่ากระแสไฟสูง | 3 | | -Indicator Meter | 5 | 120 | -ให้ปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้า line ตรวจสอบชิ้นแรก
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้า line
-หัวหน้างานเชื่อม
<02/01/2551> | -ปรับค่าตามใบ OPD
-หัวหน้า line ตรวจสอบชิ้นแรก
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 8 | 2 | 5 | 80 | |
| | -แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง | 8 | △ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | 7 | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | | 7 | 392 | -ให้มีการอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ
-ให้ทำ Q Point | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551>
-หัวหน้างานเชื่อม
<01/03/2551> | -อบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ทดสอบพนักงาน
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05
-จัดทำเอกสาร FO-MF-03-05 | 8 | 3 | 6 | 144 | |
| | | | 7 | △ | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 5 | -ดูตาม Part Sample | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง
-เวอร์นี่ | 5 | 175 | -ให้ Mark จุดที่ขึ้นงานก่อนเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -Mark จุดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 7 | 2 | 5 | 70 | |
| | -ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาห้วงครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | △ | ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample | 2 | -วาง Part Sample ไว้ในระดับสายตา | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง
-เวอร์นี่ | 5 | 70 | | | | | | | | |



ตาราง 55 (ต่อ)

| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----|-------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|--|------|--------------------------------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|--|
| Item _____ | | | | | | | | | | FMEA Number _____ | | Page ____ of ____ | | | | | | |
| Model Year(s)/Vehicle(s) _____ | | | | | Process Responsibility _____ | | | | | Prepared By _____ | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | | | | Key Date _____ | | | | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | | | |
| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Sev | Class | Cause(s)/Mechanism(s) of Failure | Occur | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | Dete | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | Sev | Occ | Det | RPN | |
| เชื่อมทะลุ | อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานโดยมีการเตือน | | 9 | A | ตั้งค่ากระแสไฟสูง | 6 | | -Indicator Meter | 5 | 270 | -ให้ปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้า line ตรวจสอบชั้นแรก
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ
-ให้เพิ่มชื่อการตรวจสอบในเอกสาร FO-MF-A01-05 | -หัวหน้างานเชื่อม
-หัวหน้า line
<02/01/2551>
-หัวหน้างานเชื่อม
<02/03/2551> | -ปรับค่าตามใบ OPD
-หัวหน้า line ตรวจสอบชั้นแรก
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05
-เพิ่มการตรวจสอบในเอกสาร FO-MF-01-05 | 9 | 4 | 5 | 180 | |
| | | | 9 | A | การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป | 6 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 378 | -ให้มีการอบรมพนักงานเรื่อง การเดินแนวเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ
-ให้เพิ่มชื่อตรวจระวังในเอกสาร WI-MF-A01-05 | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551>
-หัวหน้างานเชื่อม
<02/03/2551> | -อบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ทดสอบพนักงาน
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05
-เพิ่มชื่อตรวจระวังในเอกสาร WI-MF-01-05 | 9 | 2 | 6 | 108 | |
| | | | 9 | A | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| เกิดมีไฟฟ้าจากการเชื่อม | ชิ้นส่วนถูกข้อมอบเอกสารการผลิต โดยไม่ต้องส่งไปยังหน่วยงานซ่อม | | 5 | A | มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน | 5 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 175 | -ให้ทำความสะอาดชิ้นงานก่อนเชื่อม
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -จัดทำเอกสาร WI-MF-01-05
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 5 | 2 | 6 | 60 | |
| | | | 5 | A | ตั้งค่ากระแสไฟสูง | 6 | | -Indicator Meter | 5 | 150 | -ให้ปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้า line ตรวจสอบชั้นแรก
-ให้มีการเก็บข้อมูลทางสถิติ | -หัวหน้า line
-หัวหน้างานเชื่อม
<03/01/2551> | -ปรับค่าตามใบ OPD
-หัวหน้า line ตรวจสอบชั้นแรก
-ทำเอกสาร FO-MF-01-05 | 5 | 2 | 5 | 50 | |
| การเชื่อมแนวเชื่อมไม่มาตรฐาน | ชิ้นส่วนบางส่วนของจุดถูกกำจัดทิ้ง โดยไม่ต้องคัดแยก | | 6 | A | การเดินลวดเชื่อมเร็วเกินไป | 3 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง
-Macro Test | 5 | 90 | | | | | | | | |
| | | | 6 | A | ตั้งค่ากระแสไฟต่ำ | 3 | | -Indicator Meter | 5 | 90 | | | | | | | | |
| | | | 6 | A | ระยะห่างของชิ้นงานไม่เหมาะสม | 2 | | -ตรวจสอบด้วยสายตา 2 ครั้ง
-Macro Test | 5 | 60 | | | | | | | | |

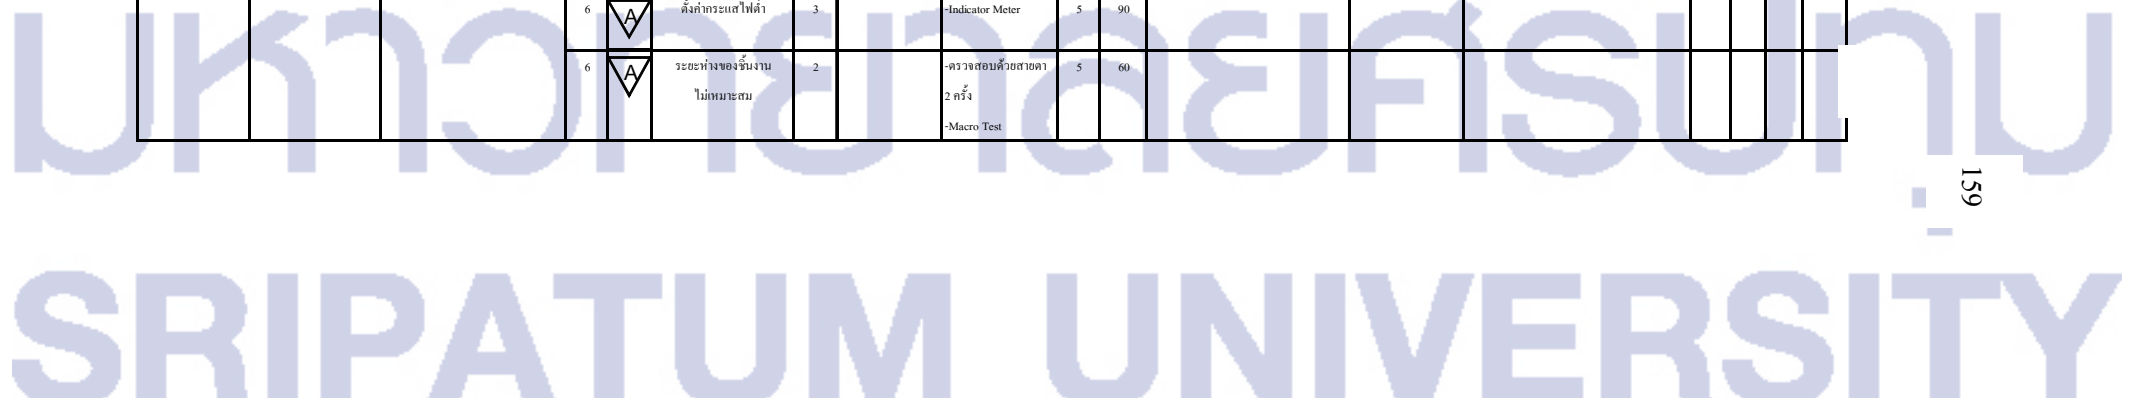

2. ผลการศึกษาชิ้นส่วน A02

1) พิจารณาค่า RPN ที่เกิน 100 ของชิ้นส่วน A02

เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากค่า RPN พบว่ารายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งมีค่า RPN สูงกว่า 100 มีทั้งหมด 7 รายการโดยที่ค่า RPN สูงสุดมีค่า RPN เท่ากับ 294 เกิดขึ้นในกระบวนการ Assembly ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ เชื่อมไม่ติด เนื่องจาก ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน และค่า RPN เท่ากับ 294 เกิดขึ้นในกระบวนการ Main Welding ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม แสดงดังตาราง 56

ตาราง 56 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | ลักษณะของเสีย | ความรุนแรง (S) | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด (O) | การตรวจจับ (D) | ค่า RPN |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 7 | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 6 | 7 | 294 |
| | | | 7 | กระแสไฟต่ำเกินไป | 4 | 5 | 140 |
| | | | 7 | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 3 | 7 | 147 |
| Function | ประกอบเอียง | 6 | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 6 | 7 | 252 | |
| Main Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 6 | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 7 | 7 | 294 |
| | | | 6 | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 6 | 7 | 252 |
| | Wrong Part | การซึ่มลึกของ | 8 | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 2 | 7 | 112 |

2) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 1

กระบวนการ Assembly

- เชื่อมไม่ติด

- สาเหตุเกิดจาก ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการประกอบ

- สาเหตุเกิดจาก กระแสไฟต่ำ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารการบันทึกผลการทดลอง (FO-EN-01XX) โดยการให้หัวหน้าแผนกทดลองปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อที่จะหาค่าการปรับตั้งที่เหมาะสม และทดลองเชื่อมชิ้นงานแรกก่อนเริ่มกระบวนการเชื่อมงานเพื่อเป็นข้อยืนยันว่าเมื่อปรับตั้งเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว จะไม่เกิดชิ้นงานเสียขึ้น

การทดลองครั้งที่ 1 ให้พนักงานทดลองปรับค่ากระแสไฟ เริ่มตั้งแต่ 200-260A เพื่อหาค่ากระแสไฟที่เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยจะทดลองแต่ละค่า ซึ่งแต่ละค่าจะมีช่วงของกระแสไฟห่างกัน ± 5 แอมแปร์ แต่ละค่าจะทดลองจำนวนช่วงละ 10 ชิ้นดังเอกสารบันทึกผลการทดลอง (FO-EN-01XX)

สรุปผลการทดลองครั้งที่ 1 จากคณะทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญ ได้สรุปค่ากระแสไฟที่เหมาะสม คือ 220-250A เป็นค่ากระแสไฟที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา การเชื่อมไม่ติด และปัญหาชิ้นงานละลายขึ้นในกระบวนการ Assembly

การทดลองครั้งที่ 2 ให้พนักงานทดลองปรับค่ากระแสไฟ เริ่มตั้งแต่ 200-260A เพื่อหาค่ากระแสไฟที่เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยจะทดลองแต่ละค่า ซึ่งแต่ละค่าจะมีช่วงของกระแสไฟห่างกัน ± 2 แอมแปร์ แต่ละค่าจะทดลองจำนวนช่วงละ 10 ชิ้นดังเอกสารบันทึกผลการทดลอง

สรุปผลการทดลองครั้งที่ 2 จากคณะทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญ ได้สรุปค่ากระแสไฟที่เหมาะสมยังคงมีค่าเท่าเดิมคือ คือ 220-250A เป็นค่ากระแสไฟที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา การเชื่อมไม่ติด และปัญหาชิ้นงานละลายขึ้นในกระบวนการ Assembly

2) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการประกอบ

- สาเหตุเกิดจาก ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการประกอบ

2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานให้โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนวเพื่อดูประสิทธิภาพความเร็วในการเชื่อมของมือพนักงาน และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- ประกอบเรื่อง

- สาเหตุเกิดจาก การวางชิ้นงานไม่ชนStopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการประกอบ

2) ให้พนักงานวางชิ้นงานให้ชน Stopper เพิ่มการตรวจชิ้นงาน 100%เพื่อให้ชิ้นงานวางชนStopper และทดสอบชิ้นงานแรกก่อนเริ่มกระบวนการ

กระบวนการ Main Welding

- ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

- สาเหตุเกิดจาก ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการเชื่อม

2) ให้พนักงานทำจุดMarkบนชิ้นงานให้ครบทุกจุดและเช็คนับจุดMark ก่อนทำการเชื่อมชิ้นงาน

3) ให้พนักงานทดลองเชื่อมชิ้นงานตัวแรกของกระบวนการMain Welding เพื่อให้หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการตรวจสอบชิ้นงานแรก ก่อนที่จะทำการเชื่อมชิ้นงานตัวต่อไป เป็นการทดสอบพนักงานและป้องกันปัญหาการเชื่อมไม่ติดในกระบวนการMain Welding ไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการถัดไป

- สาเหตุเกิดจาก ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการเชื่อม

2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานให้โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนวเพื่อดูประสิทธิภาพความเร็วในการเชื่อมของมือพนักงาน และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- การชิมลึกของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

- สาเหตุเกิดจาก ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ คุณภาพของชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบในกระบวนการเชื่อม
- 2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานให้โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนวเพื่อคู่ประสิทธิภาพความเร็วในการเชื่อมของมือพนักงาน และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง 57 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด
(O) | วิธีการดำเนินการ | | | โอกาสที่เกิด
(O) |
|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------|--|---------------------|
| | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | |
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 6 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 3 |
| | | | กระแสไฟต่ำเกินไป | 4 | 1)จัดทำเอกสารการบันทึกผลทดลอง
2)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | FO-EN-01XX
WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 1 |
| | | | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 3 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนว | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 1 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 6 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานวางชิ้นงานให้ชน Stopper เพิ่มการตรวจชิ้นงาน 100% | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 3 |
| Main
Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีข้อกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานทำจุดMarkบนชิ้นงานให้ครบทุกจุดและเช็คนับจุดMark ก่อนทำการเชื่อมชิ้นงาน
3)ให้พนักงานทดลองเชื่อมชิ้นงานตัวแรกของกระบวนการ เพื่อให้หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการตรวจสอบ | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02 | 4 |

ตาราง 57 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด
(O) | วิธีการดำเนินการ | | | โอกาสที่เกิด
(O) |
|----------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | |
| Main
Welding(ต่อ) | Dimension | ความยาวแนวเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้
มาตรฐาน | 6 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนว | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02 | 1 |
| | Wrong Part | การซึ่มลึกของแนว
เชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้
มาตรฐาน | 2 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนว | หัวหน้า
แผนกเชื่อม | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02 | 1 |

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าชิ้นส่วน A02 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 140 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้นทั้ง 140 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 126,150 ชิ้น

กระบวนการAssembly

- พบชิ้นงานที่เชื่อมไม่ติด 30 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 30 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0238% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
 - กระแสไฟต่ำเกินไป 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
 - ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
- พบชิ้นงานที่ ประกอบเยื้อง 30 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ชนStopper 30 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0238% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
 - Stopperหลวม 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1

กระบวนการMain Welding

- พบชิ้นงานที่ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 70 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะการเชื่อม 70 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0555% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
 - ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
- พบชิ้นงานที่ การซึมลึกของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 10 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0080% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 58 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง(ม.ค.-ธ.ค.50) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | |
|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------|---------------|---|-----------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนของเสีย | จำนวนผลิต | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนของเสีย | จำนวนผลิต | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 460 | 146,240 | 0.3146 | 6 | 30 | 126,150 | 0.0238 | 3 |
| | | | กระแสไฟต่ำเกินไป | 150 | | 0.1026 | 4 | 0 | | 0.0000 | 1 |
| | | | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 70 | | 0.0479 | 3 | 0 | | 0.0000 | 1 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 470 | | 0.3214 | 6 | 30 | | 0.0238 | 3 |
| | | | Stopper หลวม | 20 | | 0.0137 | 2 | 0 | | 0.0000 | 1 |
| Main | Dimension | ความยาวแนวเชื่อม | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 1,350 | 0.9231 | 7 | 70 | 0.0555 | 4 | | |
| Welding | Wrong Part | การเชื่อมลิคของแนวเชื่อม | ไม่ได้มาตรฐาน | 770 | 0.5265 | 6 | 0 | 0.0000 | 1 | | |
| | | | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 20 | 0.0137 | 2 | 10 | 0.0080 | 1 | | |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 1 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังตาราง 59

ตาราง 59 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPNก่อนปรับปรุง | RPNหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 |
|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 294 | 147 |
| | | | กระแสไฟต่ำเกินไป | 140 | 35 |
| | | | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 147 | 49 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 252 | 126 |
| Main Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 294 | 168 |
| | | | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 252 | 42 |
| | | การขี้มล็กของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 112 | 56 |

จากตาราง 59 พบว่ามี 3 รายการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังนั้นทำการปรับปรุงครั้งที่ 2

4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 2

กระบวนการ Assembly

- เชื่อมไม่ติด

- สาเหตุเกิดจาก ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้


- 1) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) ลำดับที่ 4 และ 5 โดยดูจากหน้าสถานีงาน
- 2) หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน โดยให้พนักงานฝึกทดลองเชื่อมเป็นจุดๆ ก่อนถ้าผ่านแล้ว ก็ให้ทดลองเชื่อมเป็นจุดๆ ไล่ไปเรื่อยๆ จากนั้นถ้าผ่านแล้วก็ให้พนักงาน ทดลองเชื่อมเดินแนวเพื่อดูประสิทธิภาพการเชื่อม และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- ประกอบเอียง

- สาเหตุเกิดจาก การวางชิ้นงานไม่ชนStopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) ลำดับที่ 4 และ 5 การนำชิ้นงานวางบนStopper

2) ได้ทำการการปรับปรุงตัวจับยึดชิ้นงาน (Jig) ด้วยการสร้างอุปกรณ์การประคองตำแหน่ง ชิ้นส่วน ให้ทำงานร่วมกับตัวจับยึดชิ้นงาน (Jig) หลักการทำงาน คือ เมื่อนำชิ้นส่วนวางบนตัวจับยึดชิ้นงาน (Jig) แล้ว ให้พนักงานดึงคันโยกเพื่อให้อุปกรณ์เข้าไปล็อกที่ชิ้นส่วนเป็นการไม่ให้ชิ้นส่วนขยับได้ อีกทั้งจะเป็นการป้องกันการวางชิ้นงานไม่ชนStopperและการเกิดปัญหาประกอบเอียงตามมา ดังภาพประกอบ 50

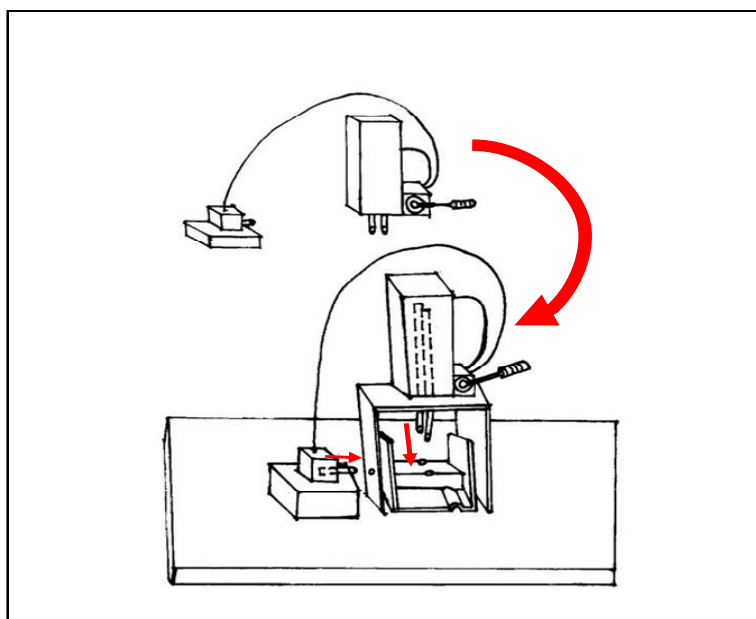

ภาพประกอบ 50 การสร้างอุปกรณ์การประคองตำแหน่งชิ้นส่วน A02

กระบวนการMain Welding

- ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

- สาเหตุเกิดจาก ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารการกำหนดความยาวแนวเชื่อม (FO-MF-03-01) ติดไว้หน้าสถานีงาน

2) ให้พนักงานทำจุดMarkบนชิ้นงานให้ครบทุกจุดและเช็คนับจุด Mark ก่อนทำการเชื่อมชิ้นงานโดยดูจากเอกสาร (FO-MF-03-01) ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน

3) หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานโดยให้พนักงานทดลองเชื่อมชิ้นงานตัวแรกของกระบวนการMain Welding เพื่อให้หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการตรวจสอบชิ้นงานก่อนที่จะทำการ

เชื่อมชิ้นงานตัวต่อไป เป็นการทดสอบพนักงานในกระบวนการMain Welding และให้ทำการ
ทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง 60 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด
(O) | วิธีการดำเนินการ | | | โอกาสที่เกิด
(O) |
|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | |
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อม | 3 | 1) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) ลำดับที่ 4 โดยดูจากหน้าสถานีงาน
2) หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานโดยให้พนักงานฝึกทดลองเชื่อม และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-01 | 1 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 3 | 1) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) ลำดับที่ 4
2) ทำการปรับปรุงติดตั้งตัวยึดประคองตำแหน่งชิ้นงานให้ทำงานร่วมกับตัวจับยึดชิ้นงาน(Jig) | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-01 | 1 |
| Main Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 4 | 1) จัดทำเอกสารการกำหนดความยาวแนวเชื่อม (WI-MF-03-01)ติดไว้หน้าสถานีงาน
2) ให้พนักงานทำจุดMarkบนชิ้นงานให้ครบทุกจุด โดยดูจากใบ (WI-MF-03-01)
3) หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานโดยให้พนักงานฝึกทดลองเชื่อม และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-03-01 | 1 |

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2551 พบว่าไม่มีชิ้นส่วน A01 เสียจากการผลิต ทั้งหมด 10,940 ชิ้น

กระบวนการAssembly

- พบชิ้นงานที่เชื่อมไม่ติด 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ระยะห่างของการเชื่อม 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1
- พบชิ้นงานที่ ประกอบเยื้อง 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ชนStopper 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

กระบวนการMain Welding

- พบชิ้นงานที่ ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะการเชื่อม 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 61 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(มี.ค.-เม.ย.51) | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------|----------|---------------|---|--------------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนของเสีย | จำนวนผลิต | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Assembly | Wrong Part | เชื่อม ไม่ดี | ระยะห่างของการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน | 126,150 | 30 | 0.0238 | 3 | 10,940 | 0 | 0.0000 | 1 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | | 30 | 0.0238 | 3 | | 0 | 0.0000 | 1 |
| Main
Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีกรกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | | 70 | 0.0555 | 4 | | 0 | 0.0000 | 1 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 2 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังตาราง 62

ตาราง 62 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A02

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPNหลังปรับปรุงครั้งที่1 | RPNหลังปรับปรุงครั้งที่2 |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Assembly | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 147 | 49 |
| | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 126 | 42 |
| Main Welding | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 168 | 42 |

จากตาราง 62 พบว่าไม่มีรายการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ตาราง 63 PFMEA ของชิ้นส่วน A02 หลังการปรับปรุง

| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|---|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|--|---|---|----------|------------|---------------|-----|
| Item <u>A02</u> | | | FMEA Number _____ | | | Page <u>1</u> of <u>4</u> | | | | | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u> | | | Process Responsibility _____ | | | Prepared By _____ | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | | Key Date _____ | | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | | | | | |
| Process Function

Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity Class | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | Occurrence | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | Detectability | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Action Taken | Severity | Occurrence | Detectability | RPN |
| Assembly | - เชื่อมไม่ติด | - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน
หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา
ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | - ระยะห่างของการเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | 6 | | | 7 | 294 | - ปรับการวางมือของ
พนักงาน | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-01
- FO-MF-01-01 | 7 | 3 | 7 | 147 |
| | | | | | | | | | | - ให้หัวหน้าแผนกเชื่อม
อบรมพนักงาน | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
2/03/2551 | - ปรับปรุง WI-MF-01-01
- หัวหน้าแผนกเชื่อม
อบรมพนักงาน | 7 | 1 | 7 | 49 |
| A02-01
A02-02
A02-03
NUT M8 | | - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน
หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา
ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | - กระแสไฟต่ำ | 4 | | | 5 | 140 | - ตรวจสอบเครื่องเชื่อม
- 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-01
- FO-MF-01-01
- ปรับตั้งกระแสไฟใหม่
ทุกครั้งที่เปลี่ยนชิ้นงาน
- ทดลองชิ้นงานตัวแรก
ก่อนเริ่มกระบวนการ
- ทดลองหาค่ากระแส
ที่เหมาะสม | 7 | 1 | 5 | 35 |
| | - เชื่อมชิ้นงานติดกัน
- ประกอบตรงตำแหน่ง | - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมใน
หน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา
ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | - ความเร็วในการเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | 3 | | | 7 | 147 | - ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-01
- FO-MF-01-01
- ให้หัวหน้าแผนกเชื่อม
อบรมพนักงาน | 7 | 1 | 7 | 49 |

ตาราง 63 (ต่อ)

| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--|--|--|---|--|-----|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|
| Item <u>A02</u> | | | | | FMEA Number _____ | | Page 2 of 4 | | | | | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u> | | Process Responsibility _____ | | | Prepared By _____ | | | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | | FMEA Date (Orig.) _____ | | (Rev.) _____ | | | | | | | | | | |
| Process
Function

Requirements | Potential
Failure
Mode | Potential
Effect(s) of
Failure | S
e
v
e
r
i
t
y | Class | Potential
Cause(s)/
Mechanism(s)
of Failure | Oc
c
u
r
r
e
n
c
e | Current
Process
Controls
Prevention | Current
Process
Controls
Detection | D
e
t
e
c
t
i
v
e
n
e
s | RPN | Recommended
Action(s) | Responsibility
&Target
Completion Date | Action Results | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action
Taken | S
e
v
e
r
i
t
y | Oc
c
u
r
r
e
n
c
e | D
e
t
e
c
t
i
v
e
n
e
s | R
P
N |
| Assembly(ต่อ) | - ประกอบเชิง | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครั้งชม. | 6 | | - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 6 | - ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 252 | -วางชิ้นงานให้ชน Stopper | -หัวหน้าแผนกเชื่อม 23/1/2551 | -WI-MF-01-01 | 6 | 3 | 7 | 126 |
| | | | | | | | | | | | -สร้างอุปกรณ์ประกอบตำแหน่งชิ้นงาน | -หัวหน้าแผนกเชื่อม 2/03/2551 | -ปรับปรุงWI-MF-01-01 | 6 | 1 | 7 | 42 |
| A02-01 | | ชิ้นส่วนต้องถูกข้อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครั้งชม. | 6 | | - Stopper หลวม | 2 | - ตรวจสอบStopper ก่อนเริ่มการผลิต | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 84 | | | | | | | |
| A02-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A02-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUT M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - เชื่อมชิ้นงานติดกัน | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - ประกอบตรงตำแหน่ง | | | | | | | | | | | | | | | | |



ตาราง 63 (ต่อ)

| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|-------------|----|-----|
| Item <u>A02</u> | | Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u> | | Process Responsibility _____ | | FMEA Number _____ | | Page <u>3</u> of <u>4</u> | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | Prepared By _____ | | FMEA Date (Orig.) _____ | | (Rev.) _____ | | | | | | | | | |
| Process Function

Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S
e
v
e
r
i
t
y
C
l
a
s
s | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | Occurrence | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D
e
t
e
c
t
i
o
n
R
P
N | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Action Taken | Se
v.
e
r.
i
t.
y | Occ.
c.
u
r.
r.
e
n
c
e | De
t.
e
c
t.
i
o
n | R
P
N | | |
| Main Welding

- เชื่อมให้ได้มาตรฐาน
- การเชื่อมของแนวเชื่อม | - ความยาวแนวเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ได้คัดแยก | 6 | B | - ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 7 | - กำหนดตำแหน่งการเชื่อมทุกชิ้น | - ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 7 | 294 | - อบรมพนักงานใหม่
- กำหนดตำแหน่งการเชื่อมทุกชิ้น | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-02
- FO-MF-01-02
- ทำการMARKจุดเชื่อมทุกจุด | 6 | 4 | 7 | 168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (น้อยกว่า 100 %) อาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ได้คัดแยก | 6 | B | - ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 6 | - ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 7 | 252 | - ปรับการวางมือของพนักงาน
- ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-02
- FO-MF-01-02
- หัวหน้าแผนกเชื่อม
อบรมพนักงาน
- ทดสอบพนักงาน | 6 | 1 | 7 | 42 | | |
| - การเชื่อมของแนวเชื่อม | ความบกพร่องซึ่งทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งานได้ (สูญเสียความสามารถในการทำงานตามจุดประสงค์พื้นฐาน) | 8 | B | - ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 2 | - แนะนำพนักงาน
- อบรมให้เข้าใจมาตรฐานการทำงาน | - ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 7 | 112 | - ปรับการวางมือของพนักงาน
- ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน | - หัวหน้าแผนกเชื่อม
23/1/2551 | - WI-MF-01-02
- FO-MF-01-02
- หัวหน้าแผนกเชื่อม
อบรมพนักงาน
- ทดสอบพนักงาน | 8 | 1 | 7 | 56 | |

ตาราง 63 (ต่อ)

| <p style="text-align: center;">POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|--|--|---|--|--------------------------------------|-----|--------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|--|
| Item <u>A02</u> | | FMEA Number _____ | | | | Page <u>4</u> of <u>4</u> | | | | | | | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) <u>HANGER - SPG , F , RH</u> | | Process Responsibility _____ | | | | Prepared By _____ | | | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | | | | | | | |
| Process
Function

Requirements | Potential
Failure
Mode | Potential
Effect(s) of
Failure | S
e
v
e
r
i
t
y | Class | Potential
Cause(s)/
Mechanism(s)
of Failure | Oc
c
u
r
r
e
n
c
e | Current
Process
Controls
Prevention | Current
Process
Controls
Detection | D
e
t
e
c
t
e
d | RPN | Recommended
Action(s) | Responsibility
&Target
Completion Date | Action Results | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action
Taken | Se
v.
t. | Oc
c.
t. | De
t.
t. | RPN | |
| Main Welding(ต่อ)

- เชื่อมให้ได้มาตรฐาน
- การเชื่อมลึกของแนวเชื่อม | - การเชื่อมลึกของ
แนวเชื่อม (ต่อ) | ความบกพร่องซึ่งทำให้
ชิ้นส่วนไม่สามารถใช้งาน
ได้(สูญเสียความสามารถ
ในการทำงานตามจุด
ประสงค์พื้นฐาน) | 8 | B | - การปรับส่วนผสม CO ₂
ไม่ได้มาตรฐาน | 2 | - อบรมพนักงานใหม่
- อบรมให้เข้าใจมาตรฐาน
การทำงาน | - ตรวจสอบด้วยมาตรวัด
ก่อนเริ่มกระบวนการ
- ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.ผลการศึกษาชิ้นส่วน A03

1) พิจารณาค่า RPN ที่เกิน 100 ของชิ้นส่วน A03

เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากค่า RPN พบว่ารายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ซึ่งมีค่า RPN สูงกว่า 100 มีทั้งหมด 9 รายการโดยที่ค่า RPN สูงสุดมีค่า RPN เท่ากับ 343 เกิดขึ้นในกระบวนการ Assembly & Tack Welding ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ Tack ไม่ตรงตามตำแหน่งเนื่องจากไม่มีการ Mark ตำแหน่ง แสดงดังตาราง 64

ตาราง 64 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการผลิตของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | ความรุนแรง (S) | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด (O) | การตรวจจับ (D) | ค่า RPN |
|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Spot Nut M8 | Wrong Part | Spot Nut M8 ไม่ติด | 7 | พนักงานไม่ปรับค่ากระแสไฟตาม OPD | 4 | 5 | 140 |
| | Wrong Part | Spot Nut M8 ไม่ติด | 7 | ระยะเวลาการ Spot สั้นกว่ามาตรฐาน | 5 | 5 | 175 |
| Assembly & Tack | Function | ประกอบเอียง | 7 | วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper | 3 | 7 | 147 |
| Welding | Miss Process | Tack ไม่ครบ | 6 | Tack ไม่รอบคอบ | 4 | 7 | 168 |
| | Function | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | 7 | ไม่มีการ Mark ตำแหน่ง | 7 | 7 | 343 |
| Main Weding by Robot | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 7 | ระยะห่างการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน | 4 | 5 | 140 |
| | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 7 | กระแสไฟต่ำ | 6 | 5 | 210 |
| | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 7 | ความเร็วในการเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน | 3 | 5 | 105 |
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อม ไม่ได้มาตรฐาน | 6 | การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรง OPD | 7 | 5 | 210 |

2) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 1

กระบวนการ Spot Nut M8

- Spot Nut M8 ไม่ติด

- สาเหตุเกิดจาก พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตามOPDและระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-01)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน(FO-MF-01-01)ในกระบวนการ Spot Nut M8 ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน และตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงาน Spotเป็นผู้ตรวจสอบ

- 2) ให้หัวหน้างานตรวจสอบใบOPD ที่ติดไว้หน้าสถานีงานและทำการปรับค่า OPD กระแสไฟ และระยะเวลาในการSpot ตามOPD

กระบวนการAssembly & Tack Welding

- ประกอบชิ้น

- สาเหตุเกิดจาก วางชิ้นงาน ไม่ชนStopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-03)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน(FO-MF-01-03)ในกระบวนการประกอบและTack Welding ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานประกอบและTack Welding เป็นผู้ตรวจสอบ

- 2) ให้พนักงานวางชิ้นงานให้ชนStopper ทำการตรวจชิ้นงานทุกตัวและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานด้านที่อยู่บนJigหลวมหรือเอียง

- Tackไม่ครบ

- สาเหตุเกิดจากTackไม่รอบคอบ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานTack ให้พนักงานทำการMarkตำแหน่งการเชื่อมที่ชิ้นงานทุกจุดให้ครบและเช็คนับจุดMark ก่อนทำการTack

- 2) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-03) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-03) ในกระบวนการประกอบและTack Welding ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานประกอบและTack Welding เป็นผู้ตรวจสอบ

- Tackไม่ตรงตำแหน่ง

- สาเหตุเกิดจาก ไม่สังเกตเห็นจุดMark มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-03) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน(FO-MF-01-03) ในกระบวนการประกอบและTack Welding ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานประกอบและTack Welding เป็นผู้ตรวจสอบ

2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานTack โดยให้พนักงานTack ตามจุดMark ที่ใช้ปากกาหมึก Mark จุดที่ต้องการTack ให้ตรงตำแหน่ง ตรวจสอบตำแหน่งการTack ก่อนเริ่มกระบวนการTack

กระบวนการ Main Welding by Robot

- เชื่อมไม่ติด

● สาเหตุเกิดจาก ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน กระแสไฟฟ้าต่ำและความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-04)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน(FO-MF-01-04)ในกระบวนการMain Welding by Robot ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร เป็นผู้ตรวจสอบ

2) หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการทดลอง(FO-EN-01xx)หาค่าระยะห่างของการเชื่อม, กระแสไฟและ ความเร็วในการเชื่อม โดยทดลองตั้งค่าระยะห่างของการเชื่อม, กระแสไฟและความเร็วในการเชื่อม ทดลองกับชิ้นงาน พบว่าระยะห่างของการเชื่อมที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 มิลลิเมตรกับชิ้นงานซึ่งหัวหน้าแผนกเชื่อมจะเป็นผู้ตั้งค่าระยะห่าง, กระแสไฟที่เหมาะสมอยู่ที่180-240A และความเร็วในการเชื่อมที่เหมาะสมอยู่ที่ 50 เมตรต่อนาทีและทดลองเชื่อมชิ้นงานแรกก่อนเริ่มกระบวนการMain Welding by Robot เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าเมื่อปรับตั้งค่าเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว จะไม่เกิดปัญหาเชื่อมไม่ติดที่ชิ้นงาน

3) แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPD ตามผลการทดลองและUpdate หน้าสถานีงาน

- ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

● สาเหตุเกิดจาก การปรับตั้งความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน(WI-MF-01-04) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน(FO-MF-01-04) ในกระบวนการMain Welding by Robot ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร เป็นผู้ตรวจสอบ

2) หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการทดลองหาค่าความยาวแนวเชื่อมโดยทดลองตั้งค่าความยาวแนวเชื่อมกับชิ้นงานตั้งเอกสาร (FO-EN-01xx) และทดลองเชื่อมชิ้นงานแรกก่อนเริ่มกระบวนการMain Welding โดย Robot เพื่อยืนยันว่าเมื่อปรับตั้งค่าเครื่องจักรดังกล่าวแล้ว จะไม่เกิดปัญหาความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

3) แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPD ตามผลการทดลองและUpdate หน้าสถานีงาน

ตาราง 65 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | (O) | (D) | วิธีการดำเนินการ | | | (O) | (D) |
|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----|-----|--|-------------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | | |
| Spot Nut M8 | Wrong Part | Spot Nut M8ไม่ติด | พนักงานไม่ปรับค่ากระแสไฟตาม OPD | 4 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)แผนกควบคุมเอกสารทำการUpdate OPD ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน
3)ให้พนักงานตรวจสอบOPD และทำการปรับค่ากระแสไฟตามOPD | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 2 | 5 |
| | | | ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน | 5 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)แผนกควบคุมเอกสารทำการUpdate OPD ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน
3)ให้พนักงานตรวจสอบใบOPD และทำการปรับค่าระยะเวลาSpotตามOPD | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 2 | 5 |
| Assembly &Tack Welding | Function | ประกอบเชิง | วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper | 3 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)ให้พนักงานวางชิ้นงานให้ชน Stopper, เพิ่มการตรวจชิ้นงานทุกตัวและป้องกันไม่ให้ชิ้นงานด้านที่อยู่บนjigหลวมหรือเชิง | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-03
FO-MF-01-03 | 3 | 7 |
| | Miss Process | Tack ไม่ครบ | Tack ไม่รอบคอบ | 4 | 7 | 1)ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงาน Tack ให้พนักงานทำการMarkตำแหน่งการเชื่อมที่ชิ้นงานทุกจุดให้ครบและเช็คนับจุดMarkก่อนทำการTack
2)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-03
FO-MF-01-03 | 2 | 7 |
| | Function | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีการMark ตำแหน่ง | 7 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2)ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมอบรมพนักงานTack โดยให้พนักงานTack ตามจุด Mark ที่ใช้ปากกาหมึก Mark จุดที่ต้องการ Tack ให้ตรงตำแหน่ง | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-03
FO-MF-01-03 | 3 | 7 |

ตาราง 65 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | (O) | (D) | วิธีการดำเนินการ | | | (O) | (D) |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-------------------|--|-----|-----|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | | |
| Main Welding by Robot | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 4 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทดลองหาค่าระยะห่างของการเชื่อมที่เหมาะสม
3)แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPDและUpdateหน้าสถานี | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-A03-04
FO-MF-A03-04
FO-EN-01xx | 2 | 5 |
| | | | กระแสไฟต่ำ | 6 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทดลองหาค่ากระแสไฟที่เหมาะสม
3)แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPDและUpdateหน้าสถานี | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-A03-04
FO-MF-A03-04
FO-EN-01xx | 2 | 5 |
| | | | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 3 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทดลองหาค่าความเร็วในการเชื่อมที่เหมาะสม
3)แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPDและUpdateหน้าสถานี | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-A03-04
FO-MF-A03-04
FO-EN-01xx | 1 | 5 |
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD | 7 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทดลองหาความยาวเชื่อมที่เหมาะสม
3)แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPDและUpdateหน้าสถานี | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-A03-04
FO-MF-A03-04
FO-EN-01xx | 3 | 5 |

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าชิ้นส่วน A03 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 210 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้น 170 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 114,670 ชิ้น

กระบวนการ Spot Nut M8

- พบชิ้นงานที่ Spot ไม่ติด 20 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตาม OPD 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0087% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - ระยะเวลาการ Spot สั้นกว่ามาตรฐาน 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0087% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

กระบวนการ Assembly & Tack Welding

- พบชิ้นงานที่ประกอบเยื้อง 20 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper 20 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0174% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
- พบชิ้นงานที่ลีส้ม Tack 10 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - Tack เร็วเกินไป 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0087% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงานที่ Tack ไม่ตรงตำแหน่ง 50 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการ Mark ตำแหน่ง 50 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0436% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

กระบวนการ Main Welding by Robot

- พบชิ้นงานที่เชื่อมไม่ติด 20 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0087% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
 - กระแสไฟต่ำ 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0087% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2

- พบชิ้นงานที่ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน 50 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรง OPD 50 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0436% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง 66 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง(ม.ค.-ธ.ค.50) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------|----------|---------------|---|--------------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Spot Nut M8 | Wrong Part | Spot Nut M8 ไม่ติด | พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตามOPD | 467,080 | 460 | 0.0985 | 4 | 114,670 | 10 | 0.0087 | 2 |
| | | | ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน | | 990 | 0.2120 | 5 | | 10 | 0.0087 | 2 |
| Assembly& | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | | 230 | 0.0492 | 3 | | 20 | 0.0174 | 3 |
| Tack Welding | Miss Process | Tack ไม่ครบ | Tackไม่รอบคอบ | | 320 | 0.0685 | 4 | | 10 | 0.0087 | 2 |
| | Function | Tackไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีกรMฟตำแหน่ง | | 2,780 | 0.5952 | 7 | | 50 | 0.0436 | 3 |
| Main | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | | 450 | 0.0963 | 4 | | 10 | 0.0087 | 2 |
| Welding by | | | กระแสไฟต่ำ | | 1,090 | 0.2334 | 6 | | 10 | 0.0087 | 2 |
| Robot | Dimension | ความขนาแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | | 230 | 0.0492 | 3 | | 0 | 0.0000 | 1 |
| | | | การปรับความขนาแนวเชื่อมไม่ตรงOPD | 3,060 | 0.6551 | 7 | 50 | 0.0436 | 3 | | |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 1 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังตาราง 67

ตาราง 67 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPNก่อนการปรับปรุง | RPNหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 |
|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Spot Nut M8 | Wrong Part | Spot Nut M8 ไม่ติด | พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตามOPD | 140 | 70 |
| | | | ระยะเวลาการSPOTสั้นกว่ามาตรฐาน | 175 | 70 |
| Assembly | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 147 | 147 |
| &Tack | Miss Process | Tack ไม่ครบ | Tack ไม่รอบคอบ | 168 | 84 |
| Welding | Function | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีการMarkตำแหน่ง | 343 | 147 |
| Main | Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 140 | 70 |
| Welding by | | | กระแสไฟต่ำ | 210 | 70 |
| Robot | | | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 105 | 35 |
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD | 210 | 90 |

จากตาราง 67 พบว่ามี 2 รายการที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังนั้นจึงทำการปรับปรุงครั้งที่ 2

4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 2


กระบวนการ Assembly & Tack Welding

- ประกอบเอียง

- สาเหตุเกิดจาก วางชิ้นงานไม่ชน Stopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในลำดับที่ 5 (WI-MF-01-03) การนำชิ้นงานวางบน Stopper และทำใบ Q. Point (FO-MF-03-01) ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน

2) ได้ทำการการปรับปรุงตัวจับยึดชิ้นงาน (Jig) ด้วยการสร้างอุปกรณ์การประกองตำแหน่งชิ้นส่วน ให้ทำงานร่วมกับตัวจับยึดชิ้นงานมีหลักการทำงาน คือ เมื่อนำชิ้นส่วนวางบนตัวจับยึดชิ้นงาน ดึงคันโยกเพื่อให้อุปกรณ์ ยึดที่ชิ้นส่วนเป็นการป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนขยับและป้องกันการวางชิ้นงานไม่ชนStopperซึ่งทำให้เกิดปัญหาประกอบเอียงตามมา ดังภาพประกอบ 51

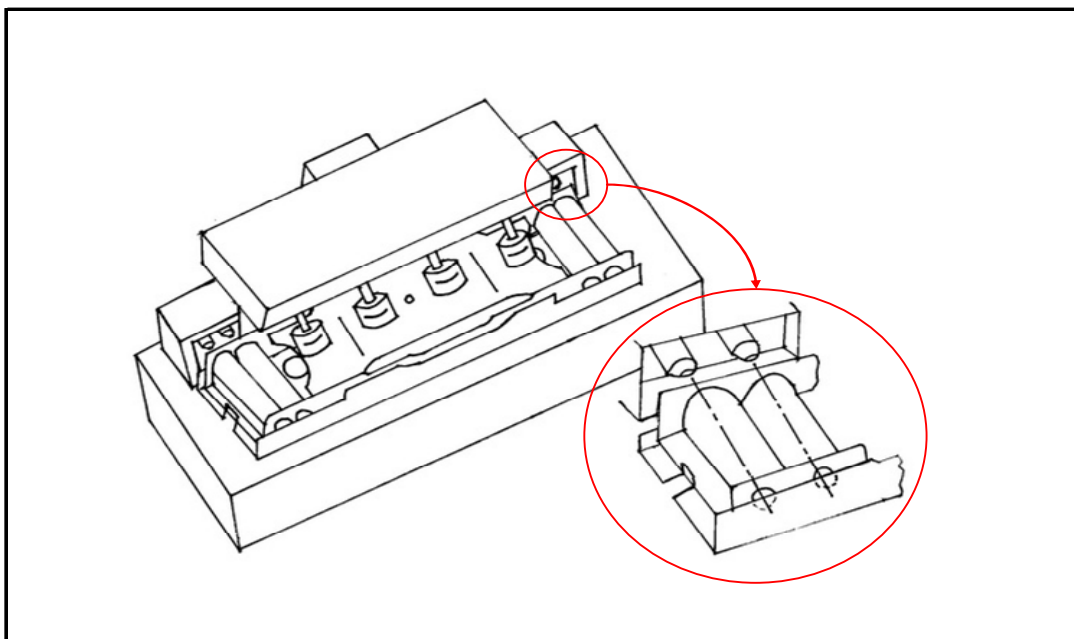

ภาพประกอบ 51 การสร้างอุปกรณ์การประกอบตำแหน่งชิ้นส่วน A03

- Tack ไม่ตรงตำแหน่ง

- สาเหตุเกิดจาก ไม่สังเกตเห็นจุดMark มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารประกอบรูปภาพตำแหน่งการTack (FO-MF-03-02) ติดไว้หน้า
สถานีงาน

2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการอบรมพนักงานโดยให้พนักงานMark ตำแหน่งที่
Tack ทดลองTack เป็นจุดๆ ตามใบQ. Point (FO-MF-03-02) ถ้าผ่านให้ทดลองTack ตามตำแหน่ง
โดยไม่มีการMark จากนั้นถ้าผ่านให้พนักงานทดลองTack ตามตำแหน่งเพื่อดูประสิทธิผลการTack
ที่ตรงตามตำแหน่งของพนักงาน และทำการทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

3) ให้พนักงานทดลองTackชิ้นงานตัวแรกของกระบวนการ เพื่อให้หัวหน้าแผนก
เชื่อมทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ ก่อนที่จะทำการTackชิ้นงานชิ้นต่อไป เป็นการ
ทดสอบพนักงานและป้องกันปัญหาการTackไม่ตรงตำแหน่งในกระบวนการAssembly & Tack
Welding ไม่ให้ผ่านไปยังกระบวนการถัดไป

ตาราง 68 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | โอกาสที่
เกิด (O) | วิธีการดำเนินการ | | | โอกาสที่
เกิด(O) |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | |
| Assembly
&Tack
Welding | Function | ประกอบเชิง | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 3 | 1)ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในการนำชิ้นงานวางบนStopper โดยดูจากใบ Q. Point ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน
2)ติดตั้งตัวยึดประคองตำแหน่งชิ้นงาน ให้ทำงานร่วมกับตัวจับยึดชิ้นงาน(Jig) | หัวหน้าแผนกเชื่อม | WI-MF-01-03
FO-MF-03-01 | 1 |
| | | Tackไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีการMarkตำแหน่ง | 3 | 1) จัดทำเอกสารประกอบรูปภาพตำแหน่งการTack ติดไว้หน้าสถานีงาน
2) ให้หัวหน้าแผนกเชื่อมทำการอบรมพนักงานทดลองTack ตามตำแหน่งเพื่อดูประสิทธิภาพการTack ที่ตรงตามตำแหน่งของพนักงาน
3) ให้พนักงานทดลองTackชิ้นงานตัวแรกของกระบวนการก่อนที่จะทำการTackชิ้นงานตัวต่อไป | หัวหน้าแผนกเชื่อม | QP-MF-03-02 | 1 |

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2551 พบว่าชิ้นส่วน A03 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 30 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงไม่มีของเสียเกิดขึ้นจากการผลิต ทั้งหมด 41,000 ชิ้น

กระบวนการ Assembly & Tack Welding

- พบชิ้นงานที่ประกอบเอียง 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ตรง Stopper 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1
- พบชิ้นงานที่Tackไม่ตรงตำแหน่ง 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการMarkตำแหน่ง 0ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 69 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(มี.ค.-เม.ย.51) | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|--------------|----------|---------------|---|--------------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Assembly&
Tack Welding | Function | ประกอบเชิง | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 114,670 | 20 | 0.0174 | 3 | 87,240 | 0 | 0.0000 | 1 |
| | | Tackไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีการMarkตำแหน่ง | | 50 | 0.0436 | 3 | | 0 | 0.0000 | 1 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 2 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังตาราง 70

ตาราง 70 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A03

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 | RPN หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Assembly & Tack | Function | ประกอบเอียง | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 147 | 49 |
| | | Tackไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีการMarkตำแหน่ง | 147 | 49 |

จากตาราง 70 พบว่าไม่มีรายการที่ค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ตาราง 71 PFMEA ของชิ้นส่วน A03 หลังการปรับปรุง

| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-----|
| Item <u>A03</u> | | Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT,PK/BRK CABLE GUIDE</u> | | Process Responsibility <u></u> | | FMEA Number <u></u> | | Page 1 of 3 | | | | | | | | |
| Core Team <u></u> | | Key Date <u></u> | | Prepared By <u></u> | | FMEA Date (Orig.) <u></u> | | (Rev.) <u></u> | | | | | | | | |
| Process Function
Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S
e
v
e
r
i
t
y
C
l
a
s
s | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | O
c
c
u
r
r
e
n
c
e
F
r
e
q
u
e
n
c
y | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D
e
t
e
c
t
i
o
n
C
o
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Action Taken | S
e
v
e
r
i
t
y | O
c
c
u
r
r
e
n
c
e | D
e
t
e
c
t
i
o
n | RPN |
| Spot Nut M8
A03-01
Nut M8
- Spot ชิ้นงานติดกัน
- Spot Nut ไม่กลับด้าน | Spot Nut M8
ไม่ติด | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - พนักงานไม่ปรับค่ากระแสไฟตามOPD | 4 | | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 140 | -ตรวจสอบOPD
-ตั้งค่าตามOPD
-ให้หัวหน้างานปรับกระแสตามOPD | 22/12/50 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-ทำเอกสารไปตรวจสอบคุณภาพ
-หัวหน้าแผนกปรับกระแสไฟตามOPD | 7 | 2 | 5 | 70 |
| | | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน | 5 | | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 175 | -ตรวจสอบOPD
-ตั้งค่าตามOPD
-ให้หัวหน้างานปรับระยะเวลาตามOPD | 22/12/50 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-ทำเอกสารไปตรวจสอบคุณภาพ
-หัวหน้าแผนกปรับระยะเวลาการSpotตามOPD | 7 | 2 | 5 | 70 |
| | Spot Nut M8
กลับด้าน | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - ไม่สังเกตเห็นขาNut | 1 | - ทำจุดMark ที่ขาNut
- สังเกตNutก่อนการผลิต | ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 7 | 49 | | | | | | | |
| Spot Washer
Washer 01
A03-01
- Spot ชิ้นงานติดกัน
- Spot Washer ไม่กลับด้าน | Spot Washer
ไม่ติด | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - กระแสไฟต่ำ | 2 | - ปรับกระแสไฟใหม่เมื่อเปลี่ยนงาน | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 70 | | | | | | | |
| | | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน | 2 | | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 70 | | | | | | | |
| | Spot Washer
กลับด้าน | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - ไม่สังเกตเห็นขาWasher | 1 | - ทำจุดMarkที่ขาWasher
- สังเกตWasherก่อนการผลิต | ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 7 | 49 | | | | | | | |
| Spot Washer
Washer 02 , A03-01
- Spot ชิ้นงานติดกัน | Spot Washer
ไม่ติด | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึง ชั่วโมง | 7 | (B) - กระแสไฟต่ำ | 2 | - ปรับกระแสไฟใหม่เมื่อเปลี่ยนงาน | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา
สองครั้ง | 5 | 70 | | | | | | | |

ตาราง 71 (ต่อ)

| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|-------|-----------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------|-----|
| Item <u>A03</u> | | Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT,PK/BRK CABLE GUIDE</u> | | Process Responsibility _____ | | FMEA Number _____ | | Page <u>2</u> of <u>3</u> | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | Prepared By _____ | | FMEA Date (Orig.) _____ | | (Rev.) _____ | | | | | | | | | | |
| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S e v e r i t y | C l a s s | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | O c c u r r e n c e | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D e t e c t | R P N | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | S e v e r i t y | O c c u r r e n c e | D e t e c t | R P N | |
| Spot Washer (ต่อ)
Washer 02
A03-01
- Spot Washer ไม่กลับด้าน
- Spot ขึ้นงานติดกัน | Spot Washer ไม่ติด (ต่อ) | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง | 7 | B | - ระยะเวลาการSpotสั้นกว่ามาตรฐาน | 2 | | Indicator Meter ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 70 | | | | | | | | |
| | Spot Washer กลับด้าน | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง | 7 | B | - ไม่สังเกต Washers | 1 | | - ทำจุดMarkที่ขาWasher - สังเกตWasherก่อนการผลิต | ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 49 | | | | | | | |
| Assembly&Tack Welding
A03-01
A03-02
A03-03
- ประกอบตรงตำแหน่ง
- Tack ขึ้นงานให้ครบ
- Tack ให้ตรงตำแหน่ง | ประกอบเชิง | ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%) | 7 | B | - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 3 | | - ตรวจสอบ100%โดยต้น Jigชุดชิ้นงานไม่ติดJig | ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 147 | -การวางชิ้นงานให้ชน Stopper | -หัวหน้าแผนกเชื่อม 22/12/50 | -จัดทำวีธีเอกสารการปฏิบัติงาน -ทำใบเอกสารตรวจสอบคุณภาพ | 7 | 3 | 7 | 147 |
| | Tack ไม่ครบ | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์(น้อยกว่า 100%)อาจถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องตัดแยก | 6 | B | - Tackไม่รอบคอบ | 4 | | -ตรวจสอบชิ้นงานจากกระบวนการSpot Nut M8 ถ้าไม่ติดทำการ Tack ซ้ำ | ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 168 | -ทำจุดMarkจุดที่ Tack -หัวหน้าแผนกเชื่อม อบรมพนักงานTack -ตรวจสอบ 100% -นับจำนวนจุดTackให้ครบ | -หัวหน้าแผนกเชื่อม 22/12/50 | -ปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน จัดทำใบQ-Point -ติดตั้งตัวยึดประกอบตำแหน่งบนโต๊ะจับชิ้นงาน | 6 | 2 | 7 | 84 |

ตาราง 71 (ต่อ)

| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|---|---|---|---|-----------------|----------------|-----|--|--|---|-----|--|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----|--|--|---|-----|--|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|----|
| Item <u>A03</u> | | Model Years(s)/Vehicle(s) <u>BRKT.PK/BRK CABLE GUIDE</u> | | | | Process Responsibility _____ | | | FMEA Number _____ | | Page <u>3</u> of <u>3</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | | | Prepared By _____ | | | FMEA Date (Orig.) _____ | | (Rev.) _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Process Function | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S e v e r i t y Class | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | O c c u r r e n c e | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D e t e c t e d RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Action Taken | S e v e r i t y | O c c u r r e n c e | D e t e c t e d | RPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assembly & Tack Welding
A03-01 (ต่อ)
A03-02
A03-03
- ประกอบตรงตำแหน่ง
- Tack ชินงานติดกัน
- Tack ให้ตรงตำแหน่ง | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | ชิ้นส่วนอาจต้องมีการแยกผลิตภัณฑ์และบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า100%) | 7 | B - ไม่มีการMark ตำแหน่ง | 7 | | ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 343 | -Tack ตามจุดMark

-จัดทำมาตรฐานจุดTack
-ให้หัวหน้าแผนกอบรมการTack | -หัวหน้าแผนกเชื่อม
22/12/50
-หัวหน้าแผนกเชื่อม
-01/03/51 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | 7 | 3 | 7 | 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -จัดทำเอกสารประกอบรูปภาพตำแหน่งการTack
-หัวหน้าแผนกอบรมการTack | 7 | 1 | 7 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Main Welding
by Robot

A03

- เชื่อมชิ้นงานติดกัน
- มาตรฐานแนวเชื่อม | เชื่อมไม่ติด | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง | 7 | A - ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 4 | - ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 140 | -ปรับตั้งตามOPD
-ให้ทดลองหาระยะห่างการเชื่อมที่เหมาะสม
-ปรับปรุงOPDใหม่ | -หัวหน้าแผนกเชื่อม
22/12/50 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-ทดลองหาระยะห่างการเชื่อมที่เหมาะสม
-ทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ
-ปรับค่าในOPD | 7 | 2 | 5 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง | 7 | A - กระแสไฟต่ำ | 6 | - ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 210 | -ปรับตั้งตามOPD
-ให้ทดลองหาค่ากระแสที่เหมาะสม
-ปรับปรุงOPDใหม่ | -หัวหน้าแผนกเชื่อม
22/12/50 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-ทดลองหาค่ากระแสที่เหมาะสม
-ทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ
-ปรับค่าในOPD | 7 | 2 | 5 | 70 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาระหว่างครึ่งถึงชั่วโมง | 7 | A - ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 3 | - ตรวจสอบตัวแรกของกระบวนการถ้าเสียก็ทำการแก้ไข | Indicator Meter
ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 105 | -ปรับตั้งตามOPD
-ให้ทดลองหาความเร็วที่เหมาะสม
-ปรับปรุงOPDใหม่ | -หัวหน้าแผนกเชื่อม
22/12/50 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-ทดลองหาความเร็วที่เหมาะสม
-ทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ
-ปรับค่าในOPD | 7 | 1 | 5 | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมไม่เกินครึ่งชั่วโมง | 6 | A - การปรับตั้งความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.ผลการศึกษาชิ้นส่วน A04

1) พิจารณาค่า RPN ที่เกิน 100 ของชิ้นส่วน A04

เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากค่า RPN พบว่ารายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่า RPN สูงกว่า 100 มีทั้งหมด 7 รายการ โดยที่ค่า RPN สูงสุดมีค่า RPN เท่ากับ 378 เกิดขึ้นในกระบวนการ Main Welding ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ เชื่อมทะลุ เนื่องจากการเดินลวดเชื่อมชำเกินไป แสดงดังตาราง 72

ตาราง 72 ค่า RPN ที่สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | ความรุนแรง
S | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด
O | การตรวจจับ
D | ค่า RPN | |
|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------|-----|
| Assembly | Function | ประกอบ Nut เอียง | 7 | ตั้งค่า กระแสไฟสูง | 6 | 5 | 210 | |
| Main Welding | Miss Process | เชื่อมไม่ครบ | 8 | ลิมเชื่อม | 6 | 7 | 336 | |
| | | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | 9 | ตั้งค่า กระแสไฟสูง | 6 | 5 | 270 |
| | | | | 9 | การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป | 6 | 7 | 378 |
| | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | | 6 | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 3 | 7 | 126 |
| | | | | 6 | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 4 | 7 | 168 |
| | Dimension | | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 7 | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 3 | 7 | 105 |

2) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 1

กระบวนการ Assembly

- ประกอบ Nut เอียง

- มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD
- 2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการ หากพบของ

เสียให้ทำการแก้ไขทันที

กระบวนการ Main Welding

- เชื่อมไม่ครบ

- มีสาเหตุมาจากพนักงานลืมนเชื่อม มีวิธีแก้ดังนี้

- 1) ทำการติดตั้ง Counter ที่ตัวจับลวดเชื่อมเพื่อไว้ตรวจจับการเชื่อมไม่ครบ
- 2) จัดทำใบ Q-Point (FO-MF-03-02) เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรระวังใน

การปฏิบัติงานและจุดที่จะทำการเชื่อม

- 3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ

จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบโดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- เชื่อมทะลุ

- มีสาเหตุมาจากพนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) หัวหน้าสายการผลิตทำการปรับตั้งค่าตามใบ OPD
- 2) หัวหน้าสายการผลิตทำการตรวจสอบชิ้นแรกของกระบวนการหากพบของเสีย

ให้ทำการแก้ไขทันที

- มีสาเหตุมาจากการเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

- 1) จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม ให้พนักงานฝึกอบรมการสายลวด

เชื่อมให้มีความสม่ำเสมอ

- 2) หัวหน้างานเชื่อมทำการทดสอบพนักงาน

- เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

- มีสาเหตุมาจากก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15 วินาที เพื่อการไหลที่ต่อเนื่องของก๊าซ

2) จัดทำใบ Q - Point (FO-MF-03-02) เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรระวังใน

การปฏิบัติงานและลักษณะของการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

3) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูล เชิงสถิติ

- มีสาเหตุมาจากเปิดพัดลมแรงเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำที่บังลมของเครื่องเชื่อม

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูล เชิงสถิติ

- ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

- มีสาเหตุมาจากไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (FO-MF-01-03) ซึ่งใบคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน จะบอกขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและบอกถึงข้อควรระวังในการปฏิบัติรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ด้วย

2) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเชื่อมเป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีการเก็บข้อมูล เชิงสถิติ

3) จัดทำใบ Q - Point (FO-MF-03-02) เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรระวังใน การปฏิบัติงานและลักษณะของการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม

ตาราง 73 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | O | D | วิธีการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|---|---|---|---|----------------------------|---|---|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | O | D |
| Assembly | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 6 | 5 | -ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต
-หัวหน้างานเชื่อม | | 4 | 5 |
| Main Welding | Miss Process | เชื่อมไม่ครบ | พนักงานลืมเชื่อม | 6 | 7 | -ทำการติดตั้ง Counter ที่ตัวจับลวดเชื่อม
-จัดทำใบ Q-Point
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-03-02
FO-MF-01-02 | 1 | 1 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 6 | 5 | -ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต
-หัวหน้างานเชื่อม | | 4 | 5 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป | 6 | 7 | -จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | | 2 | 7 |

ตาราง 73 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | O | D | วิธีการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | O | D |
| Main Welding | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซCO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 3 | 7 | -เปิดวาล์วก่อนเชื่อม 10-15 วินาที
- จัดทำใบ Q-Point
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-03-02
FO-MF-01-02 | 1 | 7 |
| | | | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 4 | 7 | -จัดทำที่บังลม
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-01-02 | 2 | 7 |
| | Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 3 | 5 | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
- จัดทำใบ Q-Point
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-01-03
FO-MF-03-02
FO-MF-01-02 | 1 | 5 |

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าชิ้นส่วน A04 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 20 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้นทั้ง 20 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 10,500 ชิ้น

กระบวนการ Assembly

- พบชิ้นงานที่ Spot Nut เอียง 9 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 9 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.08597% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
- ไม่พบการเชื่อมไม่ครบ
- พบชิ้นงานที่เชื่อมทะลุ 10 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 9 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.08597% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
 - การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป 1 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0095% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม 1 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ก๊าซ CO₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
 - เปิดพัดลมแรงเกินไป 1 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0095% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- ไม่พบความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน

ตาราง 74 ค่าโอกาสเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง | | | | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | |
|------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|---|
| | | | | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | % ของเสีย | O |
| Assembly | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 130 | 53,510 | 0.2429 | 6 | 9 | 10,500 | 0.0857 | 4 |
| Main | Miss Process | เชื่อมไม่ครบ | พนักงานลืมนเชื่อม | 220 | | 0.4111 | 6 | 0 | | 0 | 1 |
| Welding | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 150 | | 0.2803 | 6 | 9 | | 0.0857 | 4 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมเข้าเกินไป | 190 | | 0.3550 | 6 | 1 | | 0.0095 | 2 |
| Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซCO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 18 | | 0.0336 | 3 | 0 | | 0 | 1 |
| | | | | 52 | | 0.0971 | 4 | 1 | | 0.0095 | 2 |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | | | | 0.0467 | 3 | 0 | | 0 | 1 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 1 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังตาราง 75

ตาราง 75 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN ก่อนปรับปรุง | RPN หลังปรับปรุง |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| Assembly | Function | Spot Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 210 | 140 |
| Main Welding | Appearance | เชื่อมไม่ครบ | ลืมนเชื่อม | 336 | 8 |
| | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานการตั้งค่ากระแสไฟสูง | 270 | 180 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมเข้าเกินไป | 378 | 126 |
| | Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 126 | 42 |
| | | | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 168 | 84 |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 105 | 35 | |

จากตาราง 75 พบว่ามี 3 รายการ ที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังนั้น จึงทำการปรับปรุงครั้งที่ 2

4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 2

- ประกอบ Nut เอียง

- สาเหตุเกิดจาก พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-01) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบโดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- เชื่อมทะลุ

- สาเหตุเกิดจาก พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ (FO-MF-01-02) ซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพ จะแบ่งการตรวจสอบคุณภาพเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบ พารามิเตอร์ที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งให้พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบโดยมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

- สาเหตุเกิดจาก การเดินลวดเชื่อมซ้ำเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำใบ Q. Point (FO-MF-03-02) เพื่อให้พนักงานทราบถึงจุดที่ควรระวังในการปฏิบัติงานและลักษณะของการเชื่อมทะลุ

ตาราง 76 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | O | D | วิธีการดำเนินการ | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | O | D |
| Assembly | Function | Spot Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 4 | 5 | -ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-01-01 | 2 | 5 |
| Main Welding | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 4 | 5 | -ให้หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
-ให้หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นแรก | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-01-02 | 2 | 5 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมเข้าเกินไป | 2 | 7 | -จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-จัดทำเอกสาร Q. Point | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | FO-MF-03-02 | 1 | 7 |

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2551 พบว่าชิ้นส่วน A04 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 3 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้นทั้ง 3 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 19,250 ชิ้น

กระบวนการ Assembly

- ประกอบ Nut เอียง 1 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้

1) พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 1 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0051% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2

- พบชิ้นงาน เชื่อมทะลุ 2 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้

1) พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง 2 ชิ้น มีค่าความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0052% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 2

2) การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป 0 ชิ้น มีค่าความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 77 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A04

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | | ปริมาณของเสียหลังปรับปรุงครั้งที่ 2 | | | |
|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------------|----------|---|
| | | | | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | %ของเสีย | O | จำนวนชิ้นที่เสีย | จำนวนที่ผลิต | %ของเสีย | O |
| Assembly | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 9 | 10,500 | 0.0857 | 4 | 1 | 19,250 | 0.0051 | 2 |
| Main Welding | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 9 | | 0.0857 | 4 | 2 | | 0.0051 | 2 |
| | | การเดินลวดเชื่อมซ้ำเกินไป | 1 | 0.0095 | | 2 | 0 | 0 | | 1 | |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวนของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังตาราง 78

ตาราง 78 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A04


| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPN ก่อนปรับปรุง | RPN หลังปรับปรุง |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Assembly | Function | ประกอบ Nut เอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 140 | 70 |
| Main Welding | Wrong Part | เชื่อมทะลุ | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | 180 | 90 |
| | | | การเดินลวดเชื่อมชำเกินไป | 126 | 63 |

จากตาราง 78 พบว่าไม่มีรายการที่ค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ตาราง 79 PFMEA ของ A04 หลังการปรับปรุง

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------------|
| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | |
| Item _____ | FMEA Number _____ | Page _____ of _____ | |
| Model Year(s)/Vehicle(s) _____ | Prepared By _____ | | |
| Core Team _____ | Key Date _____ | FMEA Date (Orig.) _____ | (Rev.) _____ |

| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Sev | Class | Potential Cause(s)/Mechanism(s) of Failure | Occur | Current Process Controls Prevention/Control | Current Process Controls Detection | Dete | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-----|-------|---|-------|---|------------------------------------|------|-----|--|---|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | Sev | Occ | Det | RPN |
| -Assembly ประกอบ Nut โยค | ประกอบ Nut โยค | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาห้วงครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | | ตั้งท่ากระแสไฟสูง | 6 | | Indicator Meter | 5 | 210 | -ปรับค่าตาม ใบ OPD
-หัวหน้าสายการผลิตตรวจ สอบชิ้นแรก
-จัดทำเอกสาร ใบตรวจ สอบคุณภาพ | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต
-หัวหน้างานเชื่อม | -ปรับค่าตาม ใบ OPD
-หัวหน้าสายการผลิตตรวจ สอบชิ้นแรก | 7 | 4 | 5 | 140 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การ Task | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Main Welding | เชื่อม ไม่ครบ | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อม ด้วยระยะเวลาเกิน 1 ชั่วโมง | 8 | A | ลิมเชื่อม | 6 | -พนักงานสังเกตตาม Part Sample | ตรวจ สอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 336 | -จัดตั้งเอกสาร ที่ตัวจับขนาดเชื่อม | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | -ติดตั้ง Counter ที่ตัวจับขนาดเชื่อม
-จัดทำเอกสาร F0-MF-03-02
-จัดทำเอกสาร F0-MF-01-02 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -เชื่อมชิ้นงาน | เชื่อม ทะลุ | อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชิ้นงานโดยมีการเคาะ | 9 | A | ตั้งท่ากระแสไฟสูง | 6 | | Indicator Meter | 5 | 270 | -ปรับค่าตาม ใบ OPD
-หัวหน้าสายการผลิตตรวจ สอบชิ้นแรก
-หัวหน้างานเชื่อม | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้าสายการผลิต | -ปรับค่าตาม ใบ OPD
-หัวหน้าสายการผลิตตรวจ สอบชิ้นแรก | 9 | 4 | 5 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | A | การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป | 6 | | ตรวจ สอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 378 | -จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | -พนักงานเชื่อม | -จัดอบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-ทดสอบพนักงาน | 9 | 2 | 7 | 126 |
| | | | 6 | A | ก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | 3 | | ตรวจ สอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 126 | -ปรับค่าตัวก่อนเชื่อม 10-15 วินาที
-หัวหน้างานเชื่อม | -ผู้ซ่อมบำรุง
-หัวหน้างานเชื่อม | -ปรับค่าตัวก่อนเชื่อม 10-15 วินาที
-จัดทำเอกสาร F0-MF-03-02
-จัดทำเอกสาร F0-MF-01-02 | 6 | 1 | 7 | 42 |
| | | | 6 | A | เปิดพัดลมแรงเกินไป | 4 | | ตรวจ สอบด้วยสายตา 2 ครั้ง | 7 | 168 | -จัดทำที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | -จัดทำที่บังลมด้านบนของเครื่องเชื่อม
-จัดทำเอกสาร F0-MF-01-02 | 6 | 2 | 7 | 84 |
| | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลาห้วงครึ่งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | A | ไม่ปฏิบัติตาม Part Sample | 2 | | เวอร์เนีย | 5 | 70 | | | | | | | |
| | | | 7 | A | ไม่มีการกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อม | 3 | -พนักงานสังเกตตาม Part Sample | เวอร์เนีย | 5 | 15 | -Mark จุดที่ชิ้นงานก่อนเชื่อม | -พนักงานเชื่อม
-หัวหน้างานเชื่อม | -จัดทำเอกสาร WI-MF-01-02
-จัดทำเอกสาร F0-MF-01-02
-จัดทำเอกสาร F0-MF-03-02 | 7 | 1 | 5 | 35 |
| | การซึมลึกของแนวเชื่อม | ชิ้นส่วนบางส่วนอาจต้องถูกกำจัดทิ้งโดยไม่ต้องตัดแยก | 6 | A | ตั้งท่ากระแสไฟต่ำ | 3 | | Indicator Meter | 5 | 90 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

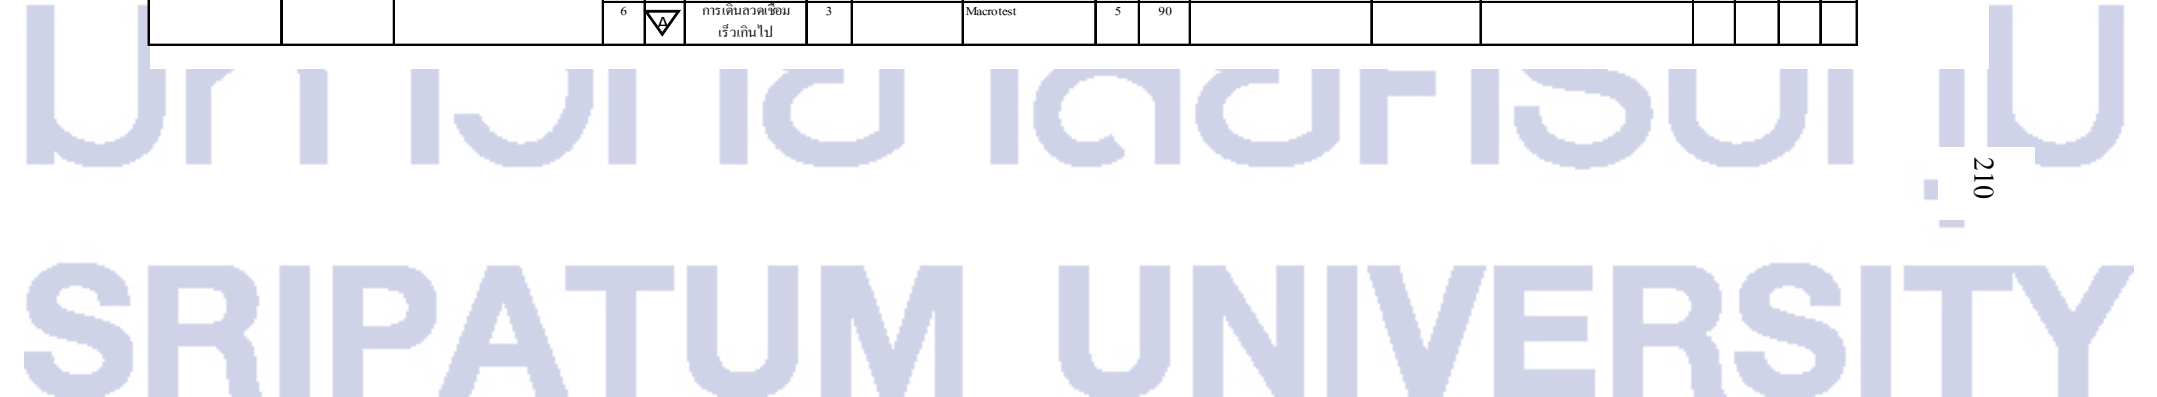

5.ผลการศึกษาชิ้นส่วน A05

1) พิจารณาค่า RPN ที่เกิน 100 ของชิ้นส่วน A05

เมื่อทำการจัดลำดับความสำคัญของความรุนแรงของปัญหาโดยพิจารณาจากค่า RPN พบว่ารายการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีค่า RPN สูงกว่า 100 มีทั้งหมด 9 รายการโดยที่ค่า RPN สูงสุดมีค่า RPN เท่ากับ 196 เกิดขึ้นในกระบวนการForm ทำให้เกิดข้อบกพร่องคือ ชิ้นงานเสียรูป เนื่องจากวางชิ้นงานไม่ชนStopper แสดงดังตาราง 80

ตาราง 80 ค่าRPN สูงกว่า 100 ในแต่ละกระบวนการของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | ความรุนแรง (S) | สาเหตุหลัก | โอกาสที่เกิด (O) | การตรวจจับ (D) | ค่า RPN |
|------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------|
| Form | Dimension | ความสูงที่ปักชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | 7 | ตั้งความสูงของDie ต่ำหรือสูงเกินไป | 3 | 5 | 105 |
| | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | 7 | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 4 | 7 | 196 |
| | Appearance | รอยขีด | 4 | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน | 4 | 7 | 112 |
| | Appearance | รอยขีด | 4 | แม่พิมพ์สกปรก | 4 | 7 | 112 |
| Restrike& Pierce | Dimension | ความสูงที่ปักชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | 7 | ตั้งความสูงของDie ต่ำหรือสูงเกินไป | 3 | 5 | 105 |
| | Appearance | เกิดครีป | 4 | ตั้งความสูงของDie ต่ำหรือสูงเกินไป | 5 | 5 | 100 |
| | Appearance | เกิดครีป | 4 | คมตัดชำรุด | 5 | 5 | 100 |
| | Appearance | รอยขีด | 4 | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน | 4 | 7 | 112 |
| | Appearance | รอยขีด | 4 | แม่พิมพ์สกปรก | 4 | 7 | 112 |

2) วิธีดำเนินการแก้ไขและป้องกันของเสีย

กระบวนการForm

- ขนาดปักชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

- สาเหตุเกิดจาก Die Heightสูงหรือต่ำเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) หัวหน้าแผนกขึ้นรูปทำการทดลองเพื่อหาค่ามาตรฐานความสูงของDie โดยทำการ Trial & Error ค่าความสูงของDie โดยทำการทดลองป้อนชิ้นงานชิ้นแรกก่อนจนกระทั่งได้ชิ้นงานชิ้นแรกตามมาตรฐานและทำการทดสอบต่อเนื่อง 30 ชิ้น เมื่อตั้งค่าความสูงของDieที่เหมาะสม จากการทดลองได้ค่าความสูงของDie อยู่ที่ 567.3 ± 0.3 mm

- ชิ้นงานเสียรูป

- สาเหตุเกิดจาก วางชิ้นงานไม่ชนStopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

- รอยขีด

- สาเหตุเกิดจาก ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) ให้พนักงานชโลมน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานให้ทั่วก่อนวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ เพื่อเคลือบผิวชิ้นงานในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นการป้องกันการขีดหน้าชิ้นส่วนจากปัญหา รอยขีด รอยขีดข่วน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนำชิ้นงานออกหลังจากกระบวนการขึ้นรูป

- สาเหตุเกิดจาก แม่พิมพ์สกปรก มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-01) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) ให้พนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนนำชิ้นงานใส่ลงแม่พิมพ์ทุกครั้ง เพื่อทำความสะอาดเศษเหล็ก ผุ่น ที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาที่ผิวชิ้นงาน เช่นรอยขีด รอยขีดข่วน

3) จัดทำเอกสารตรวจสอบแม่พิมพ์ (FO-MF-04-01) เพื่อให้พนักงานตรวจสอบแม่พิมพ์ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน

กระบวนการ Restrike& Pierce

- ขนาดปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน

- สาเหตุเกิดจาก Die Heightสูงหรือต่ำเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02)ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) หัวหน้าแผนกขึ้นรูปทำการทดลองเพื่อหาค่ามาตรฐานความสูงของDie โดยทำการ Trial & Error ค่าความสูงของDie โดยทำการทดลองป้อนชิ้นงานชิ้นแรกก่อนจนกระทั่งได้ชิ้นงานชิ้นแรกตามมาตรฐานและทำการทดสอบต่อเนื่อง 30 ชิ้น เมื่อตั้งค่าความสูงของDieที่เหมาะสม จากการทดลองได้ค่าความสูงของDie อยู่ที่ 719.4 ± 0.3 mm

- เกิดครีป

- สาเหตุเกิดจาก Die Heightสูงหรือต่ำเกินไป มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02)ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) หัวหน้าแผนกขึ้นรูปทำการทดลองเพื่อหาค่ามาตรฐานความสูงของDie โดยทำการ Trial & Error ค่าความสูงของDie โดยทำการทดลองป้อนชิ้นงานชิ้นแรกก่อนจนกระทั่งได้ชิ้นงานชิ้นแรกตามมาตรฐานและทำการทดสอบต่อเนื่อง 30 ชิ้น เมื่อตั้งค่าความสูงของDieที่เหมาะสม จากการทดลองได้ค่าความสูงของDie อยู่ที่ 719.4 ± 0.3 mm

- สาเหตุเกิดจากคมตัดชำรุด มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02)เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02)ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) จัดทำเอกสารบำรุงรักษาเชิงป้องกันแม่พิมพ์ (FO-MF-05-02)เพื่อกำหนดรอบการบำรุงรักษาคมตัด

- รอยบูด

- สาเหตุเกิดจาก ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) ให้พนักงานโซลมน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานให้ทั่วก่อนวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ เพื่อเคลือบผิวชิ้นงานในระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นการป้องกันผิวหน้าชิ้นส่วนจากปัญหา รอยขีด รอยขีดข่วน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนำชิ้นงานออกหลังจากกระบวนการขึ้นรูป

- สาเหตุเกิดจาก แม่พิมพ์สกปรก มีวิธีการแก้ไขดังนี้

1) จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-02) เพื่อให้พนักงานมีมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน (FO-MF-01-02) ในกระบวนการขึ้นรูปซึ่งใบตรวจสอบคุณภาพจะแบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็นหลักคือ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและตรวจสอบพารามิเตอร์ที่อาจจะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งพนักงานขึ้นรูปเป็นผู้ตรวจสอบ

2) ให้พนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ก่อนนำชิ้นงานใส่ลงแม่พิมพ์ทุกครั้ง เพื่อทำความสะอาดเศษเหล็ก ผุ่น ที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาที่ผิวชิ้นงาน เช่นรอยขีด รอยขีดข่วน

3) จัดทำเอกสารตรวจสอบแม่พิมพ์ (FO-MF-04-02) เพื่อให้พนักงานตรวจสอบแม่พิมพ์ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน

ตาราง 81 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | (O) | (D) | วิธีการดำเนินการ | | | (O) | (D) |
|---------------------|---------------|---|--|-----|-----|--|------------------------|---|-----|-----|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | | |
| Form | Dimention | ความสูงของปีก
ชิ้นงานไม่ได้
มาตรฐาน | ตั้งความสูงของDie
ต่ำหรือสูงเกินไป | 3 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทำการ Trial & Error ค่าDie เพื่อหามาตรฐานความสูงของDie | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01
FO-EN-01xx | 2 | 5 |
| | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ชน
Stopper | 4 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 3 | 7 |
| | Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ | 4 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานชโลมน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนให้ทั่วก่อนวางชิ้นส่วนเข้าแม่พิมพ์ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 3 | 7 |
| | | | แม่พิมพ์สกปรก | 4 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์
3)จัดทำเอกสารตรวจสอบแม่พิมพ์ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01
FO-MF-04-01 | 3 | 7 |
| Restrike&
Pierce | Dimention | ความสูงของปีก
ชิ้นงานไม่ได้
มาตรฐาน | ตั้งความสูงของDie
ต่ำหรือสูงเกินไป | 3 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทำการ Trial & Error ค่าDie เพื่อหามาตรฐานความสูงของDie | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-EN-01xx | 2 | 5 |

ตาราง 81 (ต่อ)

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | (O) | (D) | วิธีการดำเนินการ | | | (O) | (D) |
|------------------------|---------------|-----------------------|--|-----|-----|---|------------------------|---|-----|-----|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | | |
| Restrike& Pierce (ต่อ) | Appearance | ครีป | ตั้งความสูงของDie ต่ำหรือสูงเกินไป | 5 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ทำการ Trial & Error ค่าDie เพื่อหามาตรฐานความสูงของDie | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-EN-01xx | 4 | 5 |
| | | | คมตัดชำรุด | 5 | 5 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)จัดทำเอกสารบำรุงรักษาเชิงป้องกันแม่พิมพ์ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-MF-05-02 | 3 | 5 |
| | Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ | 4 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานใช้ลมน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนให้ทั่วก่อนวางชิ้นส่วนเข้าแม่พิมพ์ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02 | 3 | 7 |
| | | | แม่พิมพ์สกปรก | 4 | 7 | 1)จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงานและจัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
2)ให้พนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์
3)จัดทำเอกสารตรวจสอบแม่พิมพ์ | หัวหน้า
แผนกขึ้นรูป | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-MF-04-01 | 3 | 7 |

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 พบว่าชิ้นส่วน A01 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 340 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงมีของเสียเกิดขึ้น 280 ชิ้นจากการผลิต ทั้งหมด 122,530 ชิ้น

กระบวนการForm

- พบชิ้นงานที่มีความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน 10 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ตั้งความสูงของDieต่ำหรือสูงเกินไป 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0082% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงานเสียรูป 50 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ชนStopper 50 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0408% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
- พบชิ้นงานที่เกิดรอยขีด 50 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ 30 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0245% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
 - แม่พิมพ์สกปรก 20 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0163% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3

กระบวนการ Restrike&Pierce

- พบชิ้นงานที่มีความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน 10 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ความสูงของDieต่ำหรือสูงเกินไป 10 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0082% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
- พบชิ้นงานที่เกิดครีบ 100 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - ตั้งความสูงของDieต่ำหรือสูงเกินไป 80 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0653% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
 - คมตัดชำรุด 20 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0163% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
- พบชิ้นงานที่เกิดรอยขีด 60 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้

- ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ 30 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0245% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
- แม่พิมพ์สกปรก 30 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0245% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง 82 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียก่อนปรับปรุง(ม.ค.-ธ.ค.50) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | |
|---------------------|---------------|---|---|--|--------------|----------|---------------|---|--------------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Form | Dimension | ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | การตั้งความสูงของDie | 633,120 | 100 | 0.0158 | 3 | 122,530 | 10 | 0.0082 | 2 |
| | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | | 350 | 0.0553 | 4 | | 50 | 0.0408 | 3 |
| | Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน
แม่พิมพ์สกปรก | | 450 | 0.0711 | 4 | | 30 | 0.0245 | 3 |
| | | | | | 390 | 0.0616 | 4 | | 20 | 0.0163 | 3 |
| Restrike&
Pierce | Dimension | ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | การตั้งความสูงของDie | 633,120 | 80 | 0.0126 | 3 | 122,530 | 10 | 0.0082 | 2 |
| Appearance | ครีป | การตั้งความสูงของDie
คมตัดชำรุด | 840 | | 0.1327 | 5 | 80 | | 0.0653 | 4 | |
| | | | 720 | | 0.1137 | 5 | 20 | | 0.0163 | 3 | |
| Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน
แม่พิมพ์สกปรก | 400 | | 0.0632 | 4 | 30 | | 0.0245 | 3 | |
| | | | 440 | 0.0695 | 4 | 30 | 0.0245 | 3 | | | |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 1 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังตาราง 83

ตาราง 83 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPNก่อนการปรับปรุง | RPNหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 |
|------------------|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Form | Dimention | ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | การตั้งความสูงของDie | 105 | 70 |
| | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 196 | 147 |
| | Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน
แม่พิมพ์สกปรก | 112
112 | 84
84 |
| Restrike& Pierce | Dimention | ความสูงของปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | การตั้งความสูงของDie | 105 | 70 |
| | Appearance | กร๊อบ | การตั้งความสูงของDie | 100 | 80 |
| | | | คมตัดชำรุด | 100 | 60 |
| | Appearance | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน | 112 | 84 |
| แม่พิมพ์สกปรก | | | 112 | 84 | |

จากตาราง 83 พบว่ามี 1 รายการที่มีค่า RPN สูงกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 ดังนั้นจึงทำการปรับปรุงครั้งที่ 2


4) การปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียครั้งที่ 2

กระบวนการ Form

- ชิ้นงานเสียรูป

- สาเหตุเกิดจาก การวางชิ้นงานไม่ชนStopper มีวิธีการแก้ไขดังนี้
 - 1) ปรับปรุงเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI-MF-01-01) ในลำดับที่ 7 การนำชิ้นงานวางบนStopper โดยเพิ่มหัวข้อจากใบ Q-Point (FO-MF-03-01) ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน
 - 2) จัดทำเอกสารใบ Q-Point (FO-MF-03-01) ติดไว้หน้าสถานีงาน เพื่อให้พนักงานวางชิ้นงานถูกต้อง
 - 3) ติดตั้ง Limit Switch เพื่อกันพนักงานลืมวางชิ้นงานไม่ชนStopper ให้พนักงานรู้ว่าได้วางชิ้นงานชนStopperแล้ว (Limit Switch) เป็นสวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยการชนของวัตถุกับลูกล้อ (Roller) และเป็นผลให้ หน้าสัมผัสที่ต่ออยู่กับก้านชน เปิด-ปิด ตามจังหวะของการชน วงจรจะทำการต่อแบบ No Close จะเป็นสวิทช์ประเภทก้านชนเปิด-ปิด ตามจังหวะ หลักการทำงานคือเมื่อพนักงานวางชิ้นงานชนกับสวิทช์ จะทำให้เกิดเสียงเตือนดังขึ้นแสดงว่าพนักงานได้วางชิ้นงาน

ชนStopperแล้ว เป็นการป้องกันการวางชิ้นงานไม่ชนStopper ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาชิ้นงานเสียรูป ดัง
ภาพ 52

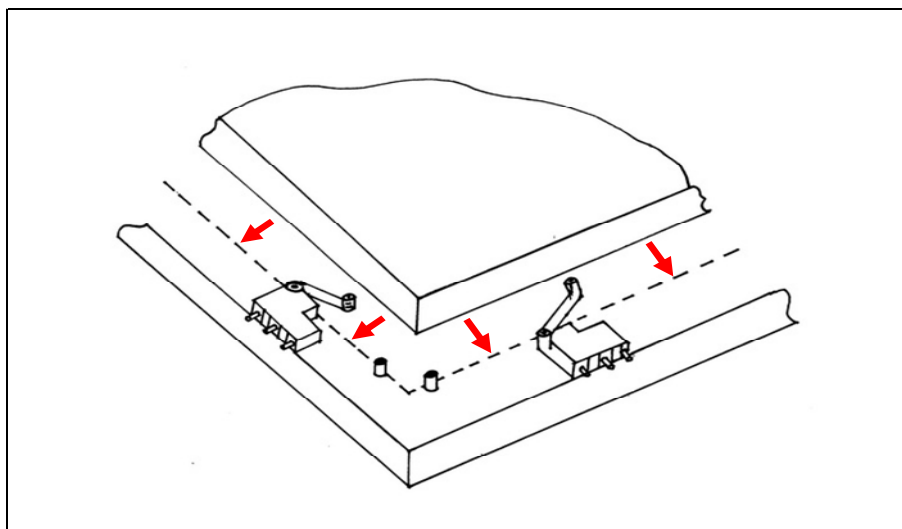

ภาพ 52 การติดตั้ง Limit Switch

ตาราง 84 วิธีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | (O) | (D) | วิธีการดำเนินการ | | | (O) | (D) |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|--|--------------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | | | | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | | |
| Form | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 3 | 7 | 1)ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในการนำชิ้นงานวางบนStopper โดยดูจากใบ Q. Point ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน
2)จัดทำเอกสารใบ Q. Point ติดไว้หน้าสถานีงาน
3)ติดตั้ง Limit Switch เพื่อกันพนักงานลืมวางชิ้นงานไม่ชน Stopper | หัวหน้าแผนกชิ้นรูป | WI-MF-01-01
FO-MF-03-01 | 1 | 4 |

5) การเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของเสียช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2551 พบว่าชิ้นส่วน A05 มีชิ้นส่วนเสียจำนวน 110 ชิ้น โดยกระบวนการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงไม่มีของเสียเกิดขึ้นจากการผลิต ทั้งหมด 72,710 ชิ้น

กระบวนการForm

- พบชิ้นงานที่ชิ้นงานเสียรูป 0 ชิ้น เกิดจากสาเหตุดังนี้
 - วางชิ้นงานไม่ตรงStopper 0 ชิ้น มีความถี่ในการเกิดคิดเป็น 0.0000% ซึ่งเทียบกับในตาราง 3 จะมีค่าคะแนนเท่ากับ 1

ตาราง 85 ค่าโอกาสการเกิดของเสียหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | | ปริมาณของเสียหลังการปรับปรุง(ม.ค.-ก.พ.51) | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|---|-----------|----------|---------------|---|--------------|----------|---------------|
| | | | | จำนวนของเสีย | จำนวนผลิต | %ของเสีย | Occurrence(O) | จำนวนผลิต | จำนวนของเสีย | %ของเสีย | Occurrence(O) |
| Form | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ชนStopper | 122,530 | 50 | 0.0408 | 3 | 72,710 | 0 | 0.0000 | 1 |

เมื่อทำการเปรียบเทียบค่า RPN พบว่า หลังการปรับปรุงการแก้ไขครั้งที่ 2 ของเสียลดลงไปจากเดิม โดยมีตารางสรุปเปรียบเทียบค่า RPN จากการปรับปรุงครั้งที่ 2 ดังตาราง 86

ตาราง 86 การเปรียบเทียบค่า RPN ก่อนและหลังทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของชิ้นส่วน A05

| กระบวนการ | ลักษณะของเสีย | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | RPNหลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 | RPNหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 |
|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Form | Appearance | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | 147 | 28 |

จากตาราง 86 พบว่าไม่มีรายการที่มีค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2

ตาราง 87 PFMEA ของชิ้นส่วน A05 หลังการปรับปรุง

| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----|--|
| Item _____ A05 _____ | | | | | FMEA Number _____ | | | | | Page 1 of 3 | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) MBR CROSS #3 UPR | | | | | Process Responsibility _____ | | | | | Prepared By _____ | | | | | | |
| Core Team _____ | | | | | Key Date _____ | | | | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | |
| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S e v e r i t y Class | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | O c c u r r e n c e | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D e t e c t e d RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Action Taken | S e v e r i t y | O c c u r r e n c e | D e t e c t e d | RPN | |
| Form A05
- ความสูงปิ๊กชิ้นส่วนได้มาตรฐาน
- ชิ้นงานได้รูป
- ไม่มีรอยขีด | ความสูงปิ๊กชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน | - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | - การตั้งความสูงของ Die สูงหรือต่ำเกินไป | 3 | - ตรวจสอบ OPD ก่อนเริ่มกระบวนการ
- ตรวจสอบความสูง Die ก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Meter
- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 105 | - ทดลองตั้งความสูง Die ที่เหมาะสม | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/01/2551 | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01
FO-EN-01xx
- ปรับตั้งความสูงของ Die ที่เครื่องจักรให้เหมาะสม | 7 | 2 | 5 | 70 | |
| | | | 7 | - พนักงานปรับลมไม่ตรงตาม OPD | 1 | - ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Gage
- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 35 | | | | | | | | |
| | | | 7 | - พนักงานใช้ OPD เก่า | 1 | - แขนกควบคุมเอกสาร ตรวจสอบสถานะ OPD ก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 49 | | | | | | | | |
| | | | 7 | - Cushion Pin Length สั้น | 2 | | - ตรวจสอบด้วย Gage
- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 70 | | | | | | | | |
| ชิ้นงานเสียรูป | - | - ชิ้นส่วนต้องมีการคัดแยกและบางส่วนต้องถูกกำจัดทิ้ง (น้อยกว่า 100%) | 7 | - วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | 4 | - | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 196 | - วางชิ้นงานให้ชนกับ Stopper | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/01/2551 | WI-MF-01-01
FO-MF-01-01 | 7 | 3 | 7 | 147 | |
| | | | | | | | | - ทบทวนการวางชิ้นงานให้ชนกับ Stopper
- สร้าง Limit Switch | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
02/03/2551 | ปรับปรุง WI-MF-01-01
FO-MF-03-01
- ติดตั้ง Limit Switch | 7 | 1 | 4 | 28 | | |

ตาราง 87 (ต่อ)

| POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------|-------|---|-----------|--|--|-----------|-----|---|---|----------------|-------|-----------|-----------|-----|
| Item <u>A05</u> | | FMEA Number _____ | | | | | | Page <u>2</u> of <u>3</u> | | | | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) <u>MBR CROSS #3 UPR</u> | | Process Responsibility _____ | | | | | | Prepared By _____ | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | | | | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | | | | |
| Process Function

Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | S e v | Class | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | O c c u r | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | D e t e c | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Action Taken | S e v | O c c u r | D e t e c | RPN |
| Form (ต่อ)
A05
- ความสูงปีกชิ้นส่วนได้มาตรฐาน
- ชิ้นงานได้รูป
- ไม่มีรอยขีด | รอยขีด | - ชิ้นส่วนอาจถูกขีดแตกและบางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง | 4 | | - ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ | 4 | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 112 | - ให้ซิมโตน้ำมันป้องกันก่อนวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/01/2551
WI-MF-01-01
FO-MF-01-01
- ทำการซิมโตน้ำมันชิ้นงานก่อนวางเข้าแม่พิมพ์ | 4 | 3 | 7 | 84 | |
| | | | | | - แม่พิมพ์สกปรก | 4 | - ตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 112 | - ใช้ลมเป่าทำความสะอาดก่อนเริ่มกระบวนการขึ้นรูป | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/01/2551
WI-MF-01-01
FO-MF-01-01
FO-MF-04-01
- ให้พนักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ | 4 | 3 | 7 | 84 | |
| Restrike&Pierce
A05
- ความสูงปีกชิ้นส่วนได้มาตรฐาน
- ไม่มีครีบริบ
- ไม่มีรอยขีด | ความสูงปีกชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน | - ชิ้นส่วนต้องถูกซ่อมในหน่วยงานซ่อมด้วยระยะเวลา ระหว่างครั้งถึง 1 ชั่วโมง | 7 | B | - การตั้งความสูงของ Die สูงหรือต่ำเกินไป | 3 | - ตรวจสอบ OPD ก่อนเริ่มการผลิต
- ตรวจสอบความสูง Die ก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Meter
- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 105 | - ทดลองตั้งความสูง Die ที่เหมาะสม | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/01/2551
WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-EN-01xx
- ปรับตั้งความสูงของ Die ที่เครื่องจักรให้เหมาะสม | 7 | 2 | 5 | 70 | |
| | | | | | - พนักงานปรับลมไม่ตรง OPD | 1 | - ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Gage
- ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 5 | 35 | | | | | | | |
| | | | | | - พนักงานใช้ OPD เก่า | 1 | - แคนกควบคุมเอกสารตรวจสอบสถานะ OPD ก่อนผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วยสายตา สองครั้ง | 7 | 49 | | | | | | | |

ตาราง 87 (ต่อ)

| POTENTIAL FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PROCESS FMEA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------|---|------------|--|--|---------------|-----|---|---|--|----------|------------|---------------|-----|
| Item _____ A05 | | FMEA Number _____ | | Page 3 of 3 | | | | | | | | | | | | |
| Model Years(s)/Vehicle(s) _____ MBR CROSS #3 UPR | | Process Responsibility _____ | | Prepared By _____ | | | | | | | | | | | | |
| Core Team _____ | | Key Date _____ | | FMEA Date (Orig.) _____ (Rev.) _____ | | | | | | | | | | | | |
| Process Function / Requirements | Potential Failure Mode | Potential Effect(s) of Failure | Severity Class | Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure | Occurrence | Current Process Controls Prevention | Current Process Controls Detection | Detectability | RPN | Recommended Action(s) | Responsibility & Target Completion Date | Action Results | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Action Taken | Severity | Occurrence | Detectability | RPN |
| Restrike& Pierce (ต่อ)
A05
- ความสูงปีกชั้นส่วนได้มาตรฐาน
- ไม่มีครีบ
- ไม่มีรอยขีด | | | 7 | (B) - Cushion Pin Length สั้น | 2 | - ตรวจสอบความดันก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Gage
- ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง | 5 | 70 | | | | | | | |
| | เกิดครีบ | - ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า100 %) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง | 4 | (B) - ตั้งDieสูงเกินไป | 5 | - ตรวจสอบความสูงDieก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วย Meter
- ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง | 5 | 100 | - ทดลองตั้งความสูงDie ที่เหมาะสม | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/1/2551 | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-EN-01xx
- ปรับตั้งความสูงของDie ที่เครื่องจักรให้เหมาะสม | 4 | 4 | 5 | 80 |
| | | | 4 | (B) - กมตัดชำรุด | 5 | | - ตรวจสอบด้วยเวอร์เนีย
- ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง | 5 | 100 | - ทำการบำรุงรักษาคมตัด | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/1/2551 | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-MF-05-02 | 4 | 3 | 5 | 60 |
| | รอยขีด | - ชิ้นส่วนอาจถูกคัดแยกและบางส่วน(น้อยกว่า100 %) ถูกแก้ไขได้โดยไม่ต้องกำจัดทิ้ง | 4 | (B) - ไม่มีการป้องกันชิ้นงาน | 4 | | - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง | 7 | 112 | - ให้อุปกรณ์ป้องกันก่อนวางชิ้นงานเข้าแม่พิมพ์ | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/1/2551 | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
- ทำการขจัดน้ำมันบนชิ้นงานก่อนวางเข้าแม่พิมพ์ | 4 | 3 | 7 | 84 |
| | | | 4 | (B) - แม่พิมพ์สกปรก | 4 | - ตรวจสอบความสะอาดก่อนการผลิตทุกครั้ง | - ตรวจสอบด้วยสายตาสองครั้ง | 7 | 112 | - ใช้ลมเป่าทำความสะอาดก่อนเริ่มกระบวนการขึ้นรูป | - หัวหน้าแผนกขึ้นรูป
20/1/2551 | WI-MF-01-02
FO-MF-01-02
FO-MF-04-02
- ให้นักงานใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ | 4 | 3 | 7 | 84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |





มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

บทที่ 5


สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

1. สรุป อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษากระบวนการป้อนขึ้นรูปชิ้นส่วน โครงเหล็กถยนต์ เพื่อทำการวิเคราะห์และลดของเสียที่เกิดขึ้นในการบวนการผลิตโดยประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA สำหรับกระบวนการ โดยเริ่มจากเลือกชิ้นส่วนที่ทำการศึกษาซึ่งได้พิจารณาจากชิ้นส่วนหลักที่เปอร์เซ็นต์ของเสียเกิดขึ้นสูงที่สุด 5 อันดับแรก โดยอาศัยสถิติข้อมูลของเสียในช่วงเดือน มกราคม- ธันวาคม พ.ศ. 2550 และจัดแบ่งกลุ่มของเสียออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ปัญหาทางด้านขนาดของชิ้นงาน, ปัญหาทางด้านลักษณะภายนอกทั่ว ๆ ไปของชิ้นงาน, ปัญหาทางด้านความผิดพลาดในสายการผลิต, ปัญหาความผิดพลาดทางด้านชิ้นส่วน และปัญหาด้านหน้าที่การทำงาน หลังจากนั้นทำการศึกษากระบวนการผลิตของชิ้นส่วนอย่างละเอียดเพื่อจัดทำแผนผังแสดงการไหลของกระบวนการ, บ่งชี้หน้าที่และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการ, ระบุค่าวิกฤต, กำหนดรายการข้อบกพร่อง, ประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Severity), ประเมินโอกาสที่สาเหตุต่าง ๆ จะเกิดขึ้น (Occurrence) โดยอาศัยฟังก์ชันปลาช่วยในการวิเคราะห์, ประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection) และคำนวณค่า RPN หลังจากได้ค่าตัวเลข RPN ทำการเลือกสาเหตุที่ทำให้ค่า RPN มากกว่า 100 ทำการปรับปรุง ซึ่งในการปรับปรุงได้วิเคราะห์สาเหตุโดยอาศัยฟังก์ชันปลาช่วยในการวิเคราะห์ พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในแต่ละกระบวนการมีลักษณะแตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ข้อบกพร่องเกิดจากพนักงานและวิธีการปฏิบัติงานได้จัดทำระบบ Poka-Yoke ช่วยเพื่อลดความผิดพลาด, จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน, เอกสาร Q-Point, ทำการอบรมพนักงานโดยหัวหน้าแผนกและทดสอบพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ข้อบกพร่องเกิดจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่เหมาะสม เช่น กระแสไฟ, ความเร็วในการเชื่อม, ความสูงของ Die ไม่เหมาะสม ได้ทำการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสม ข้อบกพร่องเกิดจากความไม่พร้อมของเครื่องจักร ได้ปรับปรุงโดยการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน หลังจากทำการแก้ไขปรับปรุงในครั้งที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 และทำการประเมินค่า RPN และทำการปรับปรุงครั้งที่ 2 ต่อเนื่องในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2551 สำหรับสาเหตุที่ยังคงมีค่า RPN มากกว่า 100 หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ประเมินค่า RPN พบว่าทุกค่าต่ำกว่า 100 และเมื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลของเสียในช่วงก่อนการปรับปรุง, หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 พบว่ามีสัดส่วนของเสียที่เกิดขึ้นลดลงดังตาราง 88 และภาพประกอบ 53

ตาราง 88 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

| ชิ้นส่วน | ก่อนการปรับปรุง | | | หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 | | |
|----------|-----------------|--------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------|------|--------|
| | ผลิต | เสีย | % | ผลิต | เสีย | % | ผลิต | เสีย | % |
| A01 | 280,520 | 11,830 | 4.2172 | 33,614 | 94 | 0.2796 | 41,000 | 22 | 0.0537 |
| A02 | 146,240 | 3,330 | 2.2771 | 126,150 | 140 | 0.1110 | 10,940 | 0 | 0.0000 |
| A03 | 467,080 | 9,760 | 2.0896 | 114,670 | 210 | 0.1831 | 87,240 | 30 | 0.0344 |
| A04 | 53,510 | 830 | 1.5511 | 10,500 | 20 | 0.1905 | 19,250 | 3 | 0.0156 |
| A05 | 633,120 | 3,870 | 0.6113 | 122,530 | 340 | 0.2775 | 72,710 | 110 | 0.1513 |

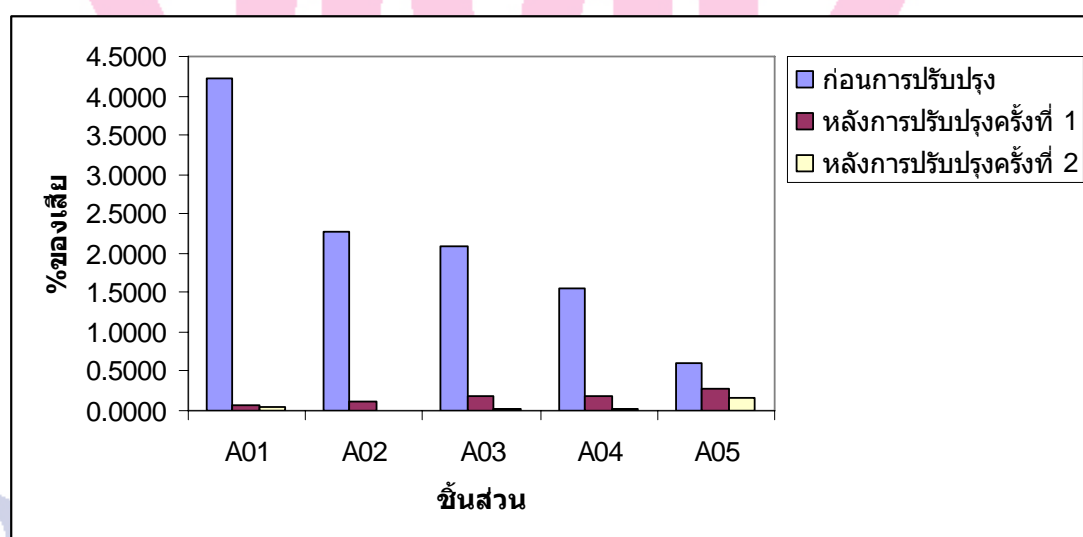

ภาพประกอบ 53 แผนภูมิเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

ชิ้นส่วน A01 ช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี2550 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 11,830 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 280,520 ชิ้น คิดเป็นของเสีย4.2172% หลังจากทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 94 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 33,614 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.2796% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 22 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 41,000ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.0537%

ชิ้นส่วน A02 ช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี2550 มีปริมาณของเสียทั้งหมด3,330 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 146,240 ชิ้น คิดเป็นของเสีย2.2771% หลังจากทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีปริมาณของเสียทั้งหมด140ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 126,150 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.2796% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 ไม่มีปริมาณของเสียเกิดขึ้นจากการผลิตทั้งหมด10,940ชิ้น

ชิ้นส่วน A03 ช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี2550 มีปริมาณของเสียทั้งหมด9,760 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 467,080 ชิ้น คิดเป็นของเสีย2.0896% หลังจากทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 210 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 114,670 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.1831% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 30ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 87,240ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.0344%


ชิ้นส่วน A04 ช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี2550 มีปริมาณของเสียทั้งหมด830 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 53,510 ชิ้น คิดเป็นของเสีย1.5511% หลังจากทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 20 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 10,500 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.1905% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 3ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 19,250ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.0156%

ชิ้นส่วน A05 ช่วงเดือน มกราคม-ธันวาคม ปี2550 มีปริมาณของเสียทั้งหมด3,870 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 633,120 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.6113% หลังจากทำการปรับปรุงครั้งที่ 1 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 340 ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 122,530 ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.2775% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 110ชิ้น จากการผลิตทั้งหมด 72,710ชิ้น คิดเป็นของเสีย0.1513%

นอกจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ลักษณะของเสียของทั้ง 5 ชิ้นส่วนหลักโดยแบ่งเป็น 5 ลักษณะการเสีย พบว่าลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นสูงที่สุดตามลำดับ คือ ด้านลักษณะภายนอกทั่ว ๆ ไปของชิ้นงาน ก่อนทำการปรับปรุงคิดเป็น 0.6061% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 คิดเป็น 0.0697% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 คิดเป็น 0.0472% ด้านความผิดพลาดทางด้านชิ้นส่วน ก่อนทำการปรับปรุงคิดเป็น 0.4954% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 คิดเป็น0.0427% และหลังการปรับปรุงครั้งที่2 คิดเป็น 0.0121% ด้านขนาดของชิ้นงาน ก่อนทำการปรับปรุงคิดเป็น 0.3828% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 คิดเป็น 0.0496% และหลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 คิดเป็น 0.0095% ด้านหน้าที่การทำงาน ก่อนทำการปรับปรุงคิดเป็น 0.3556% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 คิดเป็น 0.0329% และหลังการปรับปรุงครั้งที่2คิดเป็น 0.0026% ด้านความผิดพลาดในสายการผลิต ก่อนทำการปรับปรุงคิดเป็น 0.0342% หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 คิดเป็น 0.0025% และหลังการปรับปรุงครั้งที่2 ไม่มีของเสียเกิดขึ้น ดังตาราง 89 และภาพประกอบ 54

ตาราง 89 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ลักษณะของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

| ลักษณะ
ของเสีย | ก่อนการปรับปรุง | | | หลังการปรับปรุงครั้งที่ 1 | | | หลังการปรับปรุงครั้งที่ 2 | | |
|-------------------|-----------------|-------|--------|---------------------------|------|--------|---------------------------|------|--------|
| | ผลิต | เสีย | % | ผลิต | เสีย | % | ผลิต | เสีย | % |
| Dimension | 1,580,470 | 6,050 | 0.3828 | 407,464 | 202 | 0.0496 | 231,140 | 22 | 0.0095 |
| Appearance | 1,580,470 | 9,580 | 0.6061 | 407,464 | 284 | 0.0697 | 231,140 | 109 | 0.0472 |
| Miss process | 1,580,470 | 540 | 0.0342 | 407,464 | 10 | 0.0025 | 231,140 | 0 | 0.0000 |
| Wrong part | 1,580,470 | 7,830 | 0.4954 | 407,464 | 174 | 0.0427 | 231,140 | 28 | 0.0121 |
| Function | 1,580,470 | 5,620 | 0.3556 | 407,464 | 134 | 0.0329 | 231,140 | 6 | 0.0026 |

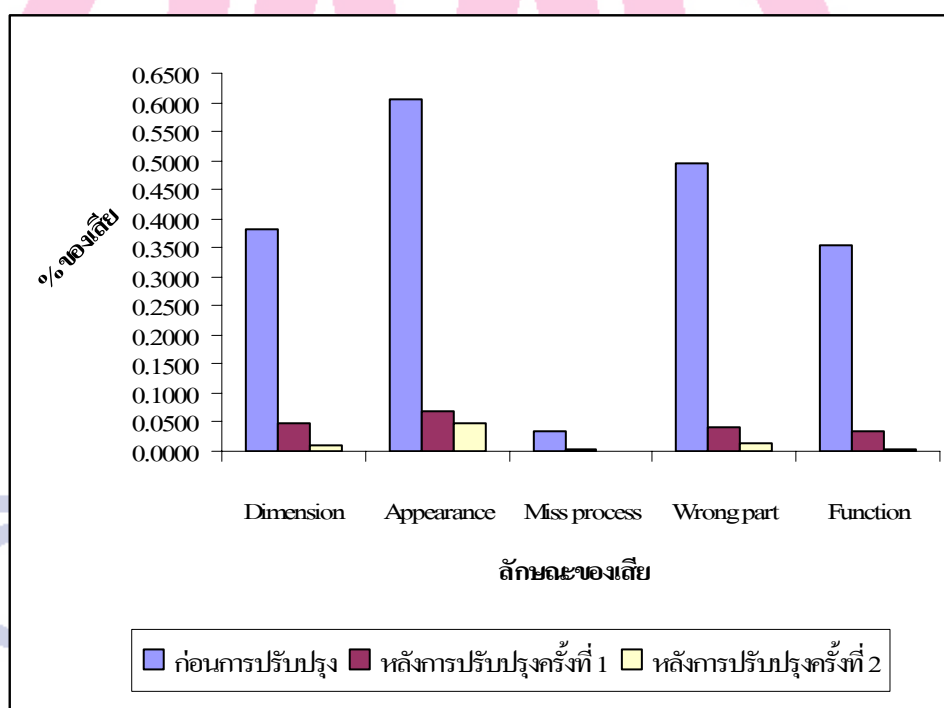

ภาพประกอบ 54 แผนภูมิเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ลักษณะของเสียก่อนและหลังการปรับปรุง

จากภาพประกอบ 54 เมื่อประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA วิเคราะห์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น, สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง การป้องกันแก้ไขเพื่อป้องกันของเสียที่เกิดขึ้นรวมถึงการกำหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการสรุปได้ดังตาราง 90

ตาราง 90 สรุปลักษณะของเสีย, ข้อบกพร่อง, สาเหตุและการป้องกัน

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Dimension | Form | <ul style="list-style-type: none"> - Insert Die - Die Height - Balancer Pressure - Die Cushion - Pressure - Die Cushion Height - Cushion Pin Length - Cushion Pin Piece | ความสูงของปีกชิ้นงาน
ไม่ได้มาตรฐาน | การตั้งความสูงของ Die | <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน -จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ -ออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานความสูงของDie |
| | Restrike & Pierce | <ul style="list-style-type: none"> - Die Height | | | |
| | Main Welding | <ul style="list-style-type: none"> -Welding current -Welding voltage -Welding speed -Air Pressure | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้
มาตรฐาน | ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง
ระยะเชื่อม | <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน -จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ -ทำจุดMarkบนชิ้นงาน -ทดลองเชื่อมชิ้นงานชิ้นแรกและตรวจสอบโดย
หัวหน้าแผนกเชื่อมเพื่อปรับพารามิเตอร์ของ
กระบวนการ |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Dimension | Main Welding | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
-อบรมพนักงาน โดยให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนว |
| | | | | การปรับความยาวเชื่อมไม่ตรงOPD | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
-แผนกควบคุมเอกสารทำการปรับปรุงOPDและ Updateหน้าสถานีงาน |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|--|--|
| Appearance | Form | <ul style="list-style-type: none"> - Insert Die - Die Height - Balancer Pressure - Die Cushion - Pressure - Die Cushion Height - Cushion Pin Length - Cushion Pin Piece | ชิ้นงานเสียรูป | วางชิ้นงานไม่ตรงStopper | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน - จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ - ติดตั้ง Limit Switch |
| | | | รอยขีด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน - จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ - ซิลิโคนน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนให้ทั่วก่อนวางชิ้นส่วนเข้าแม่พิมพ์ |
| | | | | แม่พิมพ์สกปรก | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน - จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ - ใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ - จัดทำใบตรวจสอบแม่พิมพ์ |
| | Restrike & Pierce | - Die Height | ครีป | การตั้งความสูงของDie | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน - จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ - ออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานความสูงของDie |
| | | | คมตัดชำรุด | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน - จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ - จัดทำเอกสารบำรุงรักษาเชิงป้องกันแม่พิมพ์ | |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|-------------------|--|----------------------------|--|--|
| Appearance | Restrike & Pierce | - Die Height | รอยชูด | ไม่มีการป้องกันการวางชิ้นงาน | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
-ชโลมน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นส่วนให้ทั่วก่อนวางชิ้นส่วนเข้าแม่พิมพ์ |
| | | | แม่พิมพ์สกปรก | | -ใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์
-จัดทำใบตรวจสอบแม่พิมพ์ |
| | Main Welding | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed | แนวเชื่อมแหงงเว้า | การหยุดเดินแนวเชื่อมบ่อย | -อบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-จัดทำใบ Q-Point
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | | การตั้งค่ากระแสไฟสูง | -หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | การเดินแนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ | -จัดทำใบ Q-Point |
| | | | เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม | มีฝุ่นละอองติดที่ชิ้นงาน | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | -ปรับค่าตามใบ OPD
-เพิ่มการตรวจสอบ
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | การเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | การไหลของก๊าซ CO ₂ ในสายเชื่อมไหลไม่ต่อเนื่อง | -อบรมพนักงานเรื่องการเดินแนวเชื่อม
-จัดทำใบ Q-Point |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|---|
| Miss Process | Assembly & Tack
Welding | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | Tack ไม่ครบ | Tack ไม่รอบคอบ | -อบรมการ Tack
-จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | Welding | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed | เชื่อมไม่ครบ | พนักงานลืมนเชื่อม | -ทำการติดตั้ง Counter ที่ตัวจับลวดเชื่อม
-จัดทำใบ Q-Point
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน | |
|---------------|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---|--|
| Wrong Part | Spot Nut Assembly | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed | Spot Nut M 10 กลั้บ
ด้าน | Feeder ชำรุด | - จัดทำฝาปิดถาดใส่ Nut
- จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ | |
| | Spot Nut M8 | -Welding current
-Time
-Cooling
-Air Pressure | Spot Nut M8 ไม่ติด | พนักงานไม่ปรับกระแสไฟตาม OPD | - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
- จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
- Update OPD ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน | |
| | | | | ระยะเวลาการ Spot สั้นกว่ามาตรฐาน | - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
- จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
- Update OPD ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชิ้นงาน | |
| | Main Assembly | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | เชื่อมไม่ติด | Tack ชิ้นงานไม่ติด | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟต่ำ | - หัวหน้าสายการผลิตปรับค่าตามใบ OPD
- หัวหน้าสายการผลิตตรวจสอบชิ้นส่วนแรก
- จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | | เชื่อมไม่ติด | ระยะห่างของการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | - จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
- จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | | | | | กระแสไฟต่ำเกินไป | - ออกแบบการทดลองเพื่อหาค่ากระแสที่เหมาะสม
- จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
- จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|---------------|---|---|----------------------------------|--|
| Wrong Part | Main Assembly | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | เชื่อมไม่ติด | ความเร็วในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | -จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
-อบรมพนักงานให้ฝึกทดลองเชื่อมเดินแนว |
| | | Main Welding | เชื่อมทะลุ | ตั้งค่ากระแสไฟสูง | -ออกแบบการทดลองเพื่อหาค่ากระแสที่เหมาะสม |
| | Main Welding | | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | การซึมลึกของแนวเชื่อม | การเดินลวดเชื่อมช้าเกินไป |
| | | Main Welding | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | เชื่อม | ระยะเวลาในการเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน |

ตาราง 90 ต่อ

| ลักษณะของเสีย | กระบวนการ | พารามิเตอร์ | ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก | การป้องกัน |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|
| Function | Spot Nut Assembly | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed | Spot Nut เอียง | Pin รองรับ Nut สึกหรือ | -จัดทำใบตรวจสอบ Spot Welding Machine
-จัดทำเอกสารใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | Nut Assembly | Welding current
-Welding voltage
-Welding speed | ประกอบ Nutเอียง | พนักงานตั้งค่ากระแสไฟสูง | -ปรับค่าตามใบ OPD
-เพิ่มการตรวจสอบ
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ |
| | Main Assembly | -Welding current
-Welding voltage
-Welding speed
-Air Pressure | ประกอบชิ้นส่วนเอียง | วางชิ้นงานไม่ชน Stopper | -ติดตั้ง Limit Switch
-จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
-จัดทำใบตรวจสอบคุณภาพ
-เพิ่มการตรวจชิ้นงาน 100% |
| | | | | Tack ชิ้นงานด้านเดียว | -เปลี่ยนวิธีการ Tack จาก 1 ด้าน เป็น 2 ด้าน |
| | | | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | ไม่มีกร Markตำแหน่ง | - Mark ตำแหน่งก่อนทำการ Tack |

2. ข้อเสนอแนะ

1. การแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ค่า RPN สูงนั้นควรมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าค่า RPN จะมีค่าน้อยกว่า 100 เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เนื่องจากงานวิจัยมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะชิ้นส่วนหลักของโรงงานกรณีศึกษาซึ่งมีปริมาณของเสียเกิดขึ้นสูงสุด ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรจะศึกษาชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำ FMEA ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีลักษณะกระบวนการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพ
3. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA มีข้อจำกัดในการประเมินค่า RPN เนื่องจากการให้คะแนนขึ้นกับผู้ทำการประเมินเป็นสำคัญและสเกลในการประเมินที่ใช้ 1 ถึง 10 ต้องอาศัยความสามารถของผู้ประเมินสูง คือ ผู้ประเมินต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และเที่ยงตรง ดังนั้นงานวิจัยวิจัยในอนาคตควรพยายามลดข้อจำกัดของ FMEA แบบดั้งเดิมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องการประเมินค่า RPN
4. ในงานวิจัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องการลดของเสีย โดยสร้างมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดค่า RPN เช่น เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ สร้างระบบ Poka Yoke ฯลฯ โดยงานวิจัยไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการสร้างระบบ ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย
5. งานวิจัยในอนาคตควรนำข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA สร้างเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์



บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

บรรณานุกรม

กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ FMEA. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.เอเชียเพรส จำกัด, 2547.

เฉลิมพล สีลาผาดิกุล. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบทางคุณภาพสำหรับ
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ชัยยุทธ ชนบุญสมบัติ. การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้าง
สำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEA. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

นิพนธ์ ชวนะปราณี. การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA และ FTA ในงานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.

พิศิษฐ์ เจริญกิจวิวัฒน์. การปรับปรุงคุณภาพสินค้าสำหรับลูกค้าในกรณีศึกษาของโรงงานประกอบ
แผงต่อสายเครื่องควบคุมไฟฟ้าและขั้วต่อปลายไฟฟ้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

โยชิโนบุ นายาทานิ และคณะ. 7 New QC Tools เครื่องมือคุณภาพยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.

วชิราภรณ์ เศรษฐนันท์. การลดชิ้นส่วนของเสียในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

สุวิทย์ กกล้าเฟื่อง. การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการพันสีรถยนต์.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543.

อรรถพล ฤทธิศักดิ์. การปรับปรุงคุณภาพสำหรับกระบวนการพันสีชิ้นส่วนพลาสติกใน
อุตสาหกรรมรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

- AIAG B.B., Lange K.A. and Leggett S.C. **Potential Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Reference Manual**. 3rd ed. 2001.
- Huang G.Q., Nie M. and Mak K.L. “Web-based failure mode and effect analysis (FMEA)”, **Computers and Industrial Engineering**, 37 :177 - 180, 1999.
- Richard A.H. “How to Get More Out of Your FMEA”, **Quality Digest**. June, 2001.
- Scipioni A., Saccarola G., Arena F. and Alberto S., “Strategies to assure the absence of GMO in food products application process in a confectionery firm”, **Food Control** . 16 : 569-578; September, 2005.
- Stamatis, D. H. “Failure mode and effects analysis: FMEA from theory to execution”, **ASQ Quality Press**. 1995.
- William W. Hines, Douglas C. Montgomery. **Probability and Statistics in Engineering and Management Science**. Third Edition. New York : John Wiley & Sons, 2000.



ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง ก1 ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนและของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| เดือน | A01 | | A02 | | A03 | | A04 | | A05 | |
|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|------|---------|-------|
| | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย |
| ม.ค. | 19,430 | 1,650 | 10,040 | 170 | 30,340 | 330 | 6,510 | 130 | 47,840 | 340 |
| ก.พ. | 13,250 | 790 | 8,350 | 130 | 34,860 | 310 | 2,000 | 30 | 46,000 | 150 |
| มี.ค. | 19,910 | 870 | 10,810 | 190 | 32,460 | 510 | 12,180 | 220 | 51,730 | 310 |
| เม.ย. | 14,810 | 660 | 10,710 | 550 | 45,630 | 690 | 6,210 | 130 | 48,020 | 400 |
| พ.ค. | 20,410 | 1,530 | 9,360 | 220 | 33,600 | 680 | 1,200 | 30 | 34,030 | 140 |
| มิ.ย. | 30,880 | 1,810 | 8,290 | 230 | 36,760 | 590 | 2,150 | 50 | 28,020 | 450 |
| ก.ค. | 30,070 | 810 | 12,140 | 520 | 43,790 | 800 | 4,000 | 20 | 63,390 | 380 |
| ส.ค. | 31,550 | 1,080 | 16,040 | 290 | 53,160 | 2,970 | 3,010 | 10 | 104,060 | 470 |
| ก.ย. | 29,820 | 560 | 18,250 | 320 | 37,240 | 510 | 7,800 | 80 | 64,030 | 450 |
| ต.ค. | 32,690 | 770 | 13,070 | 190 | 42,550 | 1,450 | 3,310 | 30 | 45,930 | 240 |
| พ.ย. | 27,600 | 700 | 21,730 | 420 | 39,960 | 800 | 4,140 | 90 | 62,030 | 360 |
| ธ.ค. | 10,100 | 600 | 7,450 | 100 | 36,730 | 120 | 1,000 | 10 | 38,040 | 180 |
| รวม | 280,520 | 11,830 | 146,240 | 3,330 | 467,080 | 9,760 | 53,510 | 830 | 633,120 | 3,870 |

ตาราง ก2 ข้อมูลการผลิตชิ้นส่วนและของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| เดือน | A01 | | A02 | | A03 | | A04 | | A05 | |
|-------|--------|------|---------|------|---------|------|--------|------|---------|------|
| | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย | ผลิต | เสีย |
| ม.ค. | 19,562 | 65 | 61,540 | 80 | 62,510 | 130 | 7,035 | 13 | 58,640 | 160 |
| ก.พ. | 14,052 | 29 | 64,610 | 60 | 52,160 | 80 | 3,465 | 7 | 63,890 | 180 |
| มี.ค. | 22,150 | 16 | 8,420 | 0 | 38,550 | 20 | 12,500 | 2 | 41,420 | 70 |
| เม.ย. | 18,850 | 6 | 2,520 | 0 | 48,690 | 10 | 6,750 | 1 | 31,290 | 40 |
| รวม | 74,614 | 116 | 137,090 | 140 | 201,910 | 240 | 29,750 | 23 | 195,240 | 450 |

ตาราง ก3 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A01 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | รวม |
|---------------|---------------------------------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|--------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 87 | 5.2727 | 34 | 4.3037 | 10 | 1.1494 | 32 | 4.8484 | 30 | 1.9607 | 145 | 8.0110 | 15 | 1.8518 | 23 | 2.1296 | 40 | 7.1428 | 69 | 8.9610 | 55 | 7.8571 | 20 | 3.3333 | 560 |
| Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | 275 | 16.6666 | 175 | 22.1518 | 205 | 23.5632 | 165 | 25.0000 | 255 | 16.6666 | 295 | 16.2983 | 175 | 21.6049 | 263 | 24.3518 | 87 | 15.5357 | 105 | 13.6363 | 95 | 13.5714 | 105 | 17.5000 | 2,200 |
| | แนวเชื่อมแหงหัว | 134 | 8.1212 | 35 | 4.4303 | 25 | 2.8735 | 15 | 2.2727 | 125 | 8.1699 | 185 | 10.2209 | 68 | 8.3950 | 10 | 0.9259 | 8 | 1.4285 | 12 | 1.5584 | 8 | 1.1428 | 5 | 0.8333 | 630 |
| | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | 297 | 18.0000 | 115 | 14.5569 | 183 | 21.0344 | 85 | 12.8787 | 287 | 18.7581 | 276 | 15.2486 | 140 | 17.2839 | 210 | 19.4444 | 85 | 15.1785 | 107 | 13.8956 | 85 | 12.1428 | 80 | 13.3333 | 1,950 |
| | เกิดมีดไฟจากการเชื่อม | 228 | 13.8181 | 115 | 14.5569 | 136 | 15.6321 | 116 | 17.5757 | 132 | 8.8888 | 65 | 3.5911 | 35 | 4.3209 | 36 | 3.3333 | 54 | 9.6428 | 86 | 11.1688 | 67 | 9.5714 | 70 | 11.6666 | 1,140 |
| Wrong Part | Spot Nut กลับด้าน | 30 | 1.8181 | 20 | 2.5316 | 45 | 5.1724 | 40 | 6.0606 | 65 | 4.2483 | 80 | 4.4198 | 55 | 6.7901 | 70 | 6.4814 | 40 | 7.1428 | 20 | 2.5974 | 15 | 2.1428 | 10 | 1.6666 | 490 |
| | Tack ชิ้นงานไม่ติด | 105 | 6.3636 | 70 | 8.8609 | 75 | 8.6206 | 55 | 8.3333 | 85 | 5.5555 | 145 | 8.0110 | 105 | 12.9629 | 160 | 14.8148 | 75 | 13.3928 | 80 | 10.3896 | 65 | 9.2857 | 60 | 10.0000 | 1,080 |
| | เชื่อมทะลุ | 274 | 16.6060 | 105 | 13.2911 | 45 | 5.1724 | 30 | 4.5454 | 315 | 20.5882 | 366 | 20.2209 | 60 | 7.4074 | 65 | 6.0185 | 75 | 13.3928 | 115 | 14.9350 | 135 | 19.2857 | 105 | 17.5000 | 1,690 |
| | การซึบลึกแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 36 | 2.1818 | 5 | 0.6329 | 2 | 0.2298 | 1 | 0.1515 | 8 | 0.5228 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.1234 | 20 | 1.8518 | 2 | 0.3571 | 19 | 2.4675 | 1 | 0.1428 | 5 | 0.8333 | 100 |
| Function | Spot Nut เอียง | 90 | 5.4545 | 50 | 6.3291 | 70 | 8.0459 | 60 | 9.0909 | 115 | 7.5163 | 121 | 6.6850 | 79 | 9.7530 | 125 | 17.1296 | 40 | 7.1428 | 75 | 9.7402 | 95 | 13.5714 | 70 | 11.6666 | 990 |
| | Spot Pin Guide | 8 | 0.4848 | 6 | 0.7594 | 4 | 0.4597 | 2 | 0.3030 | 5 | 0.3267 | 3 | 0.1657 | 2 | 0.2469 | 3 | 0.2777 | 0 | 0.0000 | 2 | 0.2597 | 2 | 0.2857 | 3 | 0.5000 | 40 |
| | ประกอบ Nut เอียง | 11 | 0.6666 | 10 | 1.2658 | 10 | 1.1494 | 14 | 2.1212 | 18 | 1.1764 | 24 | 1.3259 | 10 | 1.2345 | 10 | 0.9259 | 9 | 1.6071 | 10 | 1.2987 | 12 | 1.7142 | 12 | 2.0000 | 150 |
| | ประกอบชิ้นส่วนเอียง | 75 | 4.5454 | 50 | 6.3291 | 60 | 6.8965 | 45 | 6.8181 | 90 | 5.8823 | 105 | 5.8011 | 65 | 8.0246 | 85 | 7.8703 | 45 | 8.0357 | 70 | 9.0909 | 65 | 9.2857 | 55 | 9.1666 | 810 |
| รวม | | 1,563 | 95 | 756 | 96 | 860 | 99 | 628 | 95 | 1,500 | 98 | 1,665 | 92 | 795 | 98 | 1,057 | 100 | 520 | 93 | 701 | 91 | 645 | 92 | 580 | 97 | 11,270 |

ตาราง ก4 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A02 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | รวม |
|---------------|-------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 120 | 70.5882 | 90 | 69.2307 | 150 | 78.9473 | 440 | 80.0000 | 130 | 59.0909 | 110 | 47.8260 | 150 | 28.8461 | 130 | 44.8275 | 260 | 81.2500 | 110 | 57.8947 | 350 | 83.3333 | 80 | 80.0000 | 2,120 |
| Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 10 | 5.8823 | 0 | 0.0000 | 20 | 10.5263 | 30 | 5.4545 | 20 | 9.0909 | 0 | 0.0000 | 360 | 69.2307 | 160 | 55.1724 | 30 | 9.3750 | 40 | 21.0526 | 10 | 2.3809 | 0 | 0.0000 | 680 |
| | การซึมลึกของแนวเชื่อม | 10 | 5.8823 | 0 | 0.0000 | 10 | 5.2631 | 10 | 1.8181 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10 | 3.1250 | 0 | 0.0000 | | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 40 |
| Function | ประกอบเอียง | 30 | 17.6470 | 40 | 30.7692 | 10 | 5.2631 | 70 | 12.7272 | 70 | 31.8181 | 120 | 52.1739 | 10 | 1.9230 | 0 | 0.0000 | 20 | 6.2500 | 40 | 21.0526 | 60 | 14.2857 | 20 | 20.0000 | 490 |
| รวม | | 170 | 100 | 130 | 100 | 190 | 100 | 550 | 100 | 220 | 100 | 230 | 100 | 520 | 100 | 290 | 100 | 320 | 100 | 190 | 100 | 420 | 100 | 100 | 100 | 3330 |

ตาราง ก5 เบอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A03 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | รวม | | |
|---------------|-------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | | | |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 10 | 3.0303 | 0 | 0.0000 | 160 | 31.3725 | 130 | 18.8406 | 160 | 23.5294 | 120 | 20.3390 | 0 | 0.0000 | 2,400 | 80.8081 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 80 | 66.6667 | 3,060 |
| Miss Process | Tack ไม่ครบ | 50 | 15.1515 | 0 | 0.0000 | 40 | 7.8431 | 20 | 2.8986 | 50 | 7.3529 | 10 | 1.6949 | 50 | 6.2500 | 20 | 0.6734 | 40 | 7.8431 | 10 | 0.6897 | 10 | 1.2500 | 20 | 16.6667 | 320 | | |
| Wrong Part | เชื่อม ไม่ติด | 70 | 21.2121 | 150 | 48.3871 | 110 | 21.5686 | 200 | 28.9855 | 0 | 0.0000 | 50 | 8.4746 | 180 | 22.5000 | 190 | 6.3973 | 100 | 19.6078 | 410 | 28.2759 | 310 | 38.7500 | 0 | 0.0000 | 1,770 | | |
| | Spot ไม่ติด | 110 | 33.3333 | 90 | 29.0323 | 80 | 15.6863 | 320 | 46.3768 | 370 | 54.4118 | 120 | 20.3390 | 160 | 20.0000 | 60 | 2.0202 | 150 | 29.4118 | 80 | 5.5172 | 40 | 5.0000 | 20 | 16.6667 | 1,600 | | |
| | Spot กลับด้าน | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | | |
| Function | ประกอบเอียง | 10 | 3.0303 | 20 | 6.4516 | 0 | 0.0000 | 20 | 2.8986 | 20 | 2.9412 | 80 | 13.5593 | 10 | 1.2500 | 40 | 1.3468 | 0 | 0.0000 | 30 | 2.0690 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 230 |
| | Tack ไม่ตรงตำแหน่ง | 80 | 24.2424 | 50 | 16.1290 | 120 | 23.5294 | 0 | 0.0000 | 80 | 11.7647 | 210 | 35.5932 | 400 | 50.0000 | 260 | 8.7542 | 220 | 43.1373 | 920 | 63.4483 | 440 | 55.0000 | 0 | 0.0000 | 2,780 | | |
| รวม | | 330 | 100 | 310 | 100 | 510 | 100 | 690 | 100 | 680 | 100 | 590 | 100 | 800 | 100 | 2,970 | 100 | 510 | 100 | 1,450 | 100 | 800 | 100 | 120 | 100 | 9,760 | | |

ตาราง ก6 เบอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A04 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | รวม |
|---------------|------------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-----|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 4 | 3.0769 | 2 | 6.6667 | 4 | 1.8182 | 7 | 5.3846 | 2 | 6.6667 | 1 | 2.0000 | 1 | 5.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 2.5000 | 1 | 3.3333 | 4 | 4.4444 | 2 | 20.0000 | 30 |
| Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | 10 | 7.6923 | 5 | 16.6667 | 12 | 5.4545 | 11 | 8.4615 | 2 | 6.6667 | 5 | 10.0000 | 1 | 5.0000 | 2 | 20.0000 | 3 | 3.7500 | 9 | 30.0000 | 9 | 10.0000 | 1 | 10.0000 | 70 |
| Miss Process | เชื่อมไม่ครบ | 43 | 33.0769 | 12 | 40.0000 | 63 | 28.6364 | 55 | 42.3077 | 8 | 26.6667 | 11 | 22.0000 | 4 | 20.0000 | 2 | 20.0000 | 11 | 13.7500 | 2 | 6.6667 | 8 | 8.8889 | 1 | 10.0000 | 220 |
| Wrong Part | เชื่อมทะลุ | 56 | 43.0769 | 7 | 23.3333 | 91 | 41.3636 | 33 | 25.3846 | 13 | 43.3333 | 19 | 38.0000 | 10 | 50.0000 | 3 | 30.0000 | 39 | 48.7500 | 11 | 36.6667 | 54 | 60.0000 | 4 | 40.0000 | 340 |
| | การซึมลึกของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 2 | 1.5385 | 1 | 3.3333 | 5 | 2.2727 | 8 | 6.1538 | 2 | 6.6667 | 3 | 6.0000 | 1 | 5.0000 | 1 | 10.0000 | 4 | 5.0000 | 3 | 10.0000 | 9 | 10.0000 | 1 | 10.0000 | 40 |
| Function | ประกอบ Nut เอียง | 15 | 11.5385 | 3 | 10.0000 | 45 | 20.4545 | 16 | 12.3077 | 3 | 10.0000 | 11 | 22.0000 | 3 | 15.0000 | 2 | 20.0000 | 21 | 26.2500 | 4 | 13.3333 | 6 | 6.6667 | 1 | 10.0000 | 130 |
| รวม | | 126 | 100 | 28 | 100 | 216 | 100 | 123 | 100 | 28 | 100 | 49 | 100 | 19 | 100 | 10 | 100 | 78 | 100 | 29 | 100 | 86 | 100 | 8 | 100 | 800 |

ตาราง ก7 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A05 ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2550

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | | พ.ค. | | มิ.ย. | | ก.ค. | | ส.ค. | | ก.ย. | | ต.ค. | | พ.ย. | | ธ.ค. | | รวม |
|---------------|---------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | |
| Dimension | ความสูงปีกชิ้นงาน ไม่ได้มาตรฐาน | 10 | 2.9412 | 10 | 6.6667 | 20 | 6.4516 | 30 | 7.5000 | 40 | 28.5714 | 20 | 4.4444 | 20 | 5.2632 | 40 | 8.5106 | 20 | 4.4444 | 0 | 0.0000 | 40 | 11.1111 | 30 | 16.6667 | 280 |
| Appearance | เกิดครีป | 140 | 41.1765 | 50 | 33.3333 | 130 | 41.9355 | 160 | 40.0000 | 0 | 0.0000 | 210 | 46.6667 | 240 | 63.1579 | 180 | 38.2979 | 170 | 37.7778 | 110 | 45.8333 | 130 | 36.1111 | 40 | 22.2222 | 1,560 |
| | รอยขีด | 170 | 50.0000 | 90 | 60.0000 | 120 | 38.7097 | 130 | 32.5000 | 100 | 71.4286 | 170 | 37.7778 | 110 | 28.9474 | 210 | 44.6809 | 190 | 42.2222 | 100 | 41.6667 | 180 | 50.0000 | 110 | 61.1111 | 1,680 |
| | ชิ้นงานเสียรูป | 20 | 5.8824 | 0 | 0.0000 | 40 | 12.9032 | 80 | 20.0000 | 0 | 0.0000 | 50 | 11.1111 | 10 | 2.6316 | 40 | 8.5106 | 70 | 15.5556 | 30 | 12.5000 | 10 | 2.7778 | 0 | 0.0000 | 350 |
| รวม | | 340 | 100 | 150 | 100 | 310 | 100 | 400 | 100 | 140 | 100 | 450 | 100 | 380 | 100 | 470 | 100 | 450 | 100 | 240 | 100 | 360 | 100 | 180 | 100 | 3870 |

ตาราง ก8 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A01 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของข้อบกพร่องเกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | |
|---------------|--------------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | 1 | 1.53846 | 1 | 3.44828 | 1 | 6.2500 | 1 | 16.6667 |
| Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | 11 | 16.9231 | 4 | 13.7931 | 2 | 12.5000 | 0 | 0 |
| | แนวเชื่อมแหงงเว้า | 3 | 4.61538 | 1 | 3.44828 | 2 | 12.5000 | 1 | 16.6667 |
| | แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ | 1 | 1.53846 | 1 | 3.44828 | 1 | 6.2500 | 1 | 16.6667 |
| | เกิดเม็ดไฟจากการเชื่อม | 2 | 3.07692 | 0 | 0 | 1 | 6.2500 | 1 | 16.6667 |
| Wrong Part | Spot Nut กลับด้าน | 9 | 13.8462 | 6 | 20.6897 | 2 | 12.5000 | 0 | 0 |
| | Tack ชิ้นงานไม่ติด | 1 | 1.53846 | 0 | 0 | 1 | 6.2500 | 1 | 16.6667 |
| | เชื่อมทะลุ | 19 | 29.2308 | 8 | 27.5862 | 2 | 12.5000 | 0 | 0 |
| | การซึ่มลึกแนวเชื่อม
ไม่ได้มาตรฐาน | 1 | 1.53846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Spot Nut เอียง | 14 | 21.5385 | 7 | 24.1379 | 3 | 18.7500 | 0 | 0 |
| | Spot Pin Guide | 1 | 1.53846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ประกอบ Nut เอียง | 2 | 3.07692 | 1 | 3.44828 | 1 | 6.2500 | 1 | 16.6667 |
| | ประกอบชิ้นส่วนเอียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | รวม | 65 | 100 | 29 | 100 | 16 | 100 | 6 | 100 |

ตาราง ก9 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A02 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | |
|---------------|-------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | การชำรุดของแนวเชื่อม | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Function | ประกอบเอียง | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| รวม | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ตาราง ก10 เปอร์เซนต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A03 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | |
|---------------|-------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|----------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 30 | 23.0769 | 20 | 25.0000 | 10 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| Miss Process | ลืมหักร | 10 | 7.6923 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Wrong Part | เชื่อมไม่ติด | 10 | 7.6923 | 10 | 12.5000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | Spotไม่ติด | 40 | 30.7692 | 20 | 25.0000 | 10 | 50.0000 | 10 | 100.0000 |
| | Spotกลับด้าน | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Function | ประกอบเอียง | 10 | 7.6923 | 10 | 12.5000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | Tackไม่ตรงตำแหน่ง | 30 | 23.0769 | 20 | 25.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| รวม | | 130 | 100 | 80 | 100 | 20 | 100 | 10 | 100 |

ตาราง ก11 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A04 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | |
|---------------|------------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|----------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % |
| Dimension | ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Appearance | เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม | 1 | 7.6923 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Miss Process | เชื่อมไม่ครบ | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Wrong Part | เชื่อมทะลุ | 6 | 46.1538 | 4 | 57.1428 | 1 | 50.0000 | 1 | 100.0000 |
| | การซึมลึกของแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Function | ประกอบ Nut เอียง | 6 | 46.1538 | 3 | 42.8571 | 1 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| รวม | | 13 | 100 | 7 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 |

ตาราง ก12 เปอร์เซ็นต์ของเสียที่เกิดขึ้นของชิ้นส่วน A05 ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน 2551

| ลักษณะของเสีย | ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น | ม.ค. | | ก.พ. | | มี.ค. | | เม.ย. | |
|---------------|--------------------------------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % | เสีย | % |
| Dimension | ความสูงปีกชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน | 50 | 25.0000 | 30 | 21.4286 | 10 | 14.2857 | 0 | 0.0000 |
| Appearance | เกิดครีป | 60 | 30.0000 | 40 | 28.5714 | 20 | 28.5714 | 20 | 50.0000 |
| | รอยขีด | 60 | 30.0000 | 50 | 35.7143 | 40 | 57.1429 | 20 | 50.0000 |
| | ชิ้นงานเสียรูป | 30 | 15.0000 | 20 | 14.2857 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| รวม | | 200 | 100 | 140 | 100 | 70 | 100 | 40 | 100 |



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY



ภาคผนวก ข
วิธีการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง ข1 Work Instruction ชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Welding

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Welding | | | | | |
|--|----------|--|--|---------------|----------------------------|
| ชิ้นส่วน A01 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Main Welding | | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงาน | | พนักงานเชื่อม | 1. ประกอบชิ้น |
| | 2 | ตรวจสอบ Jig ในการประกอบ | | พนักงานเชื่อม | 2. ปฏิบัติงานข้ามกระบวนการ |
| | 3 | นำชิ้นงาน A01-01 วางบน Jig ให้ชนกับ Stopper | | พนักงานเชื่อม | 3. การเดินลวดเชื่อม |
| | 4 | นำชิ้นงาน A01-04 ประกบกับชิ้นงาน A01-01 | | พนักงานเชื่อม | |
| | 5 | นำชิ้นงาน A01-02 ประกบกับชิ้นงาน A01-01 | | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | นำชิ้นงาน A01-03 ประกบกับชิ้นงาน A01-01 | | พนักงานเชื่อม | |
| | 7 | เปิดสวิตช์ทำการล๊อคชิ้นงานกับ Jig | | พนักงานเชื่อม | |
| | 7.1 | ตรวจสอบชิ้นงานทุกตัวไม่ให้หลวมหรือชิ้นงานเอียง | | พนักงานเชื่อม | |
| | 7.2 | ทำการระบุตำแหน่งที่ทำการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 8 | ตรวจสอบตำแหน่งในการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 9 | ทำการเชื่อมชิ้นงานให้ติดกัน ณ ตำแหน่งในการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 10 | ตรวจสอบการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 10.1 | ชิ้นงานต้องไม่มีเม็ดไฟจากการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 10.2 | ชิ้นงานจะต้องไม่เชื่อมทะลุ | | พนักงานเชื่อม | |
| | 11 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | | พนักงานเชื่อม | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | | |
| 1. แว่นตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เฝ้ายาม 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปลอกแขนหนัง | | | | | |

WI-MF-01-05

ตาราง ข2 Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Assembly

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Assembly | | | | |
|---|----------|---|---------------|------------------------|
| ชิ้นส่วน A02 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | | ผู้อนุมัติ |
| | | กระบวนการ Assembly | | ผู้ทบทวน |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ปรับตั้งเครื่องจักรตามใบ OPD | พนักงานเชื่อม | 1.ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ |
| | 2 | ทำความสะอาดและปรับฟิต Stopper ก่อนขึ้นชิ้นงาน | พนักงานเชื่อม | 2.ประกอบเอียง |
| | 3 | ตรวจสอบ จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องประกอบก่อนทำการเชื่อมดังนี้ | พนักงานเชื่อม | 3.เชื่อมไม่ครบ |
| | 3.1 | ชิ้นส่วน A02-01 จำนวน 1 ชิ้น | พนักงานเชื่อม | 4.ปฏิบัติข้ามกระบวนการ |
| | 3.2 | ชิ้นส่วน A02-02 จำนวน 1 ชิ้น | พนักงานเชื่อม | |
| | 3.3 | ชิ้นส่วน A02-03 จำนวน 1 ชิ้น | พนักงานเชื่อม | |
| | 3.4 | ชิ้นส่วน Nut M8 จำนวน 1 ชิ้น | พนักงานเชื่อม | |
| | 4 | ทำการกำหนดตำแหน่งเชื่อมของชิ้นงานก่อนโดยใช้ปากกาMarker | พนักงานเชื่อม | |
| | 5 | นำ ชิ้นงาน วางบน Stopper | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | เชื่อมชิ้นงานเป็นจุดๆ ชั่วคราว | พนักงานเชื่อม | |
| | 7 | นำชิ้นงานออกจากStopperอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขีด | พนักงานเชื่อม | |
| | 8 | ตรวจสอบรอยเชื่อมของชิ้นงาน โดยตรวจสอบตาม | พนักงานเชื่อม | |
| | | ใบตรวจสอบคุณภาพ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปกอกแขนหนัง | | | | |

WI-MF-01-01

ตาราง ข3 Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Main Welding

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Main Welding | | | | | |
|---|----------|---|--|---------------|------------------------|
| ชิ้นส่วน A02 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Main Welding | | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ปรับตั้งเครื่องจักรตามใบOPD | | พนักงานเชื่อม | 1.ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ |
| | 2 | ทำความสะอาด ชิ้นงานก่อนการเชื่อม โดยใช้แปรงลวดขัด | | พนักงานเชื่อม | 2.ประกอบเอียง |
| | 3 | ตรวจสอบ จำนวนชิ้นส่วน ก่อนทำการเชื่อมดังนี้ | | พนักงานเชื่อม | 3.เชื่อมไม่ครบ |
| | 3.1 | ชิ้นส่วน A02-01 จำนวน 1 ชิ้น | | พนักงานเชื่อม | 4.ปฏิบัติข้ามกระบวนการ |
| | 3.2 | ชิ้นส่วน A02-02 จำนวน 1 ชิ้น | | พนักงานเชื่อม | |
| | 3.3 | ชิ้นส่วน A02-03 จำนวน 1 ชิ้น | | พนักงานเชื่อม | |
| | 3.4 | ชิ้นส่วน Nut M8 จำนวน 1 ชิ้น | | พนักงานเชื่อม | |
| | 3.5 | ดูใบกำหนดตำแหน่งระยะการเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 4 | นำ ชิ้นงาน วางบน โต๊ะเชื่อม | | พนักงานเชื่อม | |
| | 5 | เชื่อมชิ้นงานตามจุด ต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้ | | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | ตรวจสอบรอยเชื่อมของชิ้นงานโดยตรวจสอบตาม | | พนักงานเชื่อม | |
| | | ใบตรวจสอบคุณภาพ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปกอกแขนหนัง | | | | | |

WI-MF-01-02

ตาราง ข4 Work Instruction ชั้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Nut M8

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชั้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Nut M8 | | | | |
|---|----------|--|---------------|-------------------|
| ชั้นส่วน 03 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | | ผู้อนุมัติ |
| | | กระบวนการ Spot Nut M8 | | ผู้ทบทวน |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ปรับแต่งเครื่อง Spot ตามขั้นตอน Spot | พนักงานเชื่อม | 1.Nutกลับด้าน |
| | 2 | ทำความสะอาดหัว Spot | พนักงานเชื่อม | 2.ปฏิบัติงานข้าม |
| | 3 | ทำการทดสอบ Spot | พนักงานเชื่อม | กระบวนการ |
| | 4 | ตรวจสอบก่อนการผลิต | พนักงานเชื่อม | 3.Spot Nut ไม่ติด |
| | 5 | นำชิ้นงานวางบน Jig | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | นำ Nut วางบนชิ้นงาน 2 ตัว | พนักงานเชื่อม | |
| | | 6.1 ตรวจสอบ Nut ไม่ให้กลับด้าน | พนักงานเชื่อม | |
| | 7 | เปิดสวิตซ์ทำการล็อกชิ้นงานกับ Jig | พนักงานเชื่อม | |
| | 8 | ทำการ Spot Nut M8 ให้ติดกับชิ้นงานทั้ง 2 ตัว | พนักงานเชื่อม | |
| | 9 | นำชิ้นงานออกจาก Jig | พนักงานเชื่อม | |
| | 10 | ตรวจสอบจุด Spot ทุกจุด | พนักงานเชื่อม | |
| | 11 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | พนักงานเชื่อม | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1. แว่นตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เฝ้ายาม 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปกอกแขนหนัง | | | | |

WI-MF-01-01

ตาราง ข5 Work Instruction ชั้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Washer

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชั้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Washer | | | | | |
|--|----------|---|---------------|----------------------|----------|
| ชั้นส่วน A03 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Spot Washer | | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง | |
| | 1 | ปรับเครื่อง Spot ตามขั้นตอนการ Spot | พนักงานเชื่อม | 1.Washer กลับด้าน | |
| | 2 | ทำความสะอาดหัว Spot และเช็คหัว Spot | พนักงานเชื่อม | 2.ปฏิบัติงานข้าม | |
| | 3 | ทำการทดลอง Spot | พนักงานเชื่อม | กระบวนการ | |
| | 4 | ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการผลิต | พนักงานเชื่อม | 3.Spot Washer ไม่ติด | |
| | 5 | นำชิ้นงานวางบนหัว Spot | พนักงานเชื่อม | | |
| | 6 | นำ Washer วางบนชิ้นงาน | พนักงานเชื่อม | | |
| | | 6.1 ตรวจสอบ Washer ไม่ให้กลับด้าน | พนักงานเชื่อม | | |
| | | 6.2 วาง Washer ให้ขา Washer ตรงกันทุกจุด | พนักงานเชื่อม | | |
| | 7 | เหยียบสวิตช์ที่เป็นเหยียบ | พนักงานเชื่อม | | |
| | 8 | เครื่อง Spot ทำการ Spot Washer กับชิ้นงาน | พนักงานเชื่อม | | |
| | 9 | รอให้หัว Spot ดันกลับ นำชิ้นงานออกจากหัว Spot | พนักงานเชื่อม | | |
| | 10 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | พนักงานเชื่อม | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปลอกแขนหนัง | | | | | |

WI-MF-01-02

ตาราง ข6 Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Assembly & Tack Welding

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Assembly&Tack Welding | | | | |
|--|----------|---|---------------|------------------------|
| ชิ้นส่วน A03 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Assembly&Tack Welding | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ตรวจสอบ Jig ในการประกอบ | พนักงานเชื่อม | 1.ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ |
| | 2 | นำชิ้นงาน A101 วางบน Jig ให้ชนกับ Stopper | พนักงานเชื่อม | 2.ประกอบเอียง |
| | 3 | นำชิ้นงาน A102 ประกอบกับชิ้นงาน A101 | พนักงานเชื่อม | 3.Tack ไม่ครบ |
| | 4 | นำชิ้นงาน A104 จำนวน 2 ตัว ประกอบกับชิ้นงาน A101 | พนักงานเชื่อม | 4.ปฏิบัติงานข้าม |
| | | บน Jig ให้ตรงจุด | พนักงานเชื่อม | กระบวนการ |
| | 5 | นำชิ้นงานวางบน Stopper โดยดูจากใบ Q.Point ที่ติดไว้หน้าสถานีงาน | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | เปิดสวิตซ์ทำการล็อกชิ้นงานกับ Jig | พนักงานเชื่อม | |
| | | 6.1 ตรวจสอบชิ้นงานทุกตัวไม่ให้หลวมหรือชิ้นงานเอียง | พนักงานเชื่อม | |
| | | 6.2 ทำการระบุตำแหน่งที่ทำการ Tack | พนักงานเชื่อม | |
| | 7 | ตรวจสอบตำแหน่งในการ Tack | พนักงานเชื่อม | |
| | 8 | ทำการ Tack ชิ้นงานให้ติดกัน ณ ตำแหน่งในการ Tack | พนักงานเชื่อม | |
| | 9 | ตรวจสอบการ Tack | พนักงานเชื่อม | |
| | | 9.1 จะต้องไม่ลืม Tack จุดใดจุดหนึ่ง | พนักงานเชื่อม | |
| | | 9.2 เช็ตำแหน่งในการ Tack ให้ตรงจุด | พนักงานเชื่อม | |
| | 10 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | พนักงานเชื่อม | |
| | | | | |
| | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปกอกแขนหนัง | | | | |

WI-MF-01-03

ตาราง ข7 Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Main Welding by Robot

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Main Welding by Robot | | | | |
|--|----------|---|---------------|--------------------------|
| ชิ้นส่วน A03 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายเชื่อม | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Main Welding by Robot | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ปรับตั้งเครื่อง Robot Welding ตามขั้นตอนการ Main Welding by Robot | พนักงานเชื่อม | 1.การปรับตั้งเครื่องจักร |
| | | | พนักงานเชื่อม | 2.ปฏิบัติงานข้าม |
| | 2 | ทำความสะอาด Jig และหัวเชื่อม Robot | พนักงานเชื่อม | กระบวนการ |
| | 3 | นำชิ้นงานที่ Tack มาวางลงที่ Jig เครื่อง Robot | พนักงานเชื่อม | 3.แนวเชื่อมไม่ครบ |
| | 4 | กดสวิตช์เครื่อง Robot ทำงานอัตโนมัติ | พนักงานเชื่อม | |
| | 5 | นำชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จออกจาก Jig | พนักงานเชื่อม | |
| | 6 | ตรวจสอบแนวเชื่อม | พนักงานเชื่อม | |
| | | 6.1 ความยาวแนวเชื่อม | พนักงานเชื่อม | |
| | | 6.2 ความสมบูรณ์แนวเชื่อม | พนักงานเชื่อม | |
| | 7 | ตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อส่งขั้นตอนต่อไป | พนักงานเชื่อม | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety
6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปลอกแขนหนัง | | | | |

WI-MF-01-04

ตาราง ข9 Work Instruction ชั้นส่วน A05 กระบวนการ Form

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชั้นส่วน A05 กระบวนการ Form | | | | |
|--|----------|---|----------------|-------------------------|
| ชั้นส่วน A05 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายผลิต | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Form | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง |
| | 1 | ยกแม่พิมพ์ขึ้นตอน Form วางบน Plate เครื่อง Press | พนักงานขึ้นรูป | 1. ใส่งานกลับด้าน |
| | 2 | ทำการยึดแม่พิมพ์เข้ากับ Plate ด้วยNut | พนักงานขึ้นรูป | 2. ไม่ชโลมน้ำมัน |
| | 3 | ทำการทดลองขึ้นลงความสูงของDieก่อนทำการขึ้นรูป | พนักงานขึ้นรูป | 3. ปฏิบัติข้ามกระบวนการ |
| | | 3.1 ตรวจสอบแรงดันก่อนเริ่มกระบวนการ | | การ |
| | 4 | พนักงานผลิตประจำเครื่องใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ | พนักงานขึ้นรูป | 4. ลืมเปิดลม Cushion |
| | 5 | ตรวจสอบ Material ก่อนทำการขึ้นรูป | พนักงานขึ้นรูป | Pin |
| | 6 | ชโลมน้ำมันMaterial ก่อนวางบนแม่พิมพ์ | พนักงานขึ้นรูป | 5. วางไม้ชนStopper |
| | 7 | นำ Material วางบนแม่พิมพ์ให้ชน Stopperโดยดูจากใบ <i>Q-Point</i> | พนักงานขึ้นรูป | |
| | 8 | ทำการเปิดลม Cushion Pin | พนักงานขึ้นรูป | |
| | 9 | กด Remote เดินเครื่องผลิตชิ้นงานขึ้นตอน Form | พนักงานขึ้นรูป | |
| | 10 | นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ด้วยระยะรั้วไม่ให้เกิดรอยขีด | พนักงานขึ้นรูป | |
| | 11 | ตรวจสอบรอยพับของชิ้นงาน | พนักงานขึ้นรูป | |
| | 12 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | พนักงานขึ้นรูป | |
| | | | | |
| | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety | | | | |
| 6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปกอกแขนหนัง | | | | |

WI-MF-01-01

ตาราง ข10 Work Instruction ชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Restrike&Pierce

| วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction ชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Restrike&Pierce | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------------------------|----------|
| ชิ้นส่วน A05 | | แผนกที่รับผิดชอบ ฝ่ายผลิต | | ผู้อนุมัติ | ผู้ทบทวน |
| | | กระบวนการ Restrike&Pierce | | | |
| รูปภาพ | ลำดับที่ | ขั้นตอนและวิธีการทำงาน | ผู้ปฏิบัติงาน | ข้อควรระวัง | |
| | 1 | ยกแม่พิมพ์ขึ้นตอน Restrike&Pierce วางบน Plate เครื่อง Press | พนักงานขึ้นรูป | 1.ใส่งานกลับด้าน | |
| | 2 | ทำการซึบแม่พิมพ์เข้ากับ Plate ด้วยNut | พนักงานขึ้นรูป | 2.ไม่ชโลมน้ำมัน | |
| | 3 | ทำการทดลองขึ้นลงก่อนทำการผลิต | พนักงานขึ้นรูป | 3.ปฏิบัติข้ามกระบวนการ | |
| | 4 | พนักงานผลิตประจำเครื่องใช้ลมเป่าทำความสะอาดแม่พิมพ์ | พนักงานขึ้นรูป | การ | |
| | 5 | ตรวจสอบ Material ก่อนทำการผลิต | พนักงานขึ้นรูป | 4.ลิ้มเปิดลม Cushion | |
| | 6 | ชโลมน้ำมันMaterial ก่อนวางบนแม่พิมพ์ | พนักงานขึ้นรูป | Pin | |
| | 6 | นำ Material วางบนแม่พิมพ์ให้ชน Stopper | พนักงานขึ้นรูป | 5.วางไม้ชนStopper | |
| | 7 | ทำการเปิดลม Cushion Pin Restrike&Pierce | พนักงานขึ้นรูป | | |
| | 8 | กด Remote เดินเครื่องผลิตชิ้นงานขึ้นตอน Restrike&Pierce | พนักงานขึ้นรูป | | |
| | 9 | นำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ด้วยระยะรั้งไม่ให้เกิดรอยขีด | พนักงานขึ้นรูป | | |
| | 10 | ตรวจสอบรอยพับของชิ้นงาน | พนักงานขึ้นรูป | | |
| | 11 | ตรวจสอบคุณภาพตามใบตรวจสอบคุณภาพ | พนักงานขึ้นรูป | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง 5. รองเท้า Safety | | | | | |
| 6. ผ้าคลุมศีรษะ 7. ปลอกแขนหนัง | | | | | |

WI-MF-01-02



ภาคผนวก ค

ใบตรวจสอบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตารางที่ ค1 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Spot Nut Assembly

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A01 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Spot Nut Assembly | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเชื่อม | | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| | | | | | OK | NG |
| 1 | การจับยึดของ Nut Spot | ประแจ Torque | ≥ 1100 Kgf.cm | 2 h/ครั้ง | | |
| | | | | เมื่อเปลี่ยนหัว Tip | | |
| 2 | ความสมบูรณ์ของเกลียว | ใช้ Bolt ขึ้น | ขันได้ | 2 h/ครั้ง | OK | NG |
| 3 | การแต่งหัว Spot Tip | ตะไบ | 2 h/ครั้ง | 2 h/ครั้ง | OK | NG |
| 4 | จำนวน Nut Spot | นับจำนวน | 2 ชิ้น | ทุกตัว | OK | NG |
| 5 | ความสมบูรณ์ของ Nut | สายตา | Nut ไม่เอียง | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Nut ไม่กลับด้าน | ทุกตัว | OK | NG |
| 6 | ความสมบูรณ์ของรอย Spot | สายตา | ไม่แตกร้าว | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่มี Spot ผิดจุด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่มีรอย | ทุกตัว | OK | NG |
| 7 | แรงคั้นลม | คูเกจวัด | 3.0 ± 0.5 Kg/cm ² | 2 h/ครั้ง | | |
| 5 | ค่ากระแสเชื่อม | คูเกจวัด | 12500 ± 300 A | 2 h/ครั้ง | | |
| 6 | เวลาเชื่อม | คูเกจวัด | 7 ± 3 Cyclic | 2 h/ครั้ง | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ(Shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเหตุ | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ค2 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Nut Assembly M8

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A01 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Nut Assembly M8 | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| | | | | | OK | NG |
| | | | | เมื่อเปลี่ยนหัว Tip | | |
| 2 | การขัดแต่งหัว Spot Tip | ตะไบ | ทุก 2 ชม. | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 3 | จำนวน Nut | นับจำนวน | 3 ชิ้น | ทุกตัว | OK | NG |
| 4 | ความสมบูรณ์ของ Nut | สายตา Sample part | ประกอบถูกต้องตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Nut ไม่กลับด้าน | ทุกตัว | OK | NG |
| 5 | ความสมบูรณ์ของรอยSpot | สายตา Sample part | ไม่แตกร้าว | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่ Spot ผิดจุด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Spot ให้ติด | ทุกตัว | OK | NG |
| 6 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200 - 250 A | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | |
| 7 | ค่าแรงดัน | คูมิเตอร์ | 18 - 22 V | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | |
| 8 | อัตราการไหลของ CO ₂ | คูเกจวัด | 20 - 25 L/min | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | |
| 9 | ความเร็วในการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 5 m/min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 10 | ระยะห่างของการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 5 mm | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | | กะ (shift) |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ค3 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Assembly

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A01 | | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Main Assembly | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเชื่อม | | |
| | | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | | |
| | | | | | OK | NG | |
| | | | ประกอบทุกตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG | |
| | | | ประกอบไม่เอียง | ทุกตัว | OK | NG | |
| 2 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตา Sample part | ไม่มีฟองอากาศ | ทุกตัว | OK | NG | |
| | | | ไม่เชื่อมผิดแนว | ทุกตัว | OK | NG | |
| | | | ไม่เชื่อมทะลุ | ทุกตัว | OK | NG | |
| 3 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200-250 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | | |
| 4 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18-22 V | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | | |
| 5 | อัตราการไหลของ Co2 | คูเกจวัด | 15-25-L / min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | | |
| 6 | ความเร็วในการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 5 m/min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | | |
| 7 | ระยะห่างของการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 5 mm | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล็อต | | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | | |

FO-MF-01-04

ตารางที่ ค4 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A01 กระบวนการ Main Welding

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A01 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Main Welding | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : ฝ่ายเชื่อม | | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| | | | | | OK | NG |
| 1 | ความสมบูรณ์ของ
รูปร่าง | ใช้สายตาตรวจสอบ
Sample Part | ประกอบถูกต้องตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ประกอบ Nut ไม่เอียง | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของ
แนวเชื่อม | สายตา | ไม่เกิดฟองอากาศใน | ทุกตัว | OK | NG |
| | | สายตา | แนวเชื่อมไม่แหงงเว้า | ทุกตัว | OK | NG |
| | | สายตา | แนวเชื่อมต้องราบเรียบ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | เวอร์เนีย,บรรทัด | ความยาวของแนวเชื่อม | ทุกตัว | OK | NG |
| | | สายตา | แนวเชื่อมไม่ทะลุ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | สายตา | ไม่เกิดเม็ดไฟ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | Macro Test | การซึมลึกของแนว | 1 ชิ้น/เดือน | OK | NG |
| 3 | ค่ากระแสไฟการ | คูมิเตอร์ | 200 - 250 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 4 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18 - 22 V | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 5 | อัตราการไหลของ | คูเกจวัด | 20 - 25 L/min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 6 | ความเร็วในการ | คูมิเตอร์ | 5 m/min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 7 | ระยะห่างของการ | คูมิเตอร์ | 5 mm | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ(Shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายลือต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ค5 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Assembly

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A02 | | | | | วันที่ : | |
| ชื่อขั้นตอน : Assembly | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตาเทียบกับ
Sample part | ประกอบทุกตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตาเทียบกับ
Sample part | เชื่อมให้ติด
ไม่มีรอยแยก | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | การเชื่อมติดของชิ้นงาน | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ชิ้นส่วนไม่ละลาย | ทุกตัว | OK | NG |
| 3 | จำนวน Nut M8 | นับจำนวน | 1 ชิ้น | ทุกตัว | | |
| 4 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200-250 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 5 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18-22 V | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 6 | อัตราการไหลของ Co2 | คูเกจวัด | อัตราไหล 15-25 L / min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 7 | ลักษณะภายนอก Stopper | สายตา | ไม่สกปรก | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| | | | ไม่สึกหรอ | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| | | | ไม่หลวม | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | กะ (shift) | | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ๓6 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A02 กระบวนการ Main Welding

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A02 | | | | | วันที่ : | |
| ชื่อขั้นตอน : Main Welding | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตาเทียบกับ
Sample part | ประกอบทุกตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตาเทียบกับ
Sample part | ความยาวแนวเชื่อม
เชื่อมให้ติด
เชื่อมครบทุกแนว
ไม่มีรอยแตก
ชิ้นส่วนไม่ละลาย | ทุกตัว | OK | NG |
| 3 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200-250 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 4 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18-22 V | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 5 | อัตราการไหลของ Co2 | ดูเกจวัด | 15-25-L / min | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |


ตารางที่ ๓7 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Nut M8

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A03 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Spot Nut M8 | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | การรับแรงบิดของ Nut | ประแจ Torque | 750 Kg.f. Cm. | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| | | | | เมื่อเปลี่ยนหัว Tip | | |
| 2 | การขัดแต่งหัว Spot Tip | กระดาษทราย | ทุก 2 ชม. | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 3 | จำนวน Nut | นับจำนวน | 2 ชิ้น | ทุกตัว | OK | NG |
| 4 | ความสมบูรณ์ของ Nut | สายคา Sample part | ประกอบถูกต้องตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Nut ไม่กลับด้าน | ทุกตัว | OK | NG |
| 5 | ความสมบูรณ์ของรอย Spot | สายคา Sample part | ไม่แตกร้าว | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่มี Spot ผิดจุด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Spot ให้ติด | ทุกตัว | OK | NG |
| 1 | แรงดันลม | คูเกจวัด | $3.4 \pm 0.5 \text{ Kg/cm}^2$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 2 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | $13.5 \pm 0.3 \text{ KA}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 3 | เวลาเชื่อม | คูมิเตอร์ | $8 \pm 3 \text{ Cycle}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |


ตารางที่ ๑๘ ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Spot Washer

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A03 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Spot Washer | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | การจับยึดของรอย Spot | สก็ด | ไม่หลุด | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 2 | การขัดแต่งหัว Spot | ตะไบ | ทุก 2 ชม. | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 3 | จำนวน Washer | นับจำนวน | 2 ชิ้น | ทุกตัว | OK | NG |
| 4 | ความสมบูรณ์ของรอย Spot | สายตา Sample part | ไม่แตกร้าว | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่ Spot ผิดจุด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Spot ให้ดีด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | Washer ไม่ให้กลับด้าน | ทุกตัว | OK | NG |
| 1 | แรงดันลม | ดูเกจวัด | $3.0 \pm 0.5 \text{ Kg/cm}^2$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 2 | ค่ากระแสเชื่อม 1 (sw 01) | คูมิเตอร์ | $17.5 \pm 0.3 \text{ KA}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 3 | เวลาเชื่อม 1 (sw 01) | คูมิเตอร์ | $22 \pm 3 \text{ Cycle}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 4 | ค่ากระแสเชื่อม 2 | คูมิเตอร์ | $18.0 \pm 0.3 \text{ KA}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| 5 | เวลาเชื่อม 2 | คูมิเตอร์ | $25 \pm 3 \text{ Cycle}$ | ตามเวลาที่กำหนด | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | กะ (shift) | | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ๑๙ ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Assembly & Tack Welding
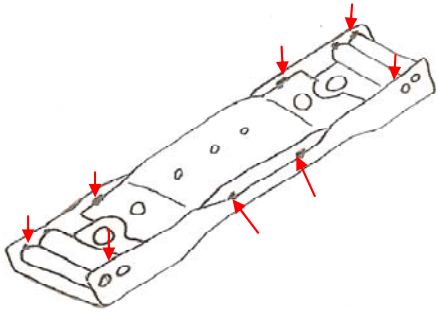
| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A03 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Assembly & Tack Welding | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
|  | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | จำนวนจุดSpot | นับจำนวน | 8 จุด | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตา Sample part | ประกอบทุกตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ประกอบไม่เอียง | ทุกตัว | OK | NG |
| 3 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตา Sample part | ไม่มีฟองอากาศ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่เชื่อมติดแนว | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่เชื่อมทะลุ | ทุกตัว | OK | NG |
| 1 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200-250 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 2 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18-22 V | 2 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 3 | อัตราการไหลของ Co2 | ดูเกจวัด | 15-25-L / min | 3 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล็อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ค10 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A03 กระบวนการ Main Welding by Robot
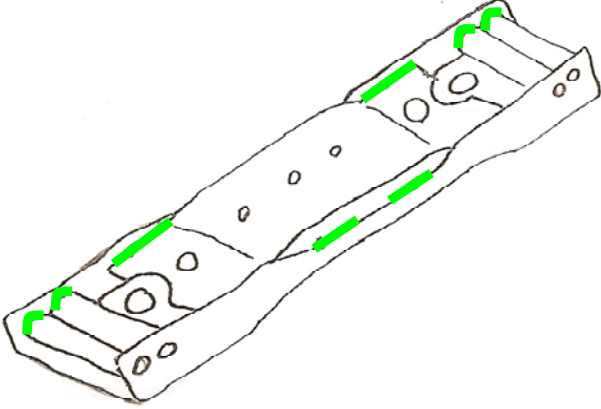
| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A100 | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Main Welding by Robot | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
|  | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตา Sample part | ประกอบทุกตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตา Sample part | ความยาวแนวเชื่อม | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | เชื่อมให้ติด | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | เชื่อมครบทุกแนว | ทุกตัว | OK | NG |
| 1 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 180-240 A | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 2 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18-22 V | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 3 | อัตราการไหลของ Co2 | ดูเกจวัด | 15-25 ลิตรต่อนาที | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 4 | ความเร็วในการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 50 เมตรต่อนาที | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 5 | ระยะห่างของการเชื่อม | คูมิเตอร์ | 5 มิลลิเมตร | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 6 | ความยาวแนวเชื่อม | คูมิเตอร์ | 30, 30, 60, 40, 40, | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| | | | 60, 30, 30 มิลลิเมตร | | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

ตารางที่ ค11 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A04 กระบวนการ Assembly

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------|--|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A04 | | | | | วันที่ : | | |
| ชื่อขั้นตอน : Assembly | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | | |
| | | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | | |
| | | | | | OK | NG | |
| 1 | ความสมบูรณ์ของเกลียว | ใช้ Plug gauge ขึ้น | Plug gauge ขึ้นได้ | ตามเวลาที่กำหนด | OK | NG | |
| 2 | จำนวน Nut M8 | นับจำนวน | 1 ชิ้น | ทุกตัว | OK | NG | |
| 3 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตา Sample part | ประกอบถูกต้องตำแหน่ง | ทุกตัว | OK | NG | |
| 10 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200 - 250 A | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | | |
| 7 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18 - 22 V | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | | |
| 8 | อัตราการไหลของ CO ₂ | คูเกจวัด | 20 - 25 L/min | 1 ครั้งก่อนเริ่ม | | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | | |


FO-MF-01-01

ตารางที่ ค12 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A04 กระบวนการ Main Welding

| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A04 | | | | | วันที่ : | |
| ชื่อขั้นตอน : Main Welding | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : เชื่อม | |
| | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| | | | | | OK | NG |
| 1 | ความยาวแนวเชื่อม | เวอร์เนีย | ตามมาตรฐาน | หัว,กลาง,ท้าย | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม | สายตา Sample part | ไม่มีฟองอากาศ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | เชื่อมให้ครบ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่เชื่อมทะลุ | ทุกตัว | OK | NG |
| | | Macro Test | ความยาวของแนวเชื่อม | 1/เดือน/ครั้ง | OK | NG |
| | | | การซึมลึกของแนวเชื่อม | 1/เดือน/ครั้ง | OK | NG |
| 10 | ค่ากระแสเชื่อม | คูมิเตอร์ | 200 - 250 A | 1 ครั้งก่อนเริ่มงาน | | |
| 7 | ค่าแรงดันไฟฟ้า | คูมิเตอร์ | 18 - 22 V | 1 ครั้งก่อนเริ่มงาน | | |
| 8 | อัตราการไหลของ CO ₂ | คูเกจวัด | 20 - 25 L/min | 1 ครั้งก่อนเริ่มงาน | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล็อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

FO-MF-01-02


ตารางที่ ค14 ใบตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน A05 กระบวนการ Restrike&Pierce
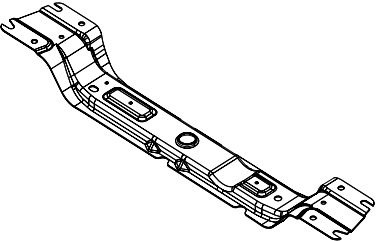
| ใบตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK SHEET) | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----|
| หมายเลขชิ้นส่วน : A05 | | | | | วันที่ : | |
| ชื่อขั้นตอน : Restrike&Pierce | | | | | แผนกที่รับผิดชอบ : Press | |
|  | | | | | | |
| ลำดับ
(Item) | รายการที่ตรวจเช็ค
(Inspection Item) | วิธีการตรวจสอบ
(Inspection Method) | มาตรฐาน
(Standard) | ความถี่ในการตรวจสอบ
(Ins.Frequency) | ผลการตรวจสอบ
(Inspection Result) | |
| 1 | จำนวนรู | นับจำนวน | 12 รู | ทุกตัว | OK | NG |
| 2 | ความสมบูรณ์ของรูปร่าง | สายตา Sample part | ไม่เสียรูป | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่มีรอยขีดข่วน | ทุกตัว | OK | NG |
| | | | ไม่มีครีบกสูง | ทุกตัว | OK | NG |
| 3 | ความสูงแม่พิมพ์ | คูมิเตอร์ | 719.4±0.3 mm | 1 ครั้งเมื่อเริ่มงาน | | |
| 5 | ความเร็วป้อน | คูมิเตอร์ | | ทดสอบขึ้นลงก่อนเริ่มงาน | | |
| | | | | | | |
| จำนวนที่ผลิต | | จำนวนที่เสีย | จำนวนที่ซ่อม | | กะ (shift) | |
| การพิจารณา | | | | | หมายเลขล๊อต | |
| บันทึก | | | | | ผู้ตรวจสอบ | |

FO-MF-01-02



มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

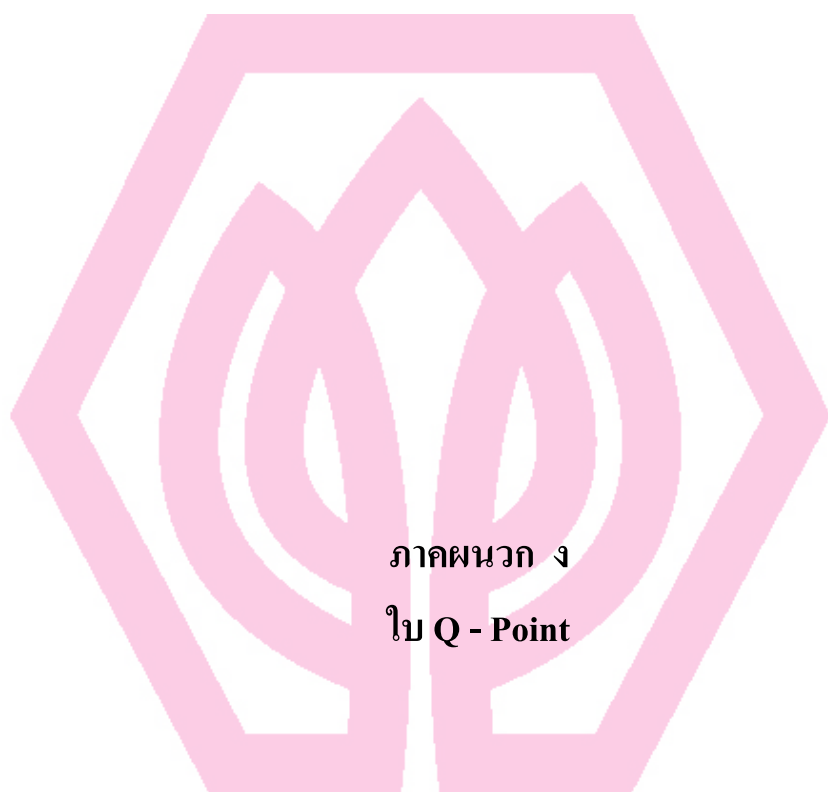


ภาคผนวก ง

ใบ Q - Point

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY


ตาราง ง1 Q-Point ชั้นส่วน A01
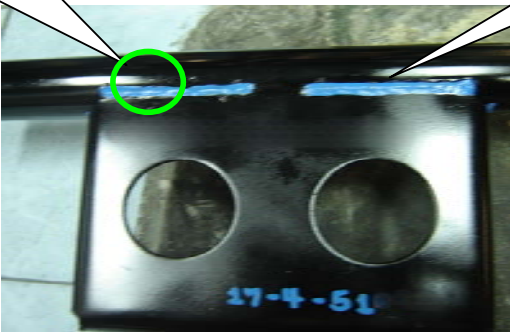
| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|---------|---|---|
| | | | |
| <p>ชั้นส่วน A01</p> <p>เกิดรอยเชื่อมแหงงเว้า</p>  <p>แนวเชื่อมสมบูรณ์</p> <p>ไม่ควรหยุดแนวเชื่อมที่ชั้นงานบ่อยครั้ง
เพื่อลดปัญหาเรื่องแนวเชื่อมแหงงเว้า</p> | | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีงานเสียส่งลูกค้า 2.เสียเวลาคัดแยก 3.ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบแนวเชื่อม 2.ทำการคัดแยก 3.เชื่อมฟอกจุดที่ขุดตัว |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ขั้นตอนการทำงาน <input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-05</p> | <p>วันที่</p> |


ตาราง ง1 (ต่อ)

| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|---------|--|---------------|
| | | | |
| <p>การเดินทางเชื่อมที่ชิ้นงานของชิ้นส่วน A01</p> <p>เกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม</p>  <p>ไม่ควรเดินแนวเชื่อมที่เร็วเกินไป
เพื่อลดปัญหาเรื่องการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม</p> | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมงาน 2.เสียต้นทุนในการผลิต <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แยกชิ้นงานออก 2.ส่งแผนกซ่อม | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ชั้นตอนการทำงาน <input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-05</p> | <p>วันที่</p> |


ตาราง ง1 (ต่อ)

| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|--|---------|--|---------------|
| | | | |
| <p>การเดินแนวเชื่อมที่ชิ้นงานของชิ้นส่วน A01</p> <p>แนวเชื่อมไม่ราบเรียบ</p>  <p>ไม่ควรเดินแนวเชื่อมที่เร็วเกินไป
เพื่อลดปัญหาเรื่องการเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อม</p> | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมงาน 2.เสียต้นทุนในการผลิต <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.แยกชิ้นงานออก 2.ส่งแผนกซ่อม | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ขั้นตอนการทำงาน <input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-05</p> | <p>วันที่</p> |


ตาราง ง2 Q-Point ชั้นส่วน A02
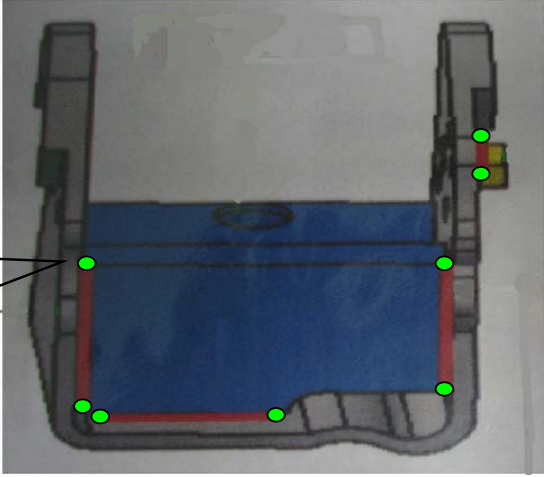
| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|--|---|-------------------------------|
| | | | |
| <p>ควรกำหนดตำแหน่งระยะเชื่อมก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความยาวแนวเชื่อมที่ได้มาตรฐาน</p>  | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมชิ้นงาน 2.ต้นทุนการผลิตสูง 3.มีชิ้นงานเสียส่งให้ลูกค้า 4.ความยาวแนวเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน | | |
| | <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ตรวจสอบความยาวแนวเชื่อม 2.แยกชิ้นงานออก 3.แก้ไขชิ้นงานทันที 4.ทำการผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไปด้วยความรอบคอบ | | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p>● ชั้นตอนการทำงาน</p> <p>● เงื่อนไขการทำงาน</p> | ○ จุดสำคัญของคุณภาพ | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-01</p> | <p>วันที่</p> <p>2/3/2551</p> |


ตาราง ๓3 Q-Point ชั้นส่วน A03
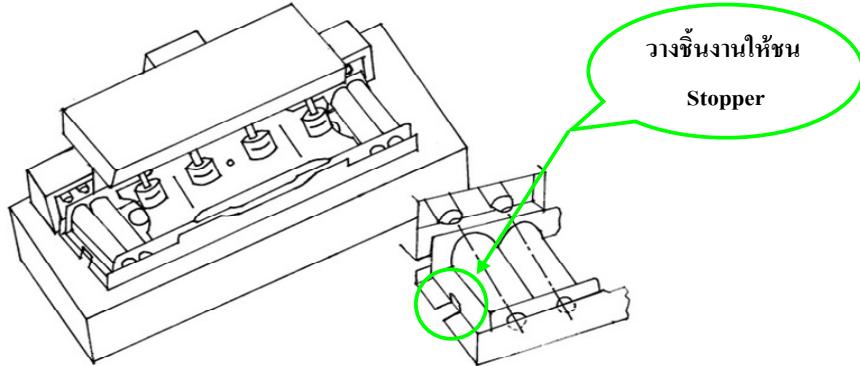
| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|--|---|---|---------------|
| | | | |
| <p>ชั้นส่วน A03</p> <p>ปัญหา : วางชิ้นงานไม่ชน Stopper</p>  | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมชิ้นงาน 2.ต้นทุนการผลิตสูง 3.มีชิ้นงานเสียส่งให้ลูกค้า <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หยุดการผลิต 2.แก้ไขชิ้นงานทันที 3.ทำการผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไปด้วยความรอบคอบ | | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p>○ ขั้นตอนการทำงาน</p> <p>○ เงื่อนไขการทำงาน</p> | <p>● จุดสำคัญของคุณภาพ</p> | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-01</p> | <p>วันที่</p> |


ตาราง ง3 (ต่อ)
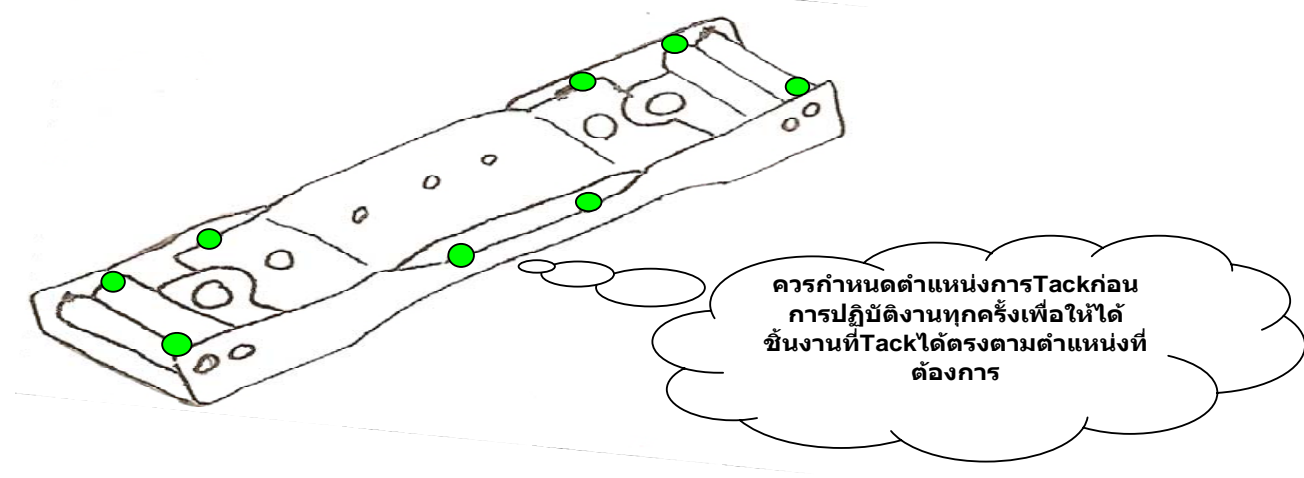
| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|---|---------------|--------|
| | | | |
| <p>ชิ้นส่วน A03 : การกำหนดตำแหน่งการTack</p>  <p>ควรกำหนดตำแหน่งการTackก่อน
การปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อให้ได้
ชิ้นงานที่Tack'ได้ตรงตามตำแหน่งที่
ต้องการ</p> | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมชิ้นงาน 2.ต้นทุนการผลิตสูง 3.มีชิ้นงานเสียส่งให้ลูกค้า <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หยุดการผลิต 2.แก้ไขชิ้นงานทันที 3.ทำการผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไปด้วยความรอบคอบ | | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ชั้นตอนการทำงาน ○ เงื่อนไขการทำงาน ● จุดสำคัญของคุณภาพ | <p>หมายเลขเอกสาร
FO-MF-03-02</p> | <p>วันที่</p> | |

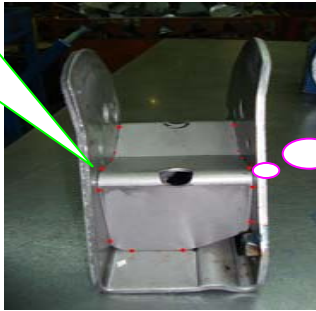

ตาราง ง4 Q-Point ชั้นส่วน A04

| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|---|--|--------|
| | | | |
| <p>การ Mark จุด ก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>Mark จุดก่อนเชื่อมทั้ง 20 จุด</p>  <p>ควร Mark จุด ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อป้องกันการลืมนเชื่อม</p> | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>1.เสียเวลาในการซ่อมงาน
2.เสียต้นทุนในการผลิต</p> <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <p>1.แยกชิ้นงานออก
2.ส่งแผนกซ่อม</p> | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ชั้นตอนการทำงาน <input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-02</p> | <p>วันที่</p> | |

ตาราง ง4 (ต่อ)

| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|--|---------|--|---------------|
| | | | |
| <p>การกำหนดความยาวก่อนเชื่อม</p> <p>ควร Mark จุด ก่อนทำการเชื่อม
ทุกครั้ง เพื่อให้ได้ความยาวตาม
มาตรฐาน</p>  | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <p>1.เสียเวลาในการซ่อมงาน
2.เสียต้นทุนในการผลิต</p> <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <p>1.แยกชิ้นงานออก
2.ส่งแผนกซ่อม</p> | |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ชั้นตอนการทำงาน <input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-02</p> | <p>วันที่</p> |

ตาราง ๓5 Q-Point ชิ้นส่วน A05

| Q.Point | APPROVE | CHECKED | ISSUSE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| <p>ปัญหา : วางชิ้นงานไม่ชน Stopper</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>วางชิ้นงานชน</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>วางชิ้นงานไม่ชน</p> </div> </div> | | | <p>สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เสียเวลาในการซ่อมชิ้นงาน 2.ต้นทุนการผลิตสูง 3.มีชิ้นงานเสียส่งให้ลูกค้า <p>การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.หยุดการผลิต 2.แก้ไขชิ้นงานทันที 3.ทำการผลิตชิ้นงานชิ้นต่อไปด้วยความรอบคอบ |
| <p>สถานที่ปฏิบัติงาน :</p> <p><input type="radio"/> ขั้นตอนการทำงาน</p> <p><input type="radio"/> เงื่อนไขการทำงาน</p> | <p><input checked="" type="radio"/> จุดสำคัญของคุณภาพ</p> | <p>หมายเลขเอกสาร</p> <p>FO-MF-03-01</p> | <p>วันที่</p> |



ภาคผนวก จ
ใบตรวจสอบเครื่องจักร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY

ตาราง จ1 ใบตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักร กระบวนการ Spot Nut M10 Assembly

| ใบตรวจสอบเครื่องจักร (Spot Welding Machine Check Sheet) | | | | |
|--|---|----------------------|-----------------|------|
| ชื่อกระบวนการ Spot Nut M10 Assembly | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ | | วันที่ | เวลา | |
| ลำดับ | รายการที่ตรวจเช็ค | มาตรฐาน | วิธีการตรวจสอบ | O.K. |
| 1 | ตรวจเช็คความสะอาดของเครื่องจักร | ไม่มีฝุ่นมาก | สายตา | |
| 2 | ตรวจเช็คตำแหน่งของสวิทช์เปิด | ทำงานปกติ | ทดสอบ | |
| 3 | ตรวจเช็คตำแหน่งของสวิทช์ปิด | ทำงานปกติ | ทดสอบ | |
| 4 | ตรวจเช็คหัวเชื่อม | ไม่มีรอยสึกกร่อน | สายตา | |
| 5 | ตรวจเช็คการทำงานของระบบน้ำหล่อเย็น | หัวเชื่อมไม่ร้อน | สัมผัส | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพสายลม | ไม่มีลมรั่ว | สายตา, ฟังเสียง | |
| 7 | ระดับแรงดันใช้งาน | 3-6 Mpa. | สายตา | |
| 8 | ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์เท้าเหยียบ | ไม่ชำรุดหรือติดขัด | สายตา, ทดสอบ | |
| 9 | ระดับน้ำมันหล่อลื่นในระบบลม (Oil No.32) | อยู่ระดับสูงกว่า 50% | สายตา | |
| 10 | ตรวจเช็คแผ่นฉนวนกันสะเก็ดไฟ | ไม่แตกหรือชำรุด | สายตา | |
| 11 | ชุดตรวจนับจุดเชื่อมชิ้นงาน | ทำงานปกติ | สายตา, ทดสอบ | |
| 12 | สายตัวนำไฟฟ้าทองแดง 2 ชั้น | ชำรุดไม่เกิน 20% | สายตา | |
| 13 | ตรวจสอบแวนตาไม่ให้มีเม็ดไฟติดที่แวน | ไม่มีเม็ดไฟ | สายตา | |
| อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | | |
| 1. แวนตาครอบ 2. ผ้าปิดจมูก 3. ถุงมือหนัง 4. เข็มหนัง
5. รองเท้า Safety 6. ปลอกแขนหนัง | | | | |

ตาราง จ2 ใบตรวจสอบแม่พิมพ์ประเภทขึ้นรูป

| ลำดับที่ | หัวข้อตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | วิธีการแก้ไข |
|------------|---|--------------|----|--------------|
| | | OK | NG | |
| 1 | ผิวหน้าของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด | | | |
| 2 | หน้า Slide ของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด และมีน้ำมันหล่อลื่น ไม่มีรอยรูดที่หน้า Wear Plate | | | |
| 3 | Stroke End Block อยู่ครบในตำแหน่งและยึดแน่นตามที่กำหนด | | | |
| 4 | Locator Gage สำหรับวางชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและจำนวนครบและยึดแน่น | | | |
| 5 | ถ้าแม่พิมพ์มีอุปกรณ์ช่วยการผลิต เช่น อุปกรณ์ลมต่างๆ ให้ตรวจสอบว่าใช้งานได้ | | | |
| 6 | ตรวจสอบ Safety Bolt ว่ามีครบในตำแหน่งที่กำหนดและยึดแน่น | | | |
| 7 | Balance Block อยู่ในสภาพยึดแน่น และครบตามตำแหน่ง | | | |
| 8 | Lifter (Hook) สำหรับยกแม่พิมพ์ไม่มีรอยแตกร้าวหรือหักงอ | | | |
| 9 | หน้า Slide ทุกตัวได้ทำการตรวจสอบความแน่นของ Bolt ทุกตัว | | | |
| ผู้ตรวจสอบ | | ผู้อนุมัติ | | วันที่ |

FO-MF-04-01

ตาราง จ3 ใบตรวจสอบแม่พิมพ์ประเภทตัดเจาะ

| ลำดับที่ | หัวข้อตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | | วิธีการแก้ไข |
|------------|---|--------------|----|--------------|
| | | OK | NG | |
| 1 | ผิวหน้าของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด | | | |
| 2 | หน้า Slide ของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด และมีน้ำมันหล่อลื่น ไม่มีรอยรูดที่หน้า Wear Plate | | | |
| 3 | Stroke End Block อยู่ครบในตำแหน่งและยึดแน่นตามที่กำหนด | | | |
| 4 | Trim Line และ Pin Punch , Bush อยู่ในสภาพที่ดี ไม่บิ่น , ไม่แตกร้าว | | | |
| 5 | Scrap Cutter อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามจำนวน และยึดแน่น อยู่ในสภาพที่ดี ไม่บิ่น ไม่แตกร้าว | | | |
| 6 | Safety Bolt , Retainer Bolt อยู่ในสภาพที่ยึดแน่น และครบจำนวนตามตำแหน่งที่กำหนด | | | |
| 7 | Spring หรือ Uretaine อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด และไม่หักงอหรือแตกร้าว และครบจำนวนที่กำหนด | | | |
| 8 | Guide Bush , Guide Post อยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีเศษเหล็กติดค้าง และมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่เสมอ ไม่แตกร้าว | | | |
| 9 | Lifter (Hook) สำหรับยกแม่พิมพ์มีรอยแตกร้าว หรือหักงอ | | | |
| 10 | หน้า Slide ทุกตัวได้ทำการตรวจสอบความแน่นของ Bolt ทุกตัว | | | |
| 11 | ตำแหน่งยึด Pin Punch Bolt ทุกตัว ยึดแน่นอยู่เสมอ | | | |
| 12 | รูตาย Scrap (เศษเหล็ก) อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน | | | |
| 13 | Scrap Shut อยู่ในสภาพดี ไม่บิดงอ | | | |
| 14 | ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ช่วยงาน เช่น Lifter ยกงานที่ใช้ระบบลมว่าอยู่ในสภาพที่ดี ท่อลมไม่มีรอยรั่ว | | | |
| 15 | ตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ Locator ที่ใช้บังคับชิ้นงานว่าอยู่ในสภาพที่ดี และยึดแน่นในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ถ้ามี) | | | |
| 16 | ถ้าเป็น Cam Die ให้ตรวจสอบระบบการดึงกลับของ Cam (Cam Return) ว่าอยู่ในสภาพที่ยึดแน่นและถูกต้อง | | | |
| ผู้ตรวจสอบ | | ผู้อนุมัติ | | วันที่ |

FO-MF-04-02

ตาราง จ4 PMแม่พิมพ์ประเภทตัดเจาะ

| ลำดับที่ | หัวข้อตรวจสอบ | ระยะเวลาตรวจสอบ |
|----------|---|-----------------|
| 1 | ผิวหน้าของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด | |
| 2 | หน้า Slide ของ Die อยู่ในสภาพที่สะอาด และมีน้ำมันหล่อลื่น ไม่มีรอยรูดที่หน้า Wear Plate | |
| 3 | Stroke End Block อยู่ครบในตำแหน่งและยึดแน่นตามที่กำหนด | |
| 4 | Trim Line และ Pin Punch , Bush อยู่ในสภาพที่ดี ไม่บิ่น , ไม่แตกร้าว | |
| 5 | Scrap Cutter อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามจำนวน และยึดแน่น อยู่ในสภาพที่ดี ไม่บิ่น ไม่แตกร้าว | |
| 6 | Safety Bolt , Retainer Bolt อยู่ในสภาพที่ยึดแน่น และครบจำนวนตามตำแหน่งที่กำหนด | |
| 7 | Spring หรือ Uretaine อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด และไมหักงอหรือแตกร้าว และครบจำนวนที่กำหนด | |
| 8 | Guide Bush , Guide Post อยู่ในสภาพที่สะอาดไม่มีเศษเหล็กติดค้าง และมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่เสมอ ไม่แตกร้าว | |
| 9 | Lifter (Hook) สำหรับยกแม่พิมพ์มีรอยแตกร้าว หรือหักงอ | |
| 10 | หน้า Slide ทุกตัวได้ทำการตรวจสอบความแน่นของ Bolt ทุกตัว | |
| 11 | ตำแหน่งยึด Pin Punch Bolt ทุกตัว ยึดแน่นอยู่เสมอ | |
| 12 | รูคาย Scrap (เศษเหล็ก) อยู่ในสภาพดี ไม่อุดตัน | |
| 13 | Scrap Shut อยู่ในสภาพดี ไม่บิดงอ | |
| 14 | ตรวจสอบระบบอุปกรณ์ช่วยงาน เช่น Lifter ยกงานที่ใช้ระบบลมว่าอยู่ในสภาพที่ดี ท่อลมไม่มีรอยรั่ว | |
| 15 | ตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ Locator ที่ใช้บังคับชิ้นงานว่าอยู่ในสภาพที่ดี และยึดแน่นในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ถ้ามี) | |
| 16 | ถ้าเป็น Cam Die ให้ตรวจสอบระบบการดึงกลับของ Cam (Cam Return) ว่าอยู่ในสภาพที่ยึดแน่นและถูกต้อง | |

FO-MF-05-02

ประวัติย่อผู้วิจัย

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อ | นางสาวสุพัฒตรา เกษราพงศ์ |
| วัน เดือน ปีเกิด | วันที่ 9 มิถุนายน 2521 |
| สถานที่เกิด | อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| สถานที่อยู่ปัจจุบัน | บ้านเลขที่ 609/88 ซอยนวมินทร์ 137 ถนนสุขาภิบาล 1 บึงกุ่ม
คลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 |
| ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน | อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม |
| สถานที่ทำงานปัจจุบัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน |
| ประวัติการศึกษา | พ.ศ. 2544 วศ.บ. จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2546 วศ.ม. จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SRIPATUM UNIVERSITY