

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของถนนพหลโยธิน ช่วงบริเวณตลาดอีบเจรัญ ถึงโรงพยาบาลสุเมพลอดุลยเดช

The Road Safety Audit Of Phaholyothin Road
(Yingjaroen Market to Bhumipoladunyadach Hospital)

วัฒนธรรม รัตนวรากษา • อรุณ พราหมณ์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณตลาดอีบเจรัญถึงโรงพยาบาลสุเมพลอดุลยเดช โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2547 ทั้งนี้ ในการดำเนินการตรวจสอบได้อาศัยหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยและมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2545 เป็นแนวทางในการตรวจสอบจากการศึกษานี้ได้พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาดังกล่าว อนึ่ง ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ จะสามารถชัดหรือลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนของถนนพหลโยธินได้

Abstract

The purpose of this study is to audit Phaholyothin Road (Yingjaroen Market to Bhumipoladunyadach Hospital) in order to look at the accident potential and safety performance. The audit took place on 14th and 15th March 2004. The audit has been carried out following the procedures set out in the AUSTROADS guidelines for Road Safety Audit (2002). The potential safety problems have been identified and ranked their importance to be resolved. Some recommendations have been introduced in order to eliminate or reduce the road safety problems of Phaholyothin Road.

และดู
ขึ้นมา
(Roa
ในคลา
แก้ไข
ท้องด
สถา
กรรมมา
ของท
2547
เพิ่มข
ทางด
สถิติ
อุบัต
สูงขึ้
การน
ถนน
ช่วย
อันเน
ประ

ขอ
ความ
ภูมิพ
เขตท
รวม
การร
จุดก
อ่าน

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสตุฟุน

** อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสตุฟุน

บริเวณตลาด
ที่ปลอดภัย
ตรวจสอบ
ศึกษาได้ด้วย
เครื่องเสียงและ
กล้อง

Market to
improve. The
procedures
city problems
have been
and

บทนำ

ปัจจุบัน สาเหตุของการบาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุบัติภัยจากการจราจรบนท้องถนน (Road Traffic Accident) ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่จัดอยู่ในลำดับต้นๆ อันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไข เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง จากการศึกษาสถิติผู้เสียชีวิตของสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุข กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลอุบัติเหตุ ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คาดว่า ในปี พ.ศ. 2547 จะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนเฉลี่ยต่อปี 3 คน และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจอย่างกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี จากสถิติผู้เสียชีวิตตั้งแต่ล่าสุดนี้ แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน (Road Safety Audit) ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องของถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษา


ขอบเขตของการศึกษาคือ การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการใช้รถใช้ถนนอย่างหนาแน่น รวมทั้งยังเป็นเขตชุมชนอีกด้วย การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการประเมินค่าความปลอดภัยของถนน ทางโถง ทางแยก จุดกลับรถ รวมทั้งการประเมินค่าความปลอดภัยของงานอันวยความปลอดภัยบนถนน เช่น งานตีเส้น งานป้าย

จราจร งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่เพื่อความปลอดภัย เช่น เสาไฟ 휀อร์มหัวใจที่เหมาะสม ในการปรับปรุงจุดอันตรายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะให้ปริมาณความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจากการจราจรบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

- เพื่อทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงตลาดยิ่งเจริญ
- เพื่อรับบุคลากรร่วมในด้านความปลอดภัยของถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงตลาดยิ่งเจริญ
- เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจุดอันตรายของถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึงตลาดยิ่งเจริญ

ขอบเขตที่ดำเนินการตรวจสอบ และกำหนดการตรวจสอบ

การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบในภาคสนามของถนนพหลโยธินที่เปิดให้บริการแล้วบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (ถนนพหลโยธิน

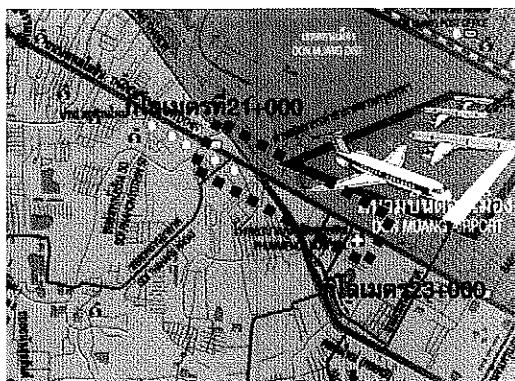

รูปที่ 1 พื้นที่บริเวณที่ทำการศึกษา

กิโลเมตรที่ 21+000 - 23+000) รวมเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร คณะผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ได้ครอบคลุมพื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 1

วิธีการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

วิธีการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในครั้งนี้ ได้ใช้หลักการดำเนินการของมาตรฐานในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย อสตรีเลีย (AUSTROADS, 2002) ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยอสตรีเลียเป็นประเทศแรกที่เริ่มการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) วิธีการดำเนินการปฏิบัติบางส่วนได้ถูกปรับเพื่อให้เหมาะสมและเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับการตรวจสอบในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน นำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการดำเนินการตรวจสอบ ได้แก่ แผนที่แนวเส้นทาง การสอบถามข้อมูลจากประชาชน ลักษณะทาง สถานที่ ภูมิศาสตร์ การสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้รถใช้ถนน เป็นต้น

2. การเตรียมแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบจัดเตรียมการและหาแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ของถนนพหลโยธินในบริเวณดังกล่าวข้างต้น

3. การประเมินความปลอดภัยจากข้อมูลพื้นฐาน จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้ทำการรวบรวมไว้ในเบื้องต้น คณะผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง สอบถามข้อมูลของบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในอดีตในพื้นที่ ตรวจสอบความปลอดภัย และเพื่อให้สามารถทำการประเมินความปลอดภัยได้ครอบคลุมในทุกๆ ประเด็น คณะผู้ตรวจสอบได้ใช้รายการตรวจสอบในการประเมิน ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบไปพร้อมๆ กับขั้นตอนใน

การตรวจสอบภาคสนาม

4. การประเมินความปลอดภัยจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนภาคสนาม เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและลักษณะทั่วไปของถนนที่ทำการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพแสดงปัจจัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยตามสภาพที่มีอยู่จริงทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยได้ทำการตรวจสอบและจำแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนออกเป็นหมวดหมู่ ต่างๆ ตามรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

5. การสรุปผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ภายหลังการประเมินความปลอดภัยทางเอกสารและการตรวจสอบภาคสนามโดยจัดแยกตามหมวดหมู่ของปัญหาตามรายการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้ประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ขั้นที่มาจากการปัญหาในแต่ละประเด็นในระดับรายการตรวจสอบ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

- 5 คะแนน = ความเสี่ยงสูงสุด
- 4 คะแนน = ความเสี่ยงมาก
- 3 คะแนน = ความเสี่ยงปานกลาง
- 2 คะแนน = ความเสี่ยงน้อย
- 1 คะแนน = ความเสี่ยงน้อยมาก

คณะผู้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนได้วิเคราะห์ และพิจารณาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามระดับของความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าตัดบึงเจริญ บึงหน้าโรงพยาบาลบึงบีบากลางบึงพลอย อุดตย์เดช และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การตรวจ
ทราบถึง
การทำ
และเก็บ
อย่างเดียว
กลางวัน
ประเมิน
หมวดหมู่
ภัยดูน
มลออกภัย
ด้วยทาง
แยกตาม
แบบตรวจ
ควบคุมเหตุ
ภัยการ
น้ำ

ด้วยทาง
การแก้ไข

กากบัน
พหลโยธิน
นากภูมิพล
ก้าวปัญญา

● ป้ายจราจร



รูปที่ 2 แสดงป้ายจราจรถูกบดบังโดยตู้โทรศัพท์สาธารณะ



รูปที่ 4 แสดงป้ายจราจรบกอกการกลับรถ

ป้ายจราจรถูกบดบังโดยตู้โทรศัพท์สาธารณะทำให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นป้ายได้ไม่ชัดเจน (ดังรูปที่ 2)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะหรือป้ายจราจรใหม่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้การมองเห็นป้ายจราจรชัดเจนขึ้น



รูปที่ 3 แสดงป้ายจราจรถูกบดบังโดยต้นไม้และเสาไฟฟ้า

ป้ายจราจรถูกบดบังโดยต้นไม้และเสาไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้ถนนไม่สามารถลังเลตเห็นป้ายหรือข้อความที่แสดงอยู่บนป้ายได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (ดังรูปที่ 3)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาตัดแต่งกิ่งไม้หรือรื้อย้ายต้นไม้ไปไว้ในที่ๆ เหมาะสม และปรับปรุงป้ายจราจรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายจราจรบกอกการกลับรถอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้มองไม่ลักษณะที่ไม่ตรงกับระดับสายตา (ดังรูปที่ 4)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาติดตั้งป้ายจราจรบกอกการกลับรถใหม่ให้สมบูรณ์

● เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
และเครื่องหมายนำทาง



รูปที่ 5 แสดงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเสื่อมร้าง

เครื่องหมายจราจรที่อยู่บนผิวทางเลื่อนเราง่ายเฉพาะบริเวณทางข้าม และไม่มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางสำหรับคนเดินเท้า ทำให้ผู้ใช้ถนนไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นทางคนเดินข้ามอยู่ที่ใดบนถนน (ดังรูปที่ 5)


แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาซ้อมแซมเครื่องหมายจราจร ที่อยู่บนผิวทางให้อยู่ในสภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมแก่การใช้งาน



รูปที่ 6 แสดงบริเวณช่องทางเลี้ยวกลับรถ

ณ บริเวณช่องทางเลี้ยวกลับรถไม่มีเครื่องหมายจราจรเตือนล่วงหน้าก่อนถึงช่องทางเลี้ยว ทำให้ผู้ใช้ถนนเกิดความลับสนกับช่องทางรถ (ดังรูปที่ 6)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

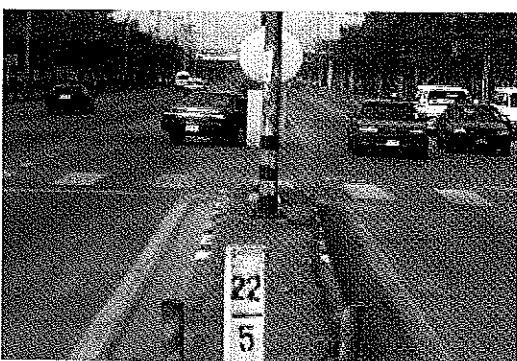


รูปที่ 7 แสดงตัวແນ່ງຂອງทางข้ามໄມ້ຕຽງກັບແນ່ງເກະສໍາຫັກພ້າຮວ່າງຂໍາມຄົນ

ตัวແນ່ງຂອງทางข้ามໄມ້อยู่ໃນແນວເກະຄາລາສໍາຫັກພ້າຮວ່າງຂໍາມຄົນຈະມີມີທີ່ພັກຮ່ວ່າງຮອກເກະຂໍາມຄົນ ຜຶ້ງຈາກກ່ອໃຫ້ເກີດອັນຕະຍຸຕ່ອງຜູ້ໃຫ້ຄົນໄດ້ (ดังรูปที่ 7)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณากำหนดแนวข้ามใหม่ให้อยู่ในແນວເກະຄາລາຂອງຄົນ

● สภาพผิวจราจร

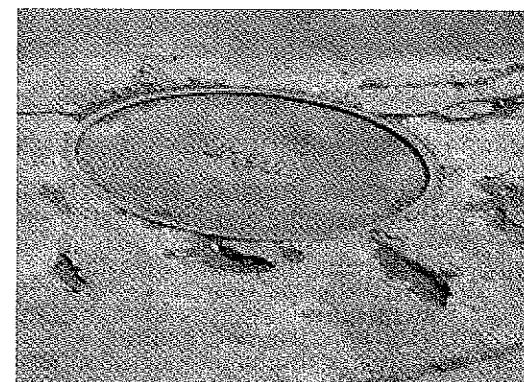

รูปที่ 8 แสดงຝາຫຼ່ອຮະບາຍນ້ຳບັນພື້ນຜົວຈາຈະ

ຝາຫຼ່ອຮະບາຍນ້ຳບັນພື້ນຜົວຈາຈະທີ່ມີຮັດຕັບໄນ້ສົມໍາເສນອກັນກ່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເລື່ອງໃນການເກີດອຸັບຕິເຫດໄດ້ ນອກຈາກນີ້ໃນການທີ່ຜູ້ຂັບຂໍຢາພາຫະໜາດເລີກ ເກື່ອງຮັດຈັກຮ່າຍ ແລະຮັດຈັກຮ່າຍນ່ອນຕໍ່ຫາພາຍຍາມຫຼັບຫຼັກປະວິເວັງແຫ່ງຮະບາຍນ້ຳ ຈາກທີ່ມີຮັດຕິເຫດໄດ້ໂດຍຈ່າຍ (ดังรูปที่ 8)

แนวทางแก้ไข ควรปรับสภาพผิวจราจรบริเวณຝາຫຼ່ອຮະບາຍນ້ຳ ຮັມທັງຮັດຕັບຂອງຝາຫຼ່ອຮະບາຍນ້ຳ ໄທມີຄວາມສົມໍາເສນອກັນປະດັບຜົວຈາຈະ


ทางด้าน
มีเด็คพัก
และผู้ใช้

แนวทาง

ห้อง

ที่มีระดับ
ก่ออุบัติเหตุ
คาดเล็ก เต่น
หกหนบหลัก
ไม่ได้ย่าง่าย

ผู้สำรวจ
ภายนอกน้ำ

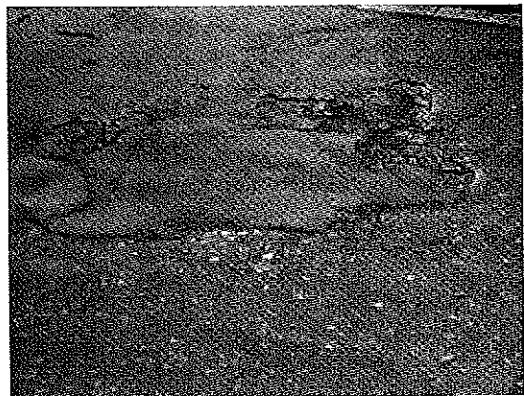


รูปที่ 9 แสดงผู้สำรวจเสียหาย และเสื่อมสภาพ

ผู้สำรวจมีสภาพเสียหาย เช่น เป็นหลุม มีความชุขะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทางแยก ซึ่งอาจทำให้มีการกักขังน้ำอันจะส่งผลให้ผู้ใช้ชีวิตลอบดานหัน หรือหลบหลีกบริเวณดังกล่าว (ดังรูปที่ 9)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาปรับปรุงช่องแคบ ผู้สำรวจที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งปรับปรุงผู้สำรวจที่มีความลื่นให้มีความต้านทานการลื่นไหล ได้ดีขึ้น

● ไฟฟ้าแสงสว่าง

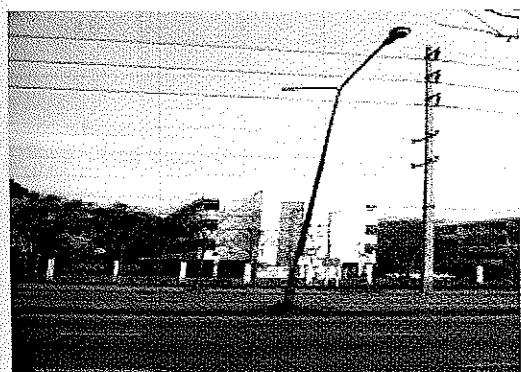


รูปที่ 10 แสดงเสาไฟฟ้าชำรุด

เสาไฟฟ้า และโคมไฟให้แสงสว่างชำรุด ทำให้เกิดปัญหา ด้านแสงสว่างที่ไม่ได้มาตรฐาน (ดังรูปที่ 10) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ โดยฐานของเสาไฟฟ้าในภาพ

ถูกกรณีน่องจากการที่สัญญาไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาซ่อมแซม และเปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุด

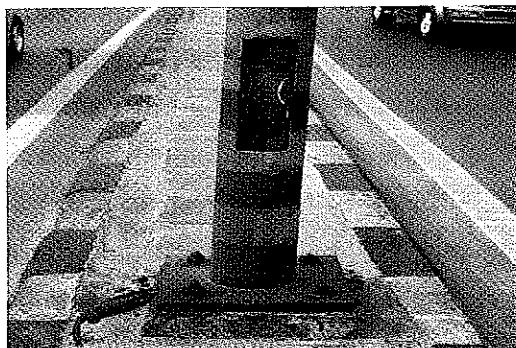


รูปที่ 11 การติดตั้งเสาไฟฟ้า

ตลอดแนวเส้นทางการติดตั้งเสาไฟฟ้า ริมทาง และเกาะกลาง การติดตั้งมี Plug Socket เมื่อกีด อุบัติเหตุการชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างจะทำให้ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งสาย จึงทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้น (ดังรูปที่ 11)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยให้มี Ground Rod และ Plug Socket และไม่ควรทำการต่อพ่วงเสาไฟฟ้า

● ถนนเท้าและคนเข้าจักรยาน

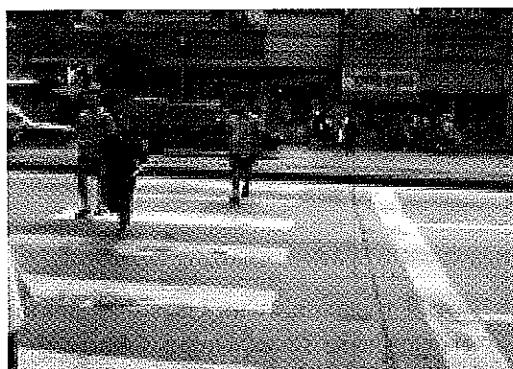


รูปที่ 12 การข้ามถนนที่ทำให้เกิดอันตราย

ไม่มีสัญญาณจราจรสำหรับคนเดินเท้า และป้ายเตือนก่อนถึงทางข้ามถนนสำหรับผู้ใช้ถนน ซึ่งทำให้รถที่สัญญาณไฟแดงไม่ทัน อาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชน (ดังรูปที่ 12)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาจัดให้มีสัญญาณไฟและป้ายเตือนบริเวณทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า

มีสิ่งกีดขวางบนทางเดินเท้า เช่น กิจกรรมบนทางเดิน ฝ่าหอระบายน้ำชำรุด ร้านค้าแผงลอย ทำให้คนเดินเท้าต้องอุบกมาเดินบริเวณถนนซึ่งจะทำให้รถเฉี่ยวชนได้ (ดังรูปที่ 13)

แนวทางแก้ไข ควรพิจารณาซ่อมแซมฝ่าหอระบายน้ำ และโยกย้ายร้านค้าแผงลอยไม่ให้อยู่ในเขตทางเดิน และพื้นผิวจราจร เพื่อคนเดินเท้าจะได้ใช้ทางเดินเท้าได้สะดวก

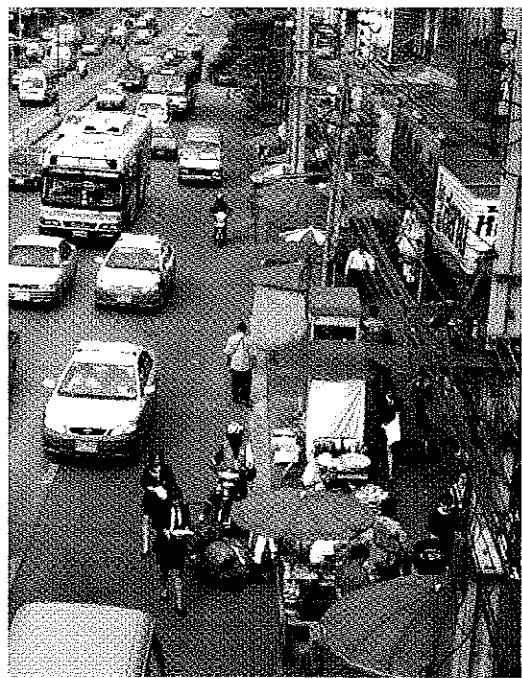

รูปที่ 13 สิ่งกีดขวางบนทางเดิน

การประเมินระดับความเสี่ยงของปัญหา

ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยงของปัญหา

รายการตรวจสอบ	ลักษณะปัญหา	ระดับความเสี่ยง	
		ระดับ	ระดับเฉลี่ย
ป้ายจราจร	ชนิดเดียวกันแต่ติดตั้งป้ายไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเนื่องจากป้ายไม่ชัดเจน	3	3.5
	ป้ายจราจรทุกบันไดป้ายอื่นๆ ที่บันไดทางแยกหรือป้ายจราจรบันไดกันเอง	4	
เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง	เครื่องหมายจราจรอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม	4	4
	เครื่องหมายทางข้างไม้อูฐในตัวแทนไม่มีที่พักสำหรับคนเดินเท้า	4	
	ขาดเส้นนำทางบริเวณกลางทางแยก	4	
สภาพผิวจราจร	ผิวหอระบายน้ำเป็นผิวจราจร	4	4
	ผิวจราจรอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เช่น ชกรุกะ	4	
ไฟฟ้าแสงสว่าง	โคมไฟชำรุดไม่สามารถใช้แสงสว่าง	4	4
คนเดินเท้า	ไม่มีจังหวะสัญญาณไฟจราจรหรือที่พักสำหรับคนเดินเท้าเพื่อข้ามถนน	4	4.2
	คนเดินเท้าไม่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟจราจรได้	4	
	ชอบทางเดินต่ำ	4	
	การบันไดภาระหนักของคนเดินเท้าบันไดทางข้ามทางแยก	4	
	สิ่งกีดขวางบนทางเดิน	5	

ตารางที่ 1 แสดงการประเมินระดับความเสี่ยงปัญหาความปลอดภัยของถนนพหลโยธินช่วงบันไดทางเดินที่ป้อมเผาฯ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 รองลงมาคือ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สภาพผิวจราจร และระบบไฟฟ้าที่ใช้แสงสว่าง มีค่าระดับความเสี่ยงของปัญหาน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ส่วนปัญหาด้านป้ายจราจรมีค่าระดับความเสี่ยงของปัญหาน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5

สรุป

จากการประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนของถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชถึงตลาดยิ่งเจริญ อันเป็นแหล่งชุมชนและมีการจราจรหนาแน่นนั้น จะเห็นได้ว่า ความปลอดภัยของคนเดินเท้ามีค่าของระดับความเสี่ยงต่อปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการมีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ขาดซึ่งการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และที่พักสำหรับคนข้ามถนน หรือการมองเห็นสัญญาณไฟจราจรหรือป้ายต่างๆ ไม่ชัดเจนของคนเดินเท้า เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรืออยู่ในตัวแห่งที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ยังคงผลให้คนเดินเท้าไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจร

ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้โดยง่าย ดังนั้นจึงนับว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนต่อการได้รับการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ของเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สภาพผิวจราจร ระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง และป้ายจราจรนั้น ก็มีค่าระดับความเสี่ยงต่อปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนอยู่ไม่น้อยเช่นกัน จึงควรได้รับการพิจารณาเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึงจะส่งผลให้สามารถลดจำนวนและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

หนังสืออ้างอิง

AUSTROADS Road Safety Audit (2002), AUSTROADS Publication No. AP-30/94.

ผู้ทดสอบโดยเดช นายก่อสุก โดยมี นักกฎหมายในระดับ
3.5
4
4
4
4.2