

การศึกษาและวิเคราะห์บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน

The Study and Analysis a Troubleshoot of an Escalator under Operating

เอกชัย ดิศิริ¹ สมชาย ล้อมพรหม¹ นายจิราวัฒน์ พักอ่อน¹ และ ธนภัทร พรหม วัฒนภักดี¹

¹ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 085-4110-480 mail: gu_i_yung@hotmail.com

โทรศัพท์ 080-6565-375 mail: Yozaerver@hotmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอุปกรณ์ของบันไดเลื่อน และหาแนวทางแก้ปัญหาที่ทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน ซึ่งในการทำโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิเคราะห์หาสาเหตุของบันไดเลื่อนที่ขัดข้องระหว่างการใช้งานในด้านวิศวกรรมและได้ผลสรุป สาเหตุมาจากระบบควบคุมของบันไดเลื่อน ซึ่งมีรีเลย์ 220 VAC และ 24VDC เป็นสาเหตุหลัก และส่วนที่ 2 เป็นการนำข้อมูลอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน มาหาแนวทางแก้ไข โดยการสร้างเครื่องวัดรีเลย์ จากการทดลองข้างต้น จึงนำเครื่องวัดรีเลย์ที่ออกแบบไปตรวจวัดรีเลย์ ในตู้ควบคุมบันไดเลื่อน ผลจากการวัดและวิเคราะห์รีเลย์พบว่ามีการชำรุดของรีเลย์ สาเหตุของรีเลย์ชำรุด แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุคือชำรุดที่ขดลวดและชำรุดที่หน้าสัมผัสของรีเลย์ ซึ่งเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ค่าของ ขดลวด และ หน้าสัมผัสของรีเลย์ มีค่าความต้านทานที่มากขึ้น จากการทดลองและบันทึก มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิม และแตกต่างกันในแต่ละขาของหน้าสัมผัสของรีเลย์ และได้พบว่า หน้าสัมผัสของรีเลย์ ที่มีค่ามากกว่า 20 โอห์ม ถือว่ามีอาการเสื่อมสภาพหรืออาจจะยังใช้งานได้ แต่หากการทำงานของหน้าสัมผัสของรีเลย์ที่ไม่เสถียร หรือชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้

คำสำคัญ: สาเหตุที่ทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน, ตรวจวัดรีเลย์, การชำรุดของรีเลย์

Abstract

This research is to study the escalator equipment and the solutions that cause the escalator to conflict during use. The project is divided into 2 parts, which are analyzing the causes of escalator failures during use in engineering and the results of the escalator monitoring of 220 VAC and 24VDC are preliminary, and part 2 is financial data. The devices used in the escalator survey were affected by the experiment.

Measurement of gross wages and the cost of measuring the minimum wages and storage costs of the deceased who have been kept in a safe place from the use of more than 10 years, the voltage and contacts of the relay have increased from the experiment and recorded the cost of changing the cost from the original and different in ,but then the legs of the contacts of the relay and Found that the contacts of the relays that are greater than 20 ohms have been tried or may be used. But the work of the contacts of the relay is unstable or kept until unavailable.

Keywords: Causes the escalator to crash during operation, check the relay, damage to the relay.

1. บทนำ

บันไดเลื่อนเป็นส่วนสำคัญในการลำเลียงผู้โดยสารในการเข้าออกสถานีรถไฟฟ้ าย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารภายในสถานี บันไดเลื่อนในโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 254 เครื่อง เมื่อบันไดเลื่อนมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น และจำนวนผู้โดยสารที่มากขึ้น ทำให้ประสบปัญหาบันไดเลื่อนขัดข้องเป็นจำนวนครั้งที่มากขึ้นในแต่ละเดือนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมากมาย เช่น ผลกระทบต่อผู้โดยสาร และความเชื่อมั่นของโครงการรถไฟฟ้า ที่มีต่อผู้รับผิดชอบ หากใช้เวลาในการกู้ระบบของบันไดเลื่อนให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติมากกว่าที่กำหนดต่อเดือน จากปัญหาดังกล่าว ทำให้โครงการนี้ต้องการศึกษาและวิเคราะห์อุปกรณ์ที่ทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน จากข้อมูลงานแจ้งซ่อมระหว่างการใช้งาน Call back Service (CBS) ในแต่ละเดือนมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน หรือปรับปรุงระบบ Preventive Maintenance ให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาให้น้อยลง




2. หลักการในการลดจำนวนบันไดเลื่อนขัดข้อง

2.1 เป้าหมายในการลดจำนวนบันไดเลื่อนขัดข้อง ระหว่างการใช้งานของบริษัทกำหนด

นโยบายในการลดจำนวนการแจ้งซ่อมในแต่ละปีให้ลดน้อยลง โดยมีวิธีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ บริษัทจะกำหนดนโยบายมาเป็นจำนวนครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

$$\text{เช่น } \frac{\text{จำนวนครั้งที่ขัดข้อง}}{\text{จำนวนเครื่องทั้งหมด}} \times 100 = \text{เปอร์เซ็นต์} \quad (1)$$


ค่าเป้าหมายจะถูกลดลงปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีเป้าหมายให้หาวิธีในการลดจำนวนการแจ้งซ่อมให้ได้มากที่สุด ได้กำหนดเงื่อนไข โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการหยุดของบันไดเลื่อนในแต่ละครั้งและเวลาในการหยุด เพื่อนำมาประเมินหน่วยงานโดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ตามรูปที่ 1

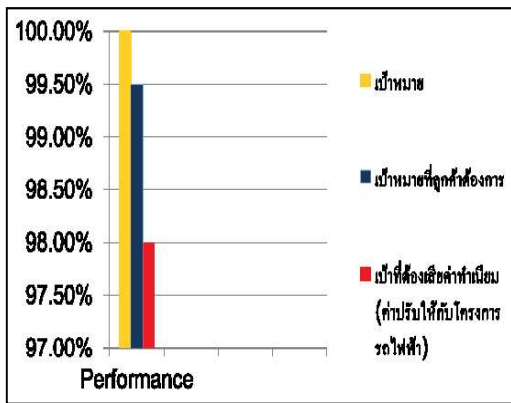

รูปที่ 1 Performance ของหน่วยงาน

2.2 หลักการของการแก้ปัญหา

จากข้อมูลดังกล่าวในปี 2560 – 2561 จึงพบว่าอุปกรณ์ที่ทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน ที่เป็นสาเหตุเกิดจากการซ่อมบำรุงคือ Relay 200/220 VAC ที่เป็นอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลของบันไดเลื่อน ซึ่งมีจำนวนการเสียของอุปกรณ์ถึง 141 ครั้ง 29 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบันไดเลื่อน 1 เครื่อง มีรีเลย์ 20 ตัวซึ่งบันไดเลื่อนทั้งหมดมี 254 เครื่องรวมแล้ว รีเลย์มีทั้งสิ้น 5080 ตัว ในทุก ๆ 3 เดือนจะมีการเช็คและประเมินค่า รีเลย์ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อลดการเกิดปัญหาจากตัวรีเลย์ให้ลดลง ทางโครงการจึงเห็นสมควรในการหาทางแก้ไขและแนวทางการป้องกันออกแบบเครื่องวัดรีเลย์ เพื่อนำมาวัดอุปกรณ์เพื่อตรวจเช็ครีเลย์

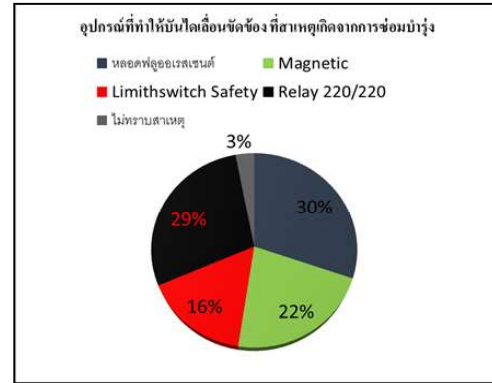


รูปที่ 2 สาเหตุของบันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน

3. ขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างเครื่องวัดรีเลย์

3.1 ขั้นตอนการทำงานเครื่องวัดรีเลย์

ในการวัดรีเลย์จะแบ่งออกเป็น การวัด คอิล และคอนแทค โดยขั้นตอนการวัดมีขั้นตอนการทำงานเหมือนกันในรูปภาพที่ 3

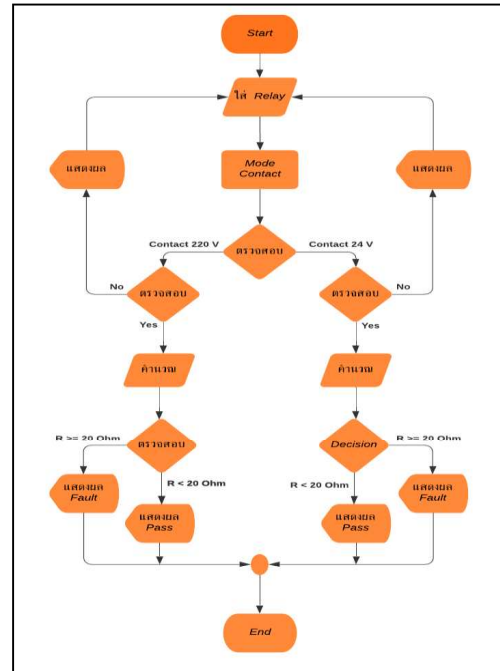


รูปที่ 3 ขั้นตอนการทำงานของชุดวัดหน้าคอนแทค

4. การทดลองและผลการทดลอง

4.1 ขั้นตอนการทดสอบ

4.1.1. การทดสอบวัด Coil และ Contact ของรีเลย์ 24 VDC และ 220 VAC

รูปที่ 4 เป็นการทดสอบวัด Coil และ Contact 1 รีเลย์ 24 VDC และ 220 VAC โดยจอแสดงผลจะให้เลือกเป็นการทดสอบ Coil 24 VDC หรือ Contact 24 VDC และ 220 V_{AC} เมื่อกดทดสอบจอแสดงผลในหน้าจอจะแสดงค่าโอห์มของ Coil หรือ Contact โข้วสถานะ; PASS และ โข้วไฟสีเขียว แสดงว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

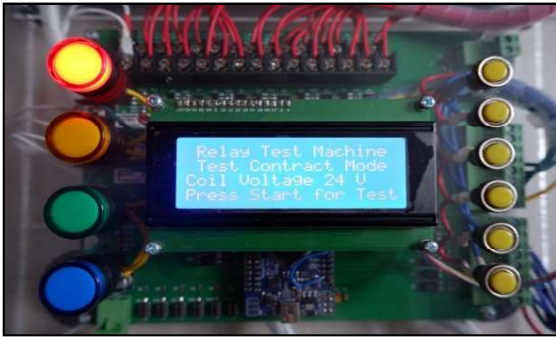


รูปที่ 4 การทดสอบวัดค่า Coil และ Contact ของรีเลย์ 24 VDC

4.2 ผลการทดลอง

4.2.1. ค่าเฉลี่ย Coil Relay 220 VAC

จากรูปที่ 5 เป็นกราฟที่แสดงค่าเฉลี่ย Coil Relay 220 VAC เปรียบเทียบกับค่า Datasheet ที่จะมีค่า Coil Relay 220 VAC เท่ากับ 18790 Ohm ทั้งนี้รีเลย์ในการใช้งานมาประมาณ 10 ปี จากรูปมีรีเลย์ บางส่วนที่เกินค่ามาตรฐานมา แต่ยังสามารถใช้งานได้

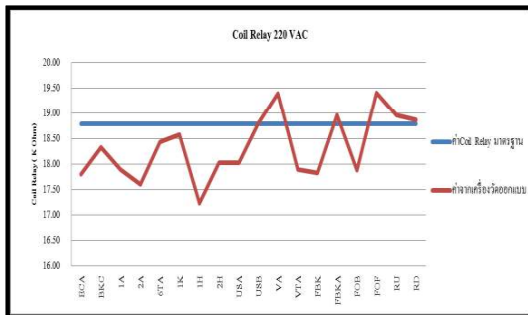


รูปที่ 5 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย Coil Relay 220 VAC เปรียบเทียบกับค่า Data sheet

4.2.2 กราฟสรุปจากการตรวจเช็ครีเลย์ทั้งหมด 100 ตัว

จากรูปที่ 6 เป็นการตรวจเช็คทั้ง 100 ตัว พบว่ารีเลย์ชำรุด แบ่งเป็น 2 สาเหตุหลัก คือ เกิดจาก Coil Relay และ Contact โดยในการ

ตรวจเช็คจะใช้รีเลย์ ที่ทำหน้าเดียวกัน จาก 5 ตัวบนไคเลื่อนมาทำเป็น กราฟแสดงผล

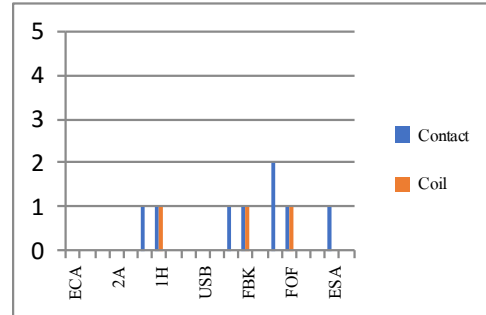

รูปที่ 6 กราฟแสดงการชำรุดของรีเลย์

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้บันไคเลื่อน ชัดข้องระหว่างการใช้งาน จากข้อมูลในแต่ละเดือนทั้งหมด 254 เครื่อง จากที่ได้ศึกษาข้อมูลในปี 2560 – 2561 ของโครงการรถไฟฟ้า ทั้ง 18 สถานี ได้พบว่ามี 100% ของบันไคเลื่อนชัดเจนระหว่างการใช้งาน มีถึง 29% ที่เกิดจากระบบคอนโทรลของบันไคเลื่อนซึ่งสาเหตุบางส่วนมาจากการชำรุดของรีเลย์ จากข้อมูลเบื้องต้นจึงแก้ปัญหาในการตรวจวัดรีเลย์ เพื่อป้องกันไม่ให้อันไคเลื่อนชัดเจนระหว่างการใช้งาน หรือ ให้เกิด น้อยลงจึงออกแบบเครื่องวัดรีเลย์เพื่อตรวจวัดรีเลย์ให้ถูกต้องและรวดเร็ว มากขึ้นโดยการออกแบบให้ตรวจวัดรีเลย์ทั้ง 220 VAC และ 24VDC โดยการทดลองตัวเครื่องวัดที่ออกแบบกับเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ Multimeter (hioki multimeter 3244-60 CARD HI TESTER) พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยที่วัดทั้งหมด 20 ตัว เฉลี่ยได้ 0.513 % ถึ เครื่องวัดที่ออกแบบ ไปใช้งาน จากการทดลองข้างต้นจึงนำเครื่องวัดรีเลย์ที่ออกแบบไป ตรวจวัดรีเลย์ในตู้คอนโทรลบันไคเลื่อนทั้งหมด 5 เครื่อง ในสถานีหัว ขวาง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดย มีรีเลย์ทั้งหมด 100 ตัว ผลการทดลอง พบว่า ในรีเลย์ ทั้งหมด มีรีเลย์ 9 ตัว มีการชำรุด สาเหตุของรีเลย์ชำรุด แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักๆ 1. ชำรุดที่ Coil 2. ชำรุดที่ Contact ซึ่งเกิด จากการใช้งานเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี และส่งผลให้ค่าของ Coil และ Contact มีค่าความต้านทานที่มากขึ้น จากการทดลองและบันทึกผลใน ภาพที่ 6 พบว่าค่า Coil มีค่าการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มาก แต่ยังสามารถใช้งานได้ และการทดลองและบันทึกผล พบว่าค่า Contact ของ รีเลย์มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิม และแตกต่างกันในแต่ละ Contact จากการทดลองได้พบว่า Contact ที่มีค่ามากกว่า 20 Ohm มีการเสื่อมสภาพ ทั้งที่ยังใช้งานได้แต่หากมีการทำงานของ Contact ที่ไม่ เสถียร และ ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ จึงเห็นสมควรต้องเปลี่ยนรีเลย์

บทความวิจัย

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 12

The 12th Conference of Electrical Engineering Network 2020 (EENET 2020)

GN-04



ที่มีค่า Contact สูงเกิน 20 Ohm เพื่อลดสาเหตุที่ทำให้บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน

6. กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษา และวิเคราะห์บันไดเลื่อนขัดข้องระหว่างการใช้งาน กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและบริษัทที่ดูแลโครงการนี้ คือ บริษัท MITSUBISHI ELAVATOR(THAILAND) CO.,LTD ที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

- [1] Ienergyguru. “หลักการทำงานของบันไดเลื่อน (ESCALATORS)”. สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 2553.
- [2] Factomart. “คู่มือการเลือกรีเลย์ OMRON ให้ถูกต้องก่อนเลือกซื้อ” International Conference on Electrical, Control and Computer Engineering Pahang, Malaysia, 5 พ.ค. 2020 03:19:18 .
- [3] นายชูชีพ การ สมดี. “ลักษณะและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน”. ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพฯ. 2553.
- [4] สิทธิชัย ทัศนียทิพากร. “บทความ Arduino”. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหานคร. กรุงเทพฯ. 2552.
- [5] สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย “ภารกิจความรู้: มหันตภัยบันไดเลื่อน”. บริษัท มิตรชุบิชิ เอลเลเวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 2556.

ประวัติการศึกษาและการทำงาน



ชื่อ – นามสกุล: นายสมชาย ล้อมพรม
วัน เดือน ปี ที่เกิด: 19 ธันวาคม 2537
ประวัติการศึกษา: กำลังศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน: บริษัทมิตรชุบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สังกัด รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน



ชื่อ – นามสกุล: นายจิราวัฒน์ พิภอ่อน
วัน เดือน ปี ที่เกิด: 25 กรกฎาคม 2536
ประวัติการศึกษา: กำลังศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงานปัจจุบัน: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 (กรมชลประทาน)



ชื่อ – นามสกุล: เอกชัย ฉีศิริ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยด้านระบบตรวจวัดระบบดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์



ชื่อ – นามสกุล: ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยด้านระบบไฟฟ้ากำลัง การอนุรักษ์พลังงาน